


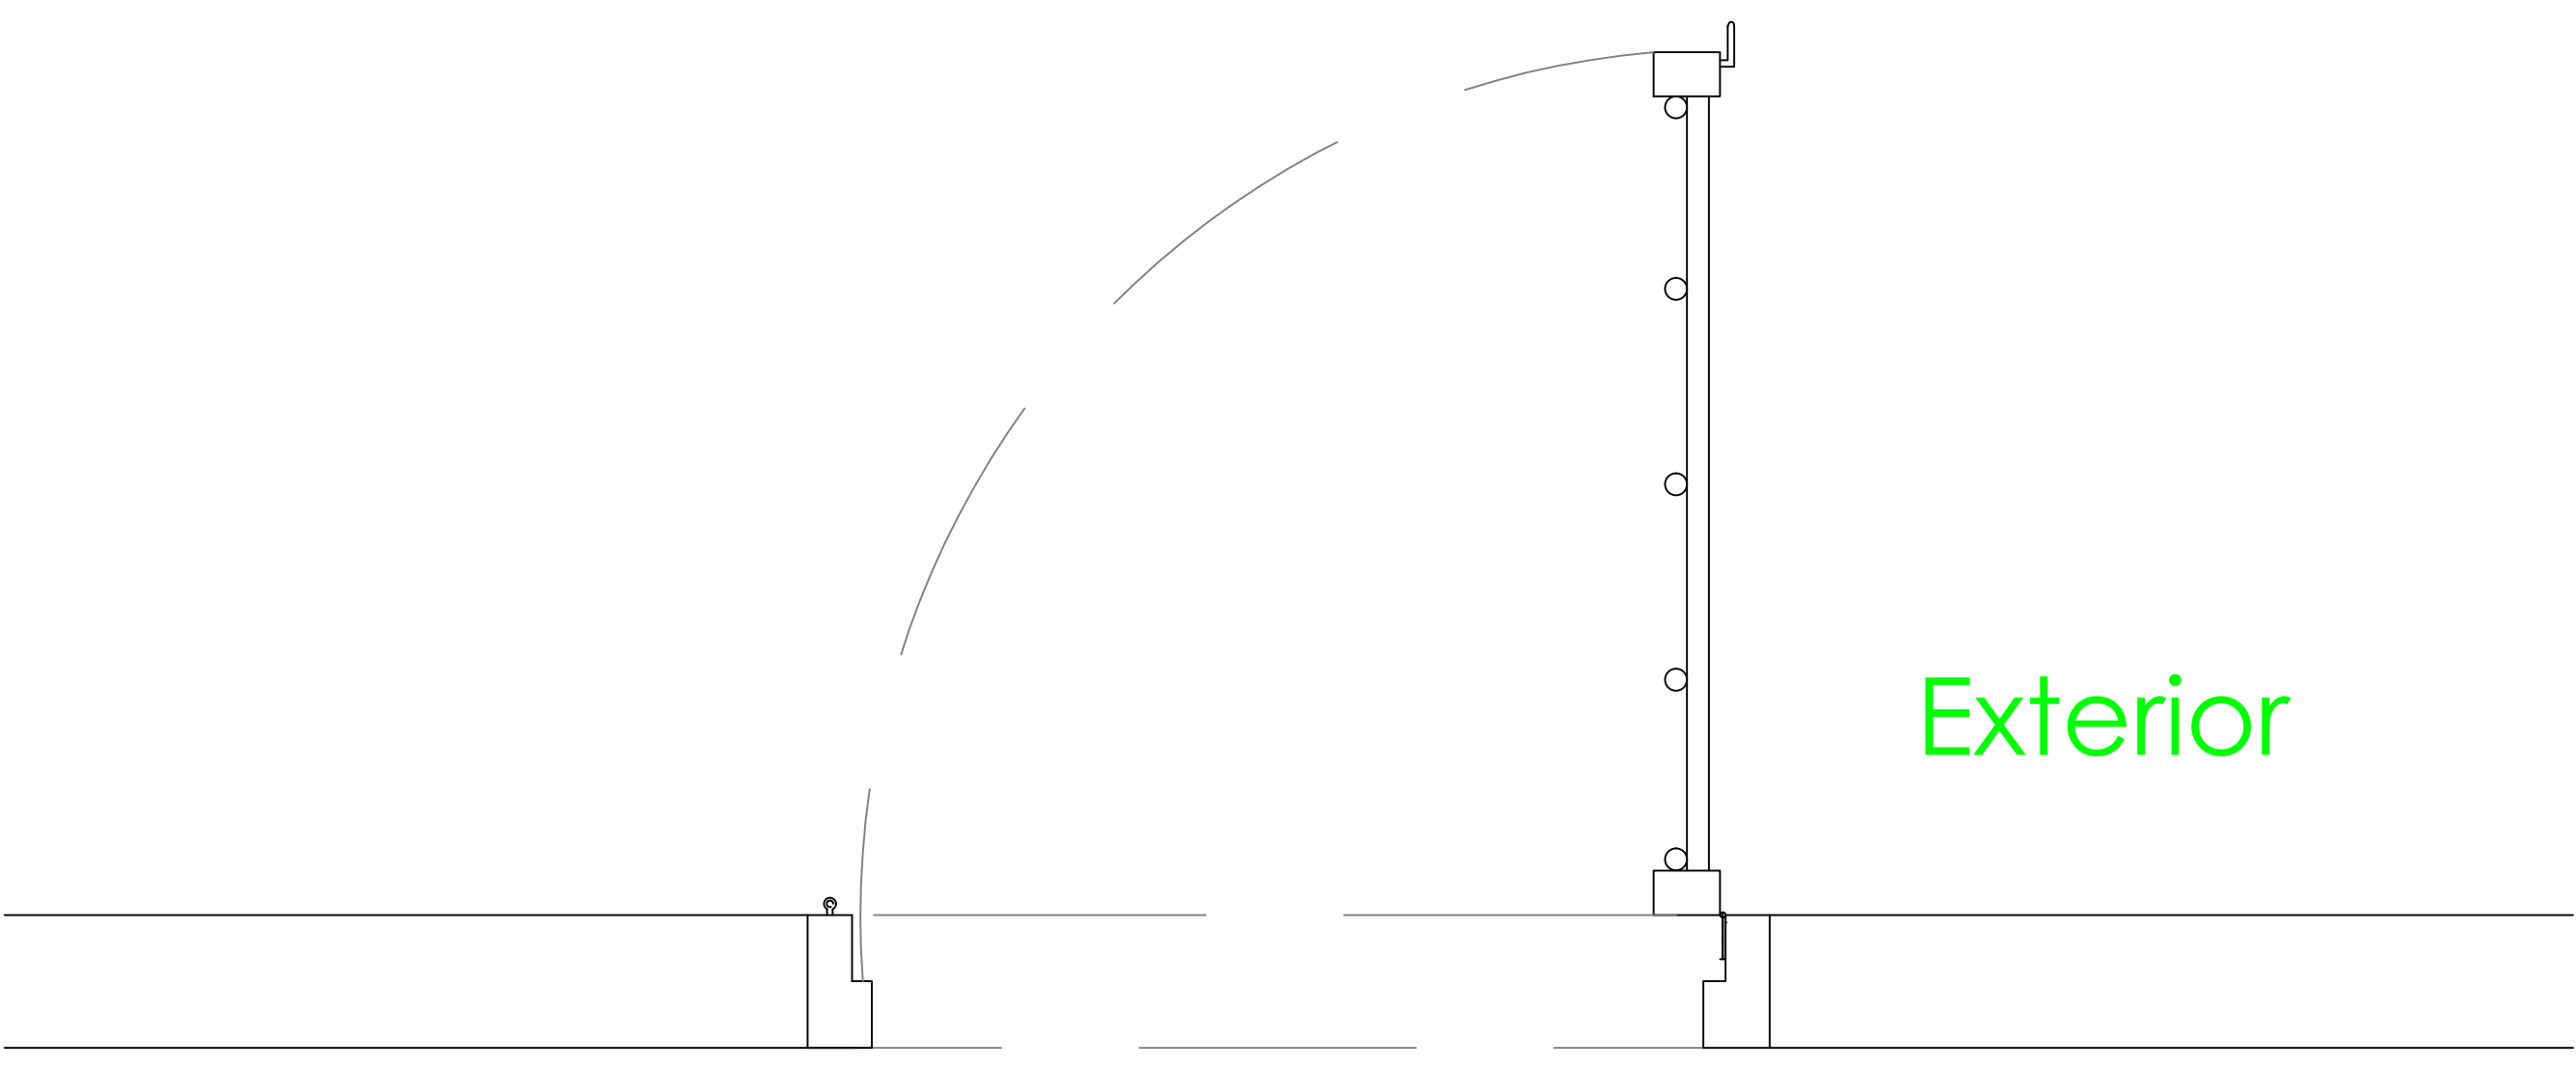


PLANTA


Recubrimiento en
lata de corozo o
similar

Cerrojo metalico

Marco de la puerta
en madera
inmunizada

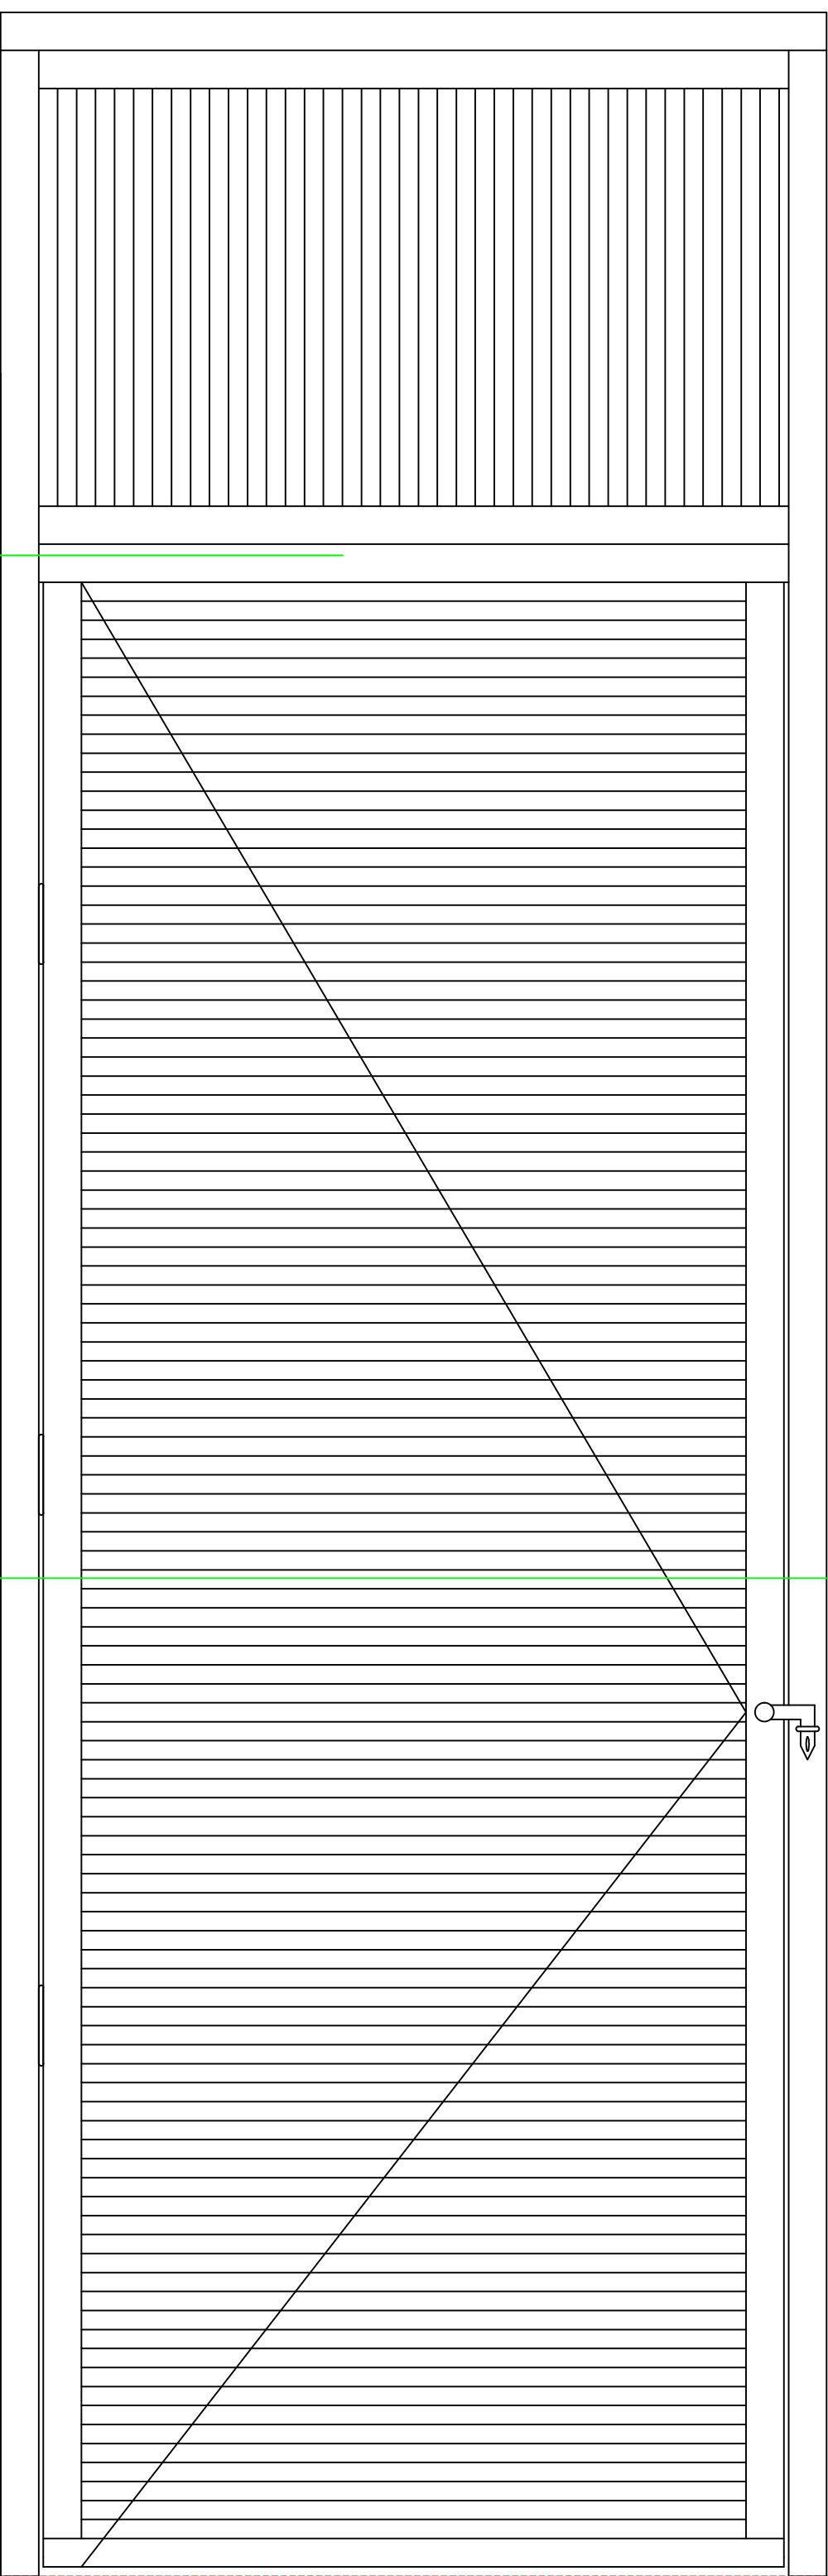


ALZADO

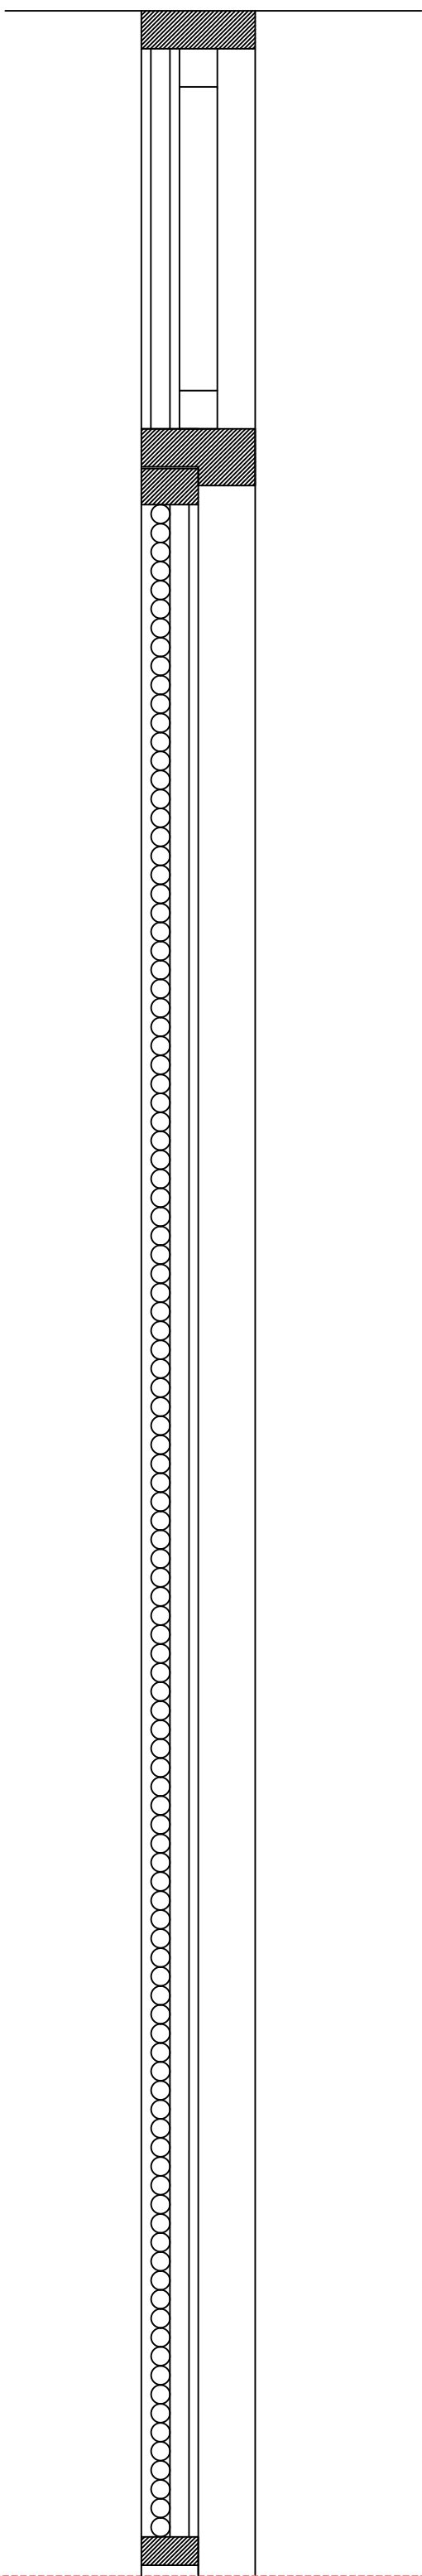


CORTE


UBICACIÓN:
HABITACIONES MODULO A1

PLANOS LA FINCA

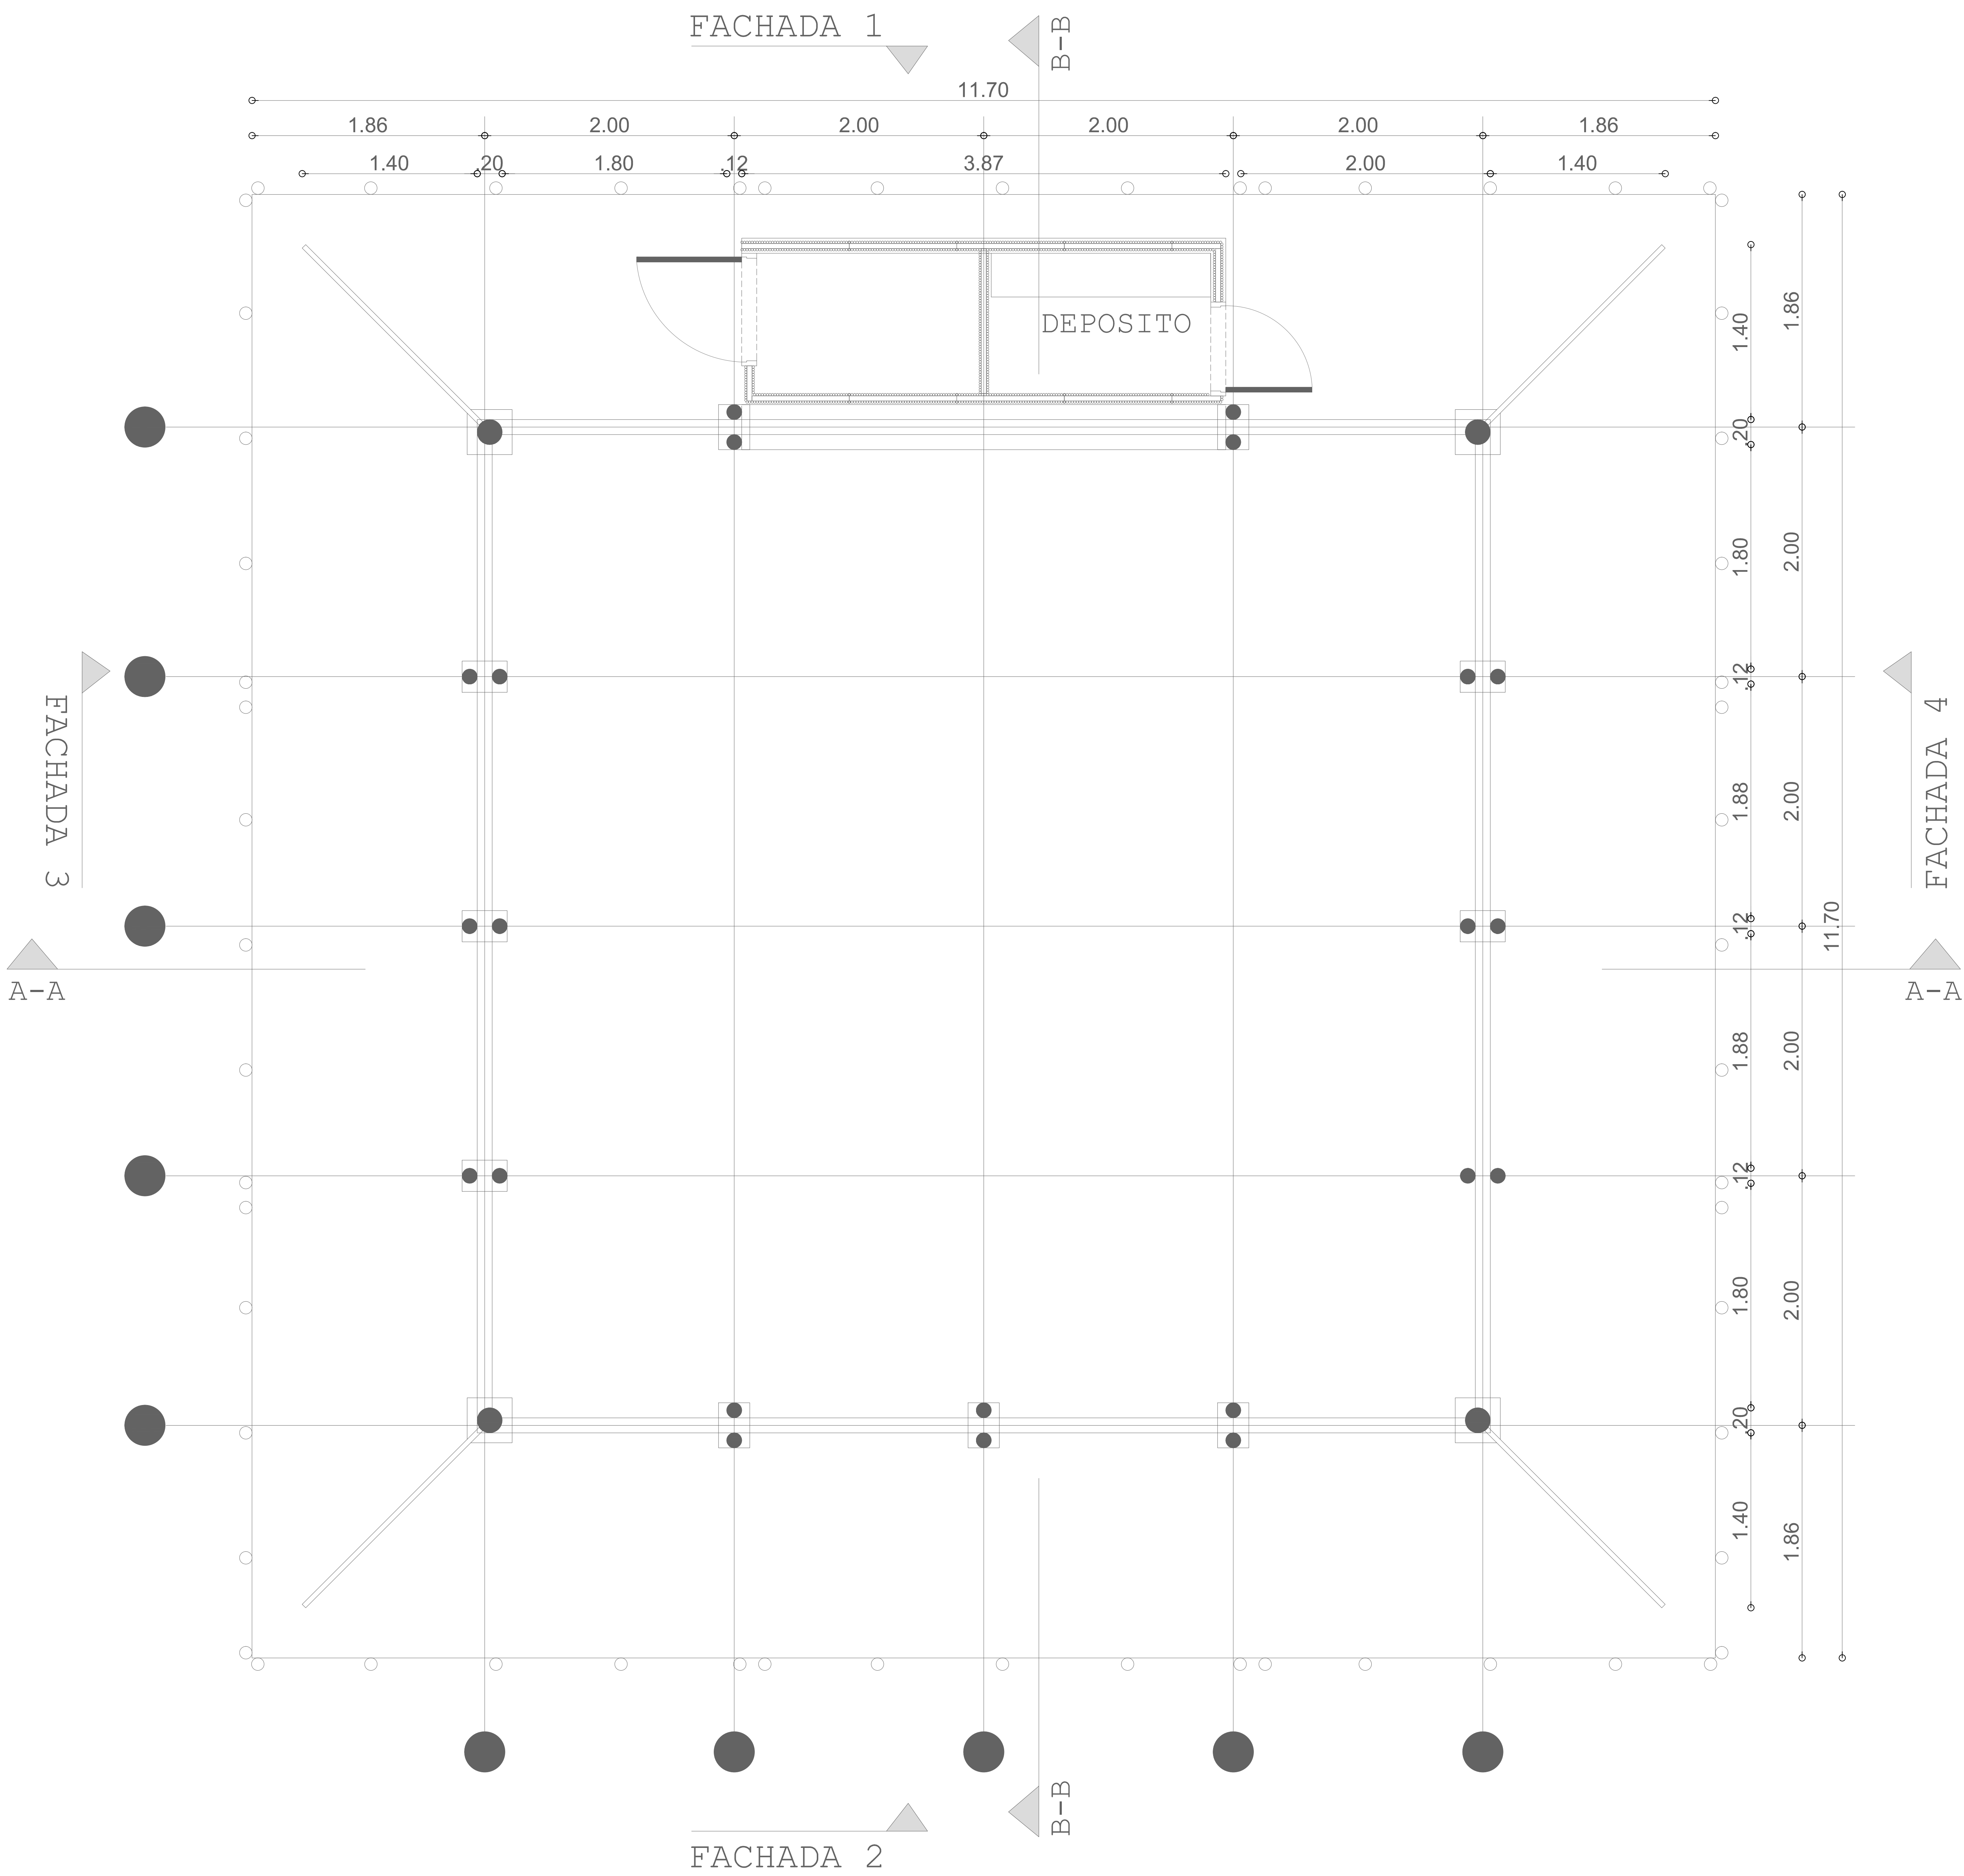


PLANTA PRIMER
PISO

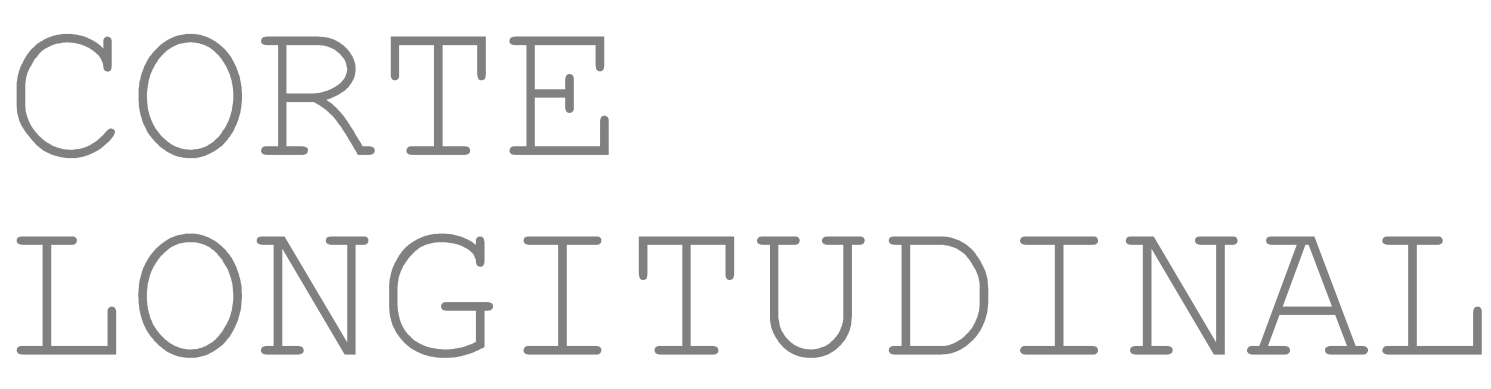


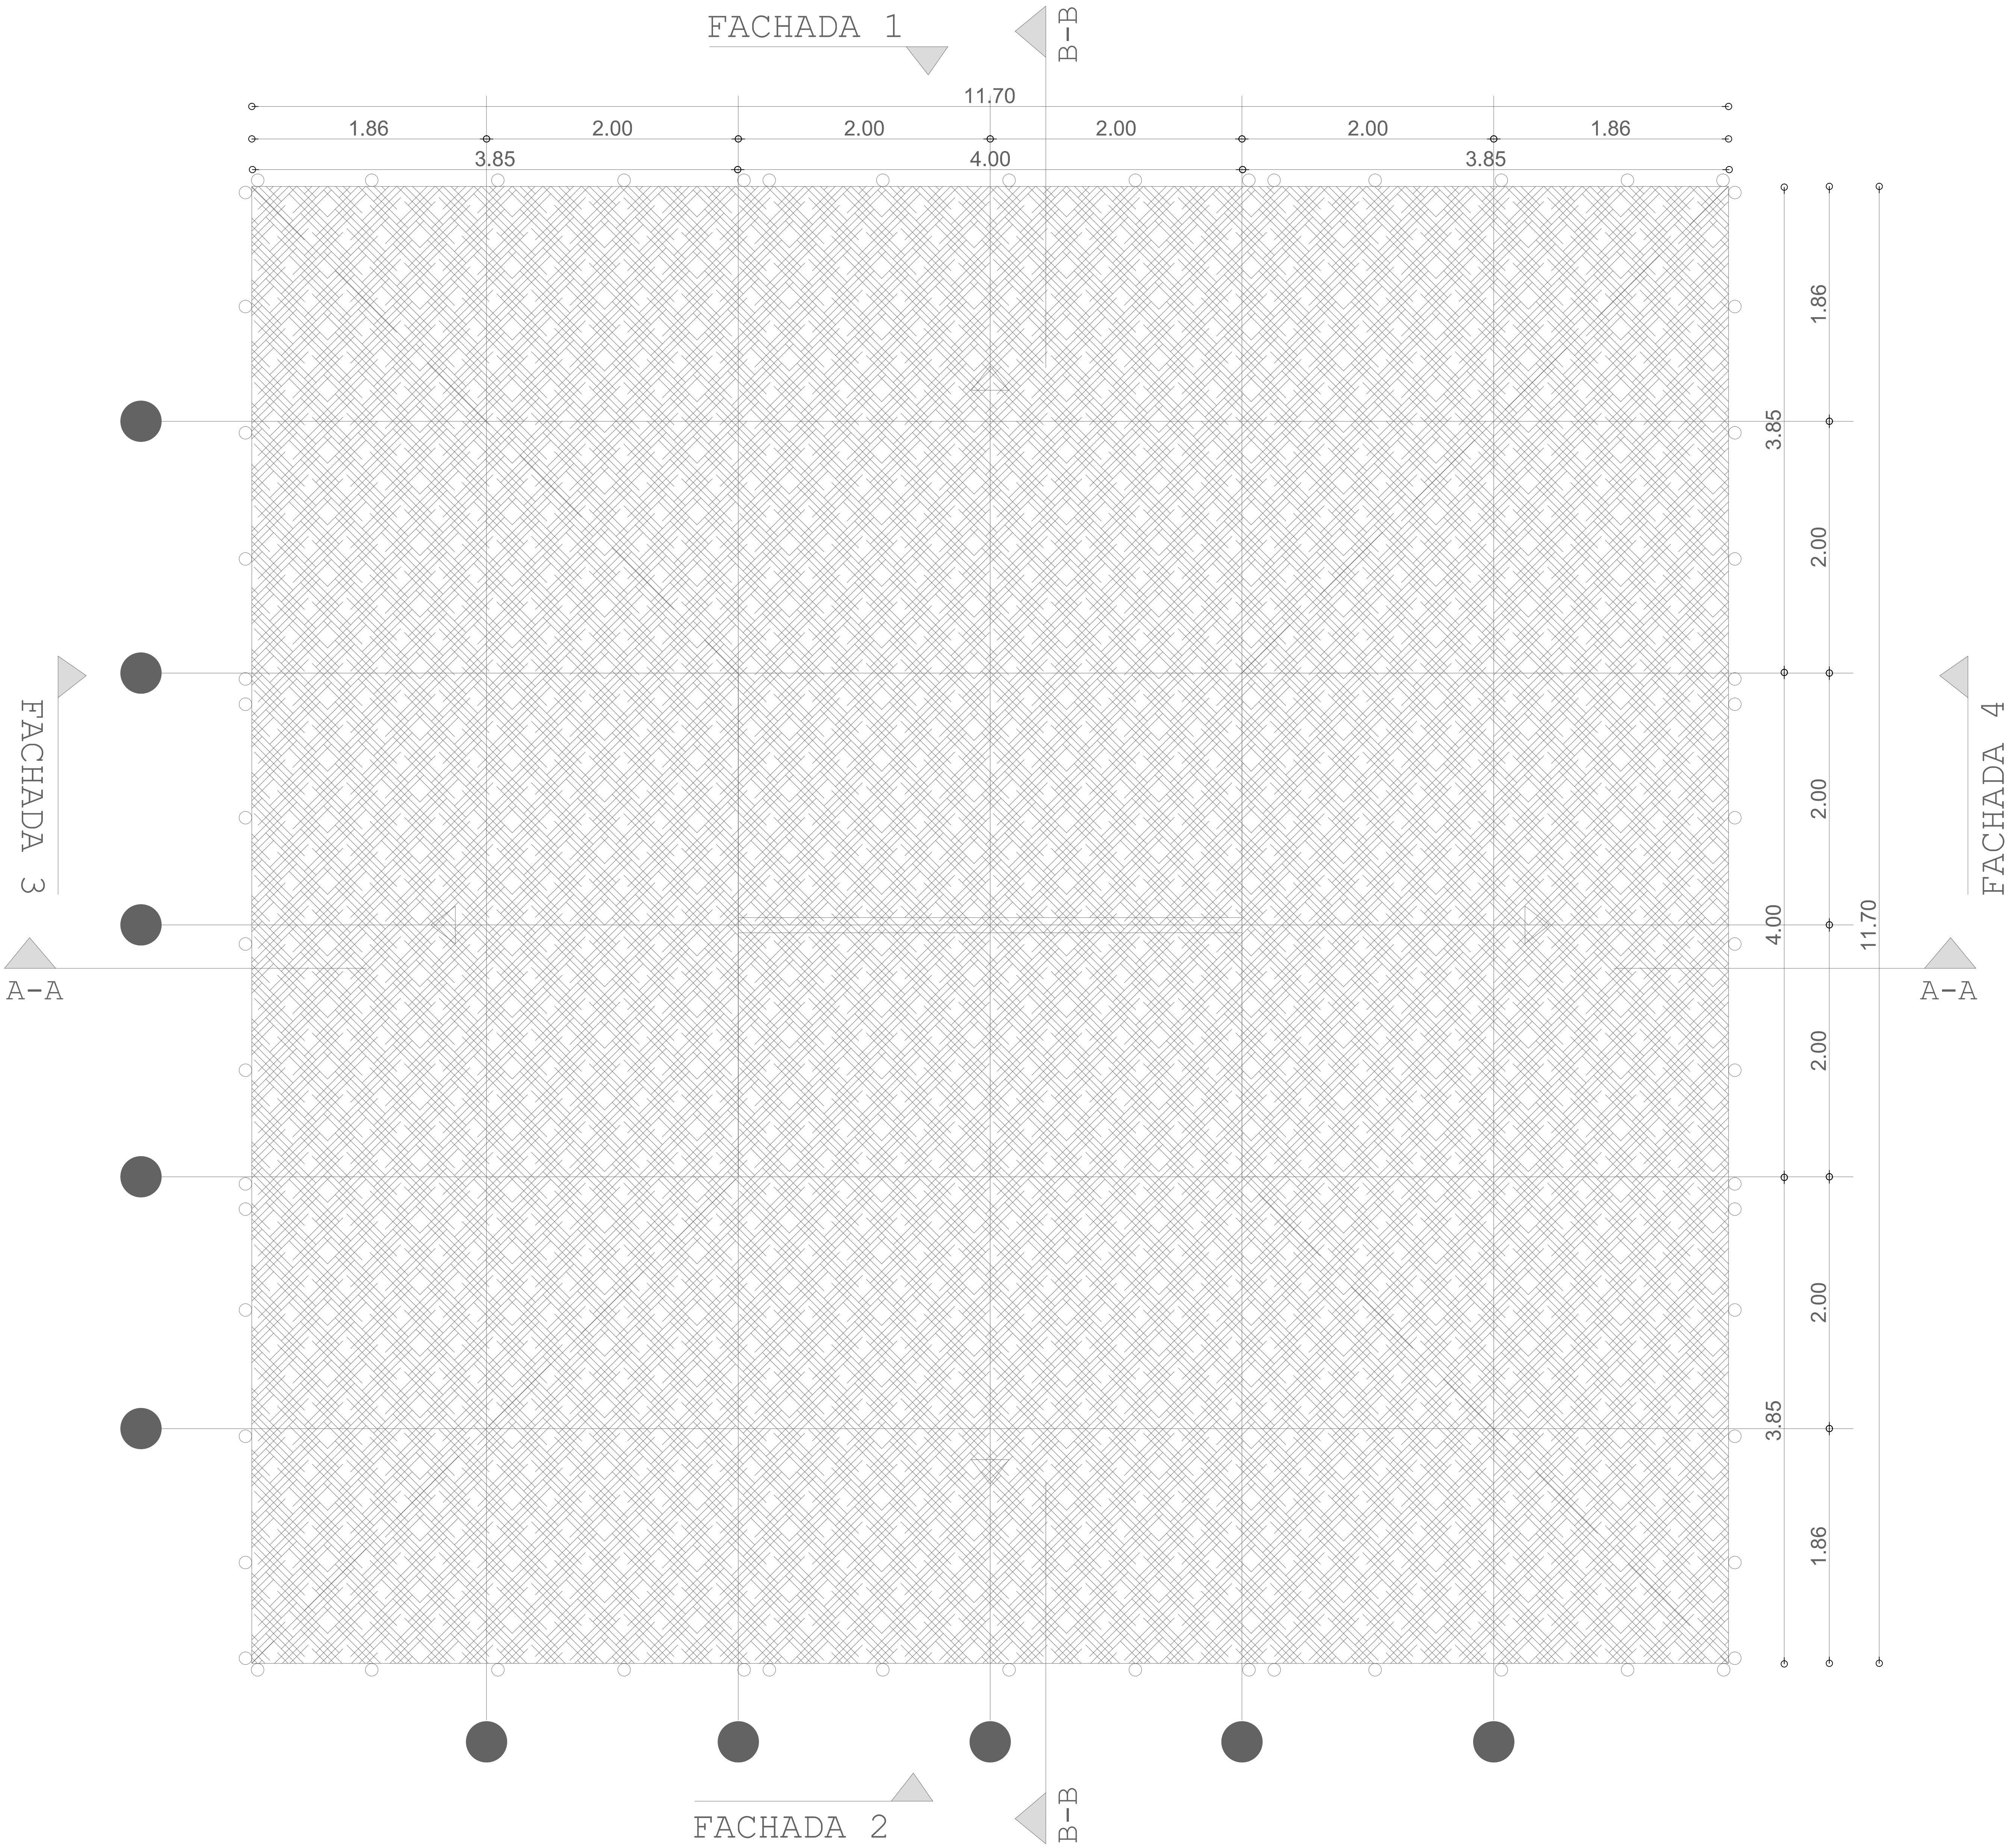

PLANTA DE
CUBIERTAS

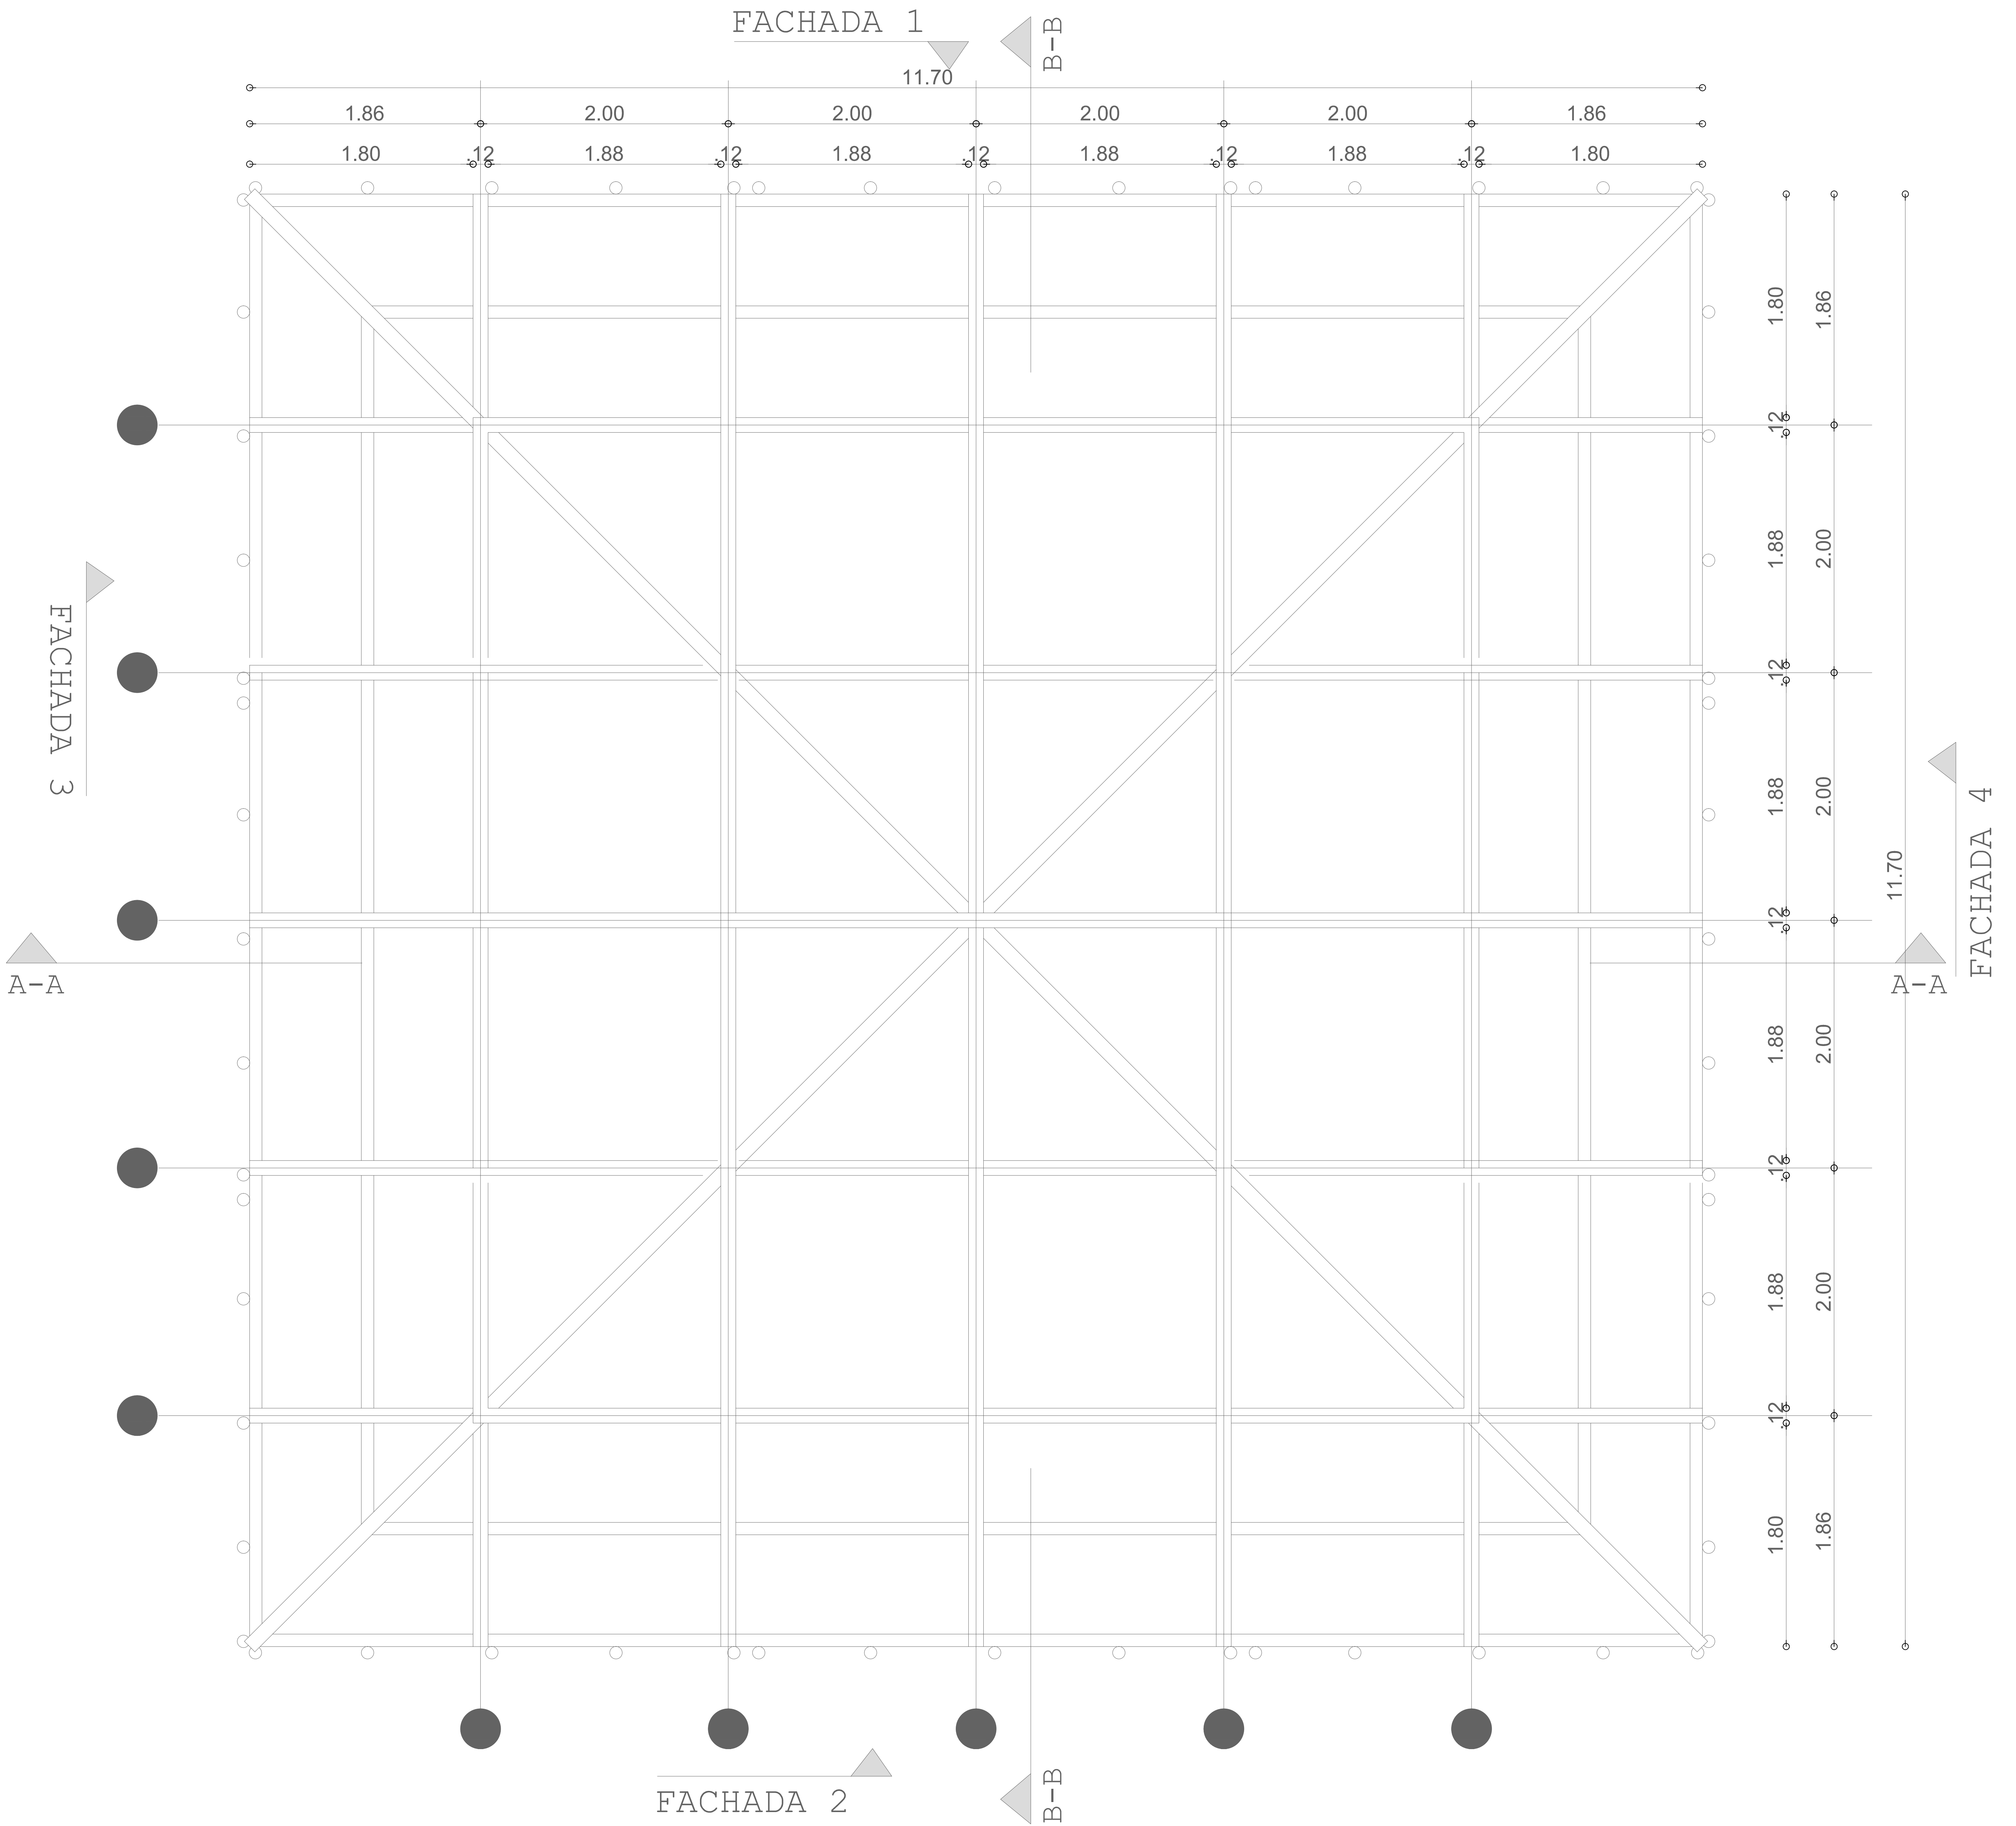


PLANTA
ESTRUCTURA
TECHO

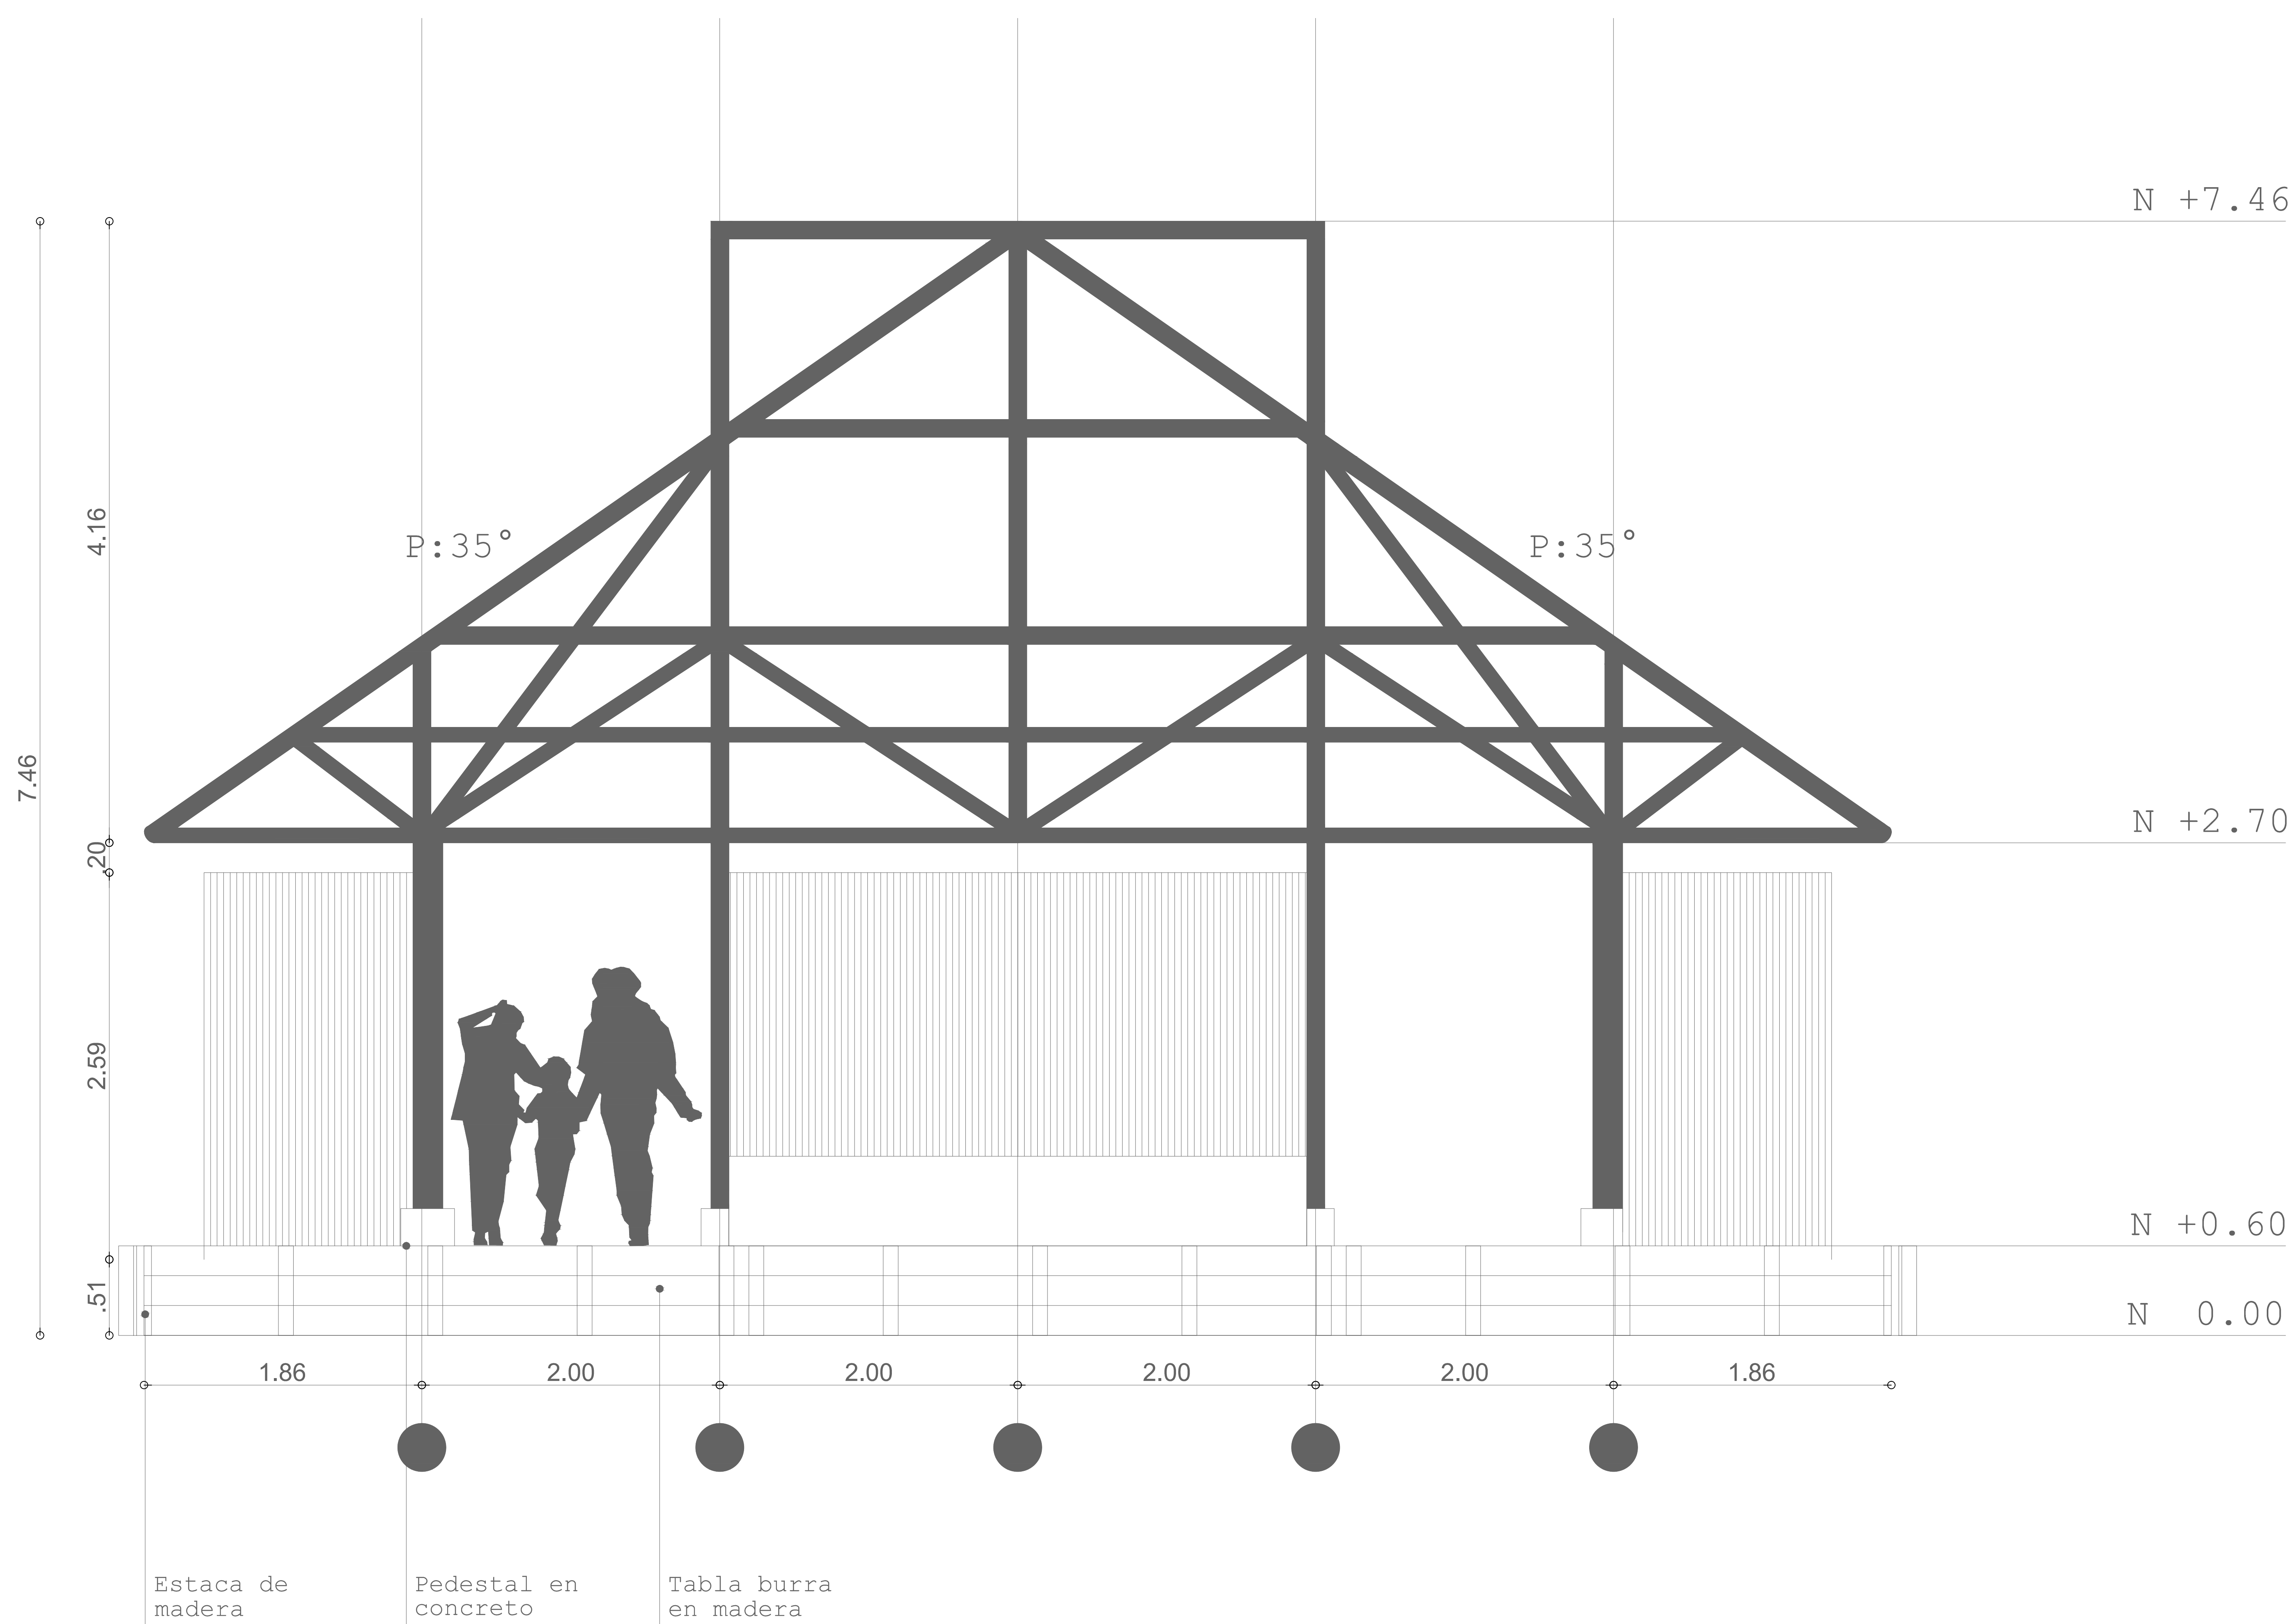


FACHADA 1




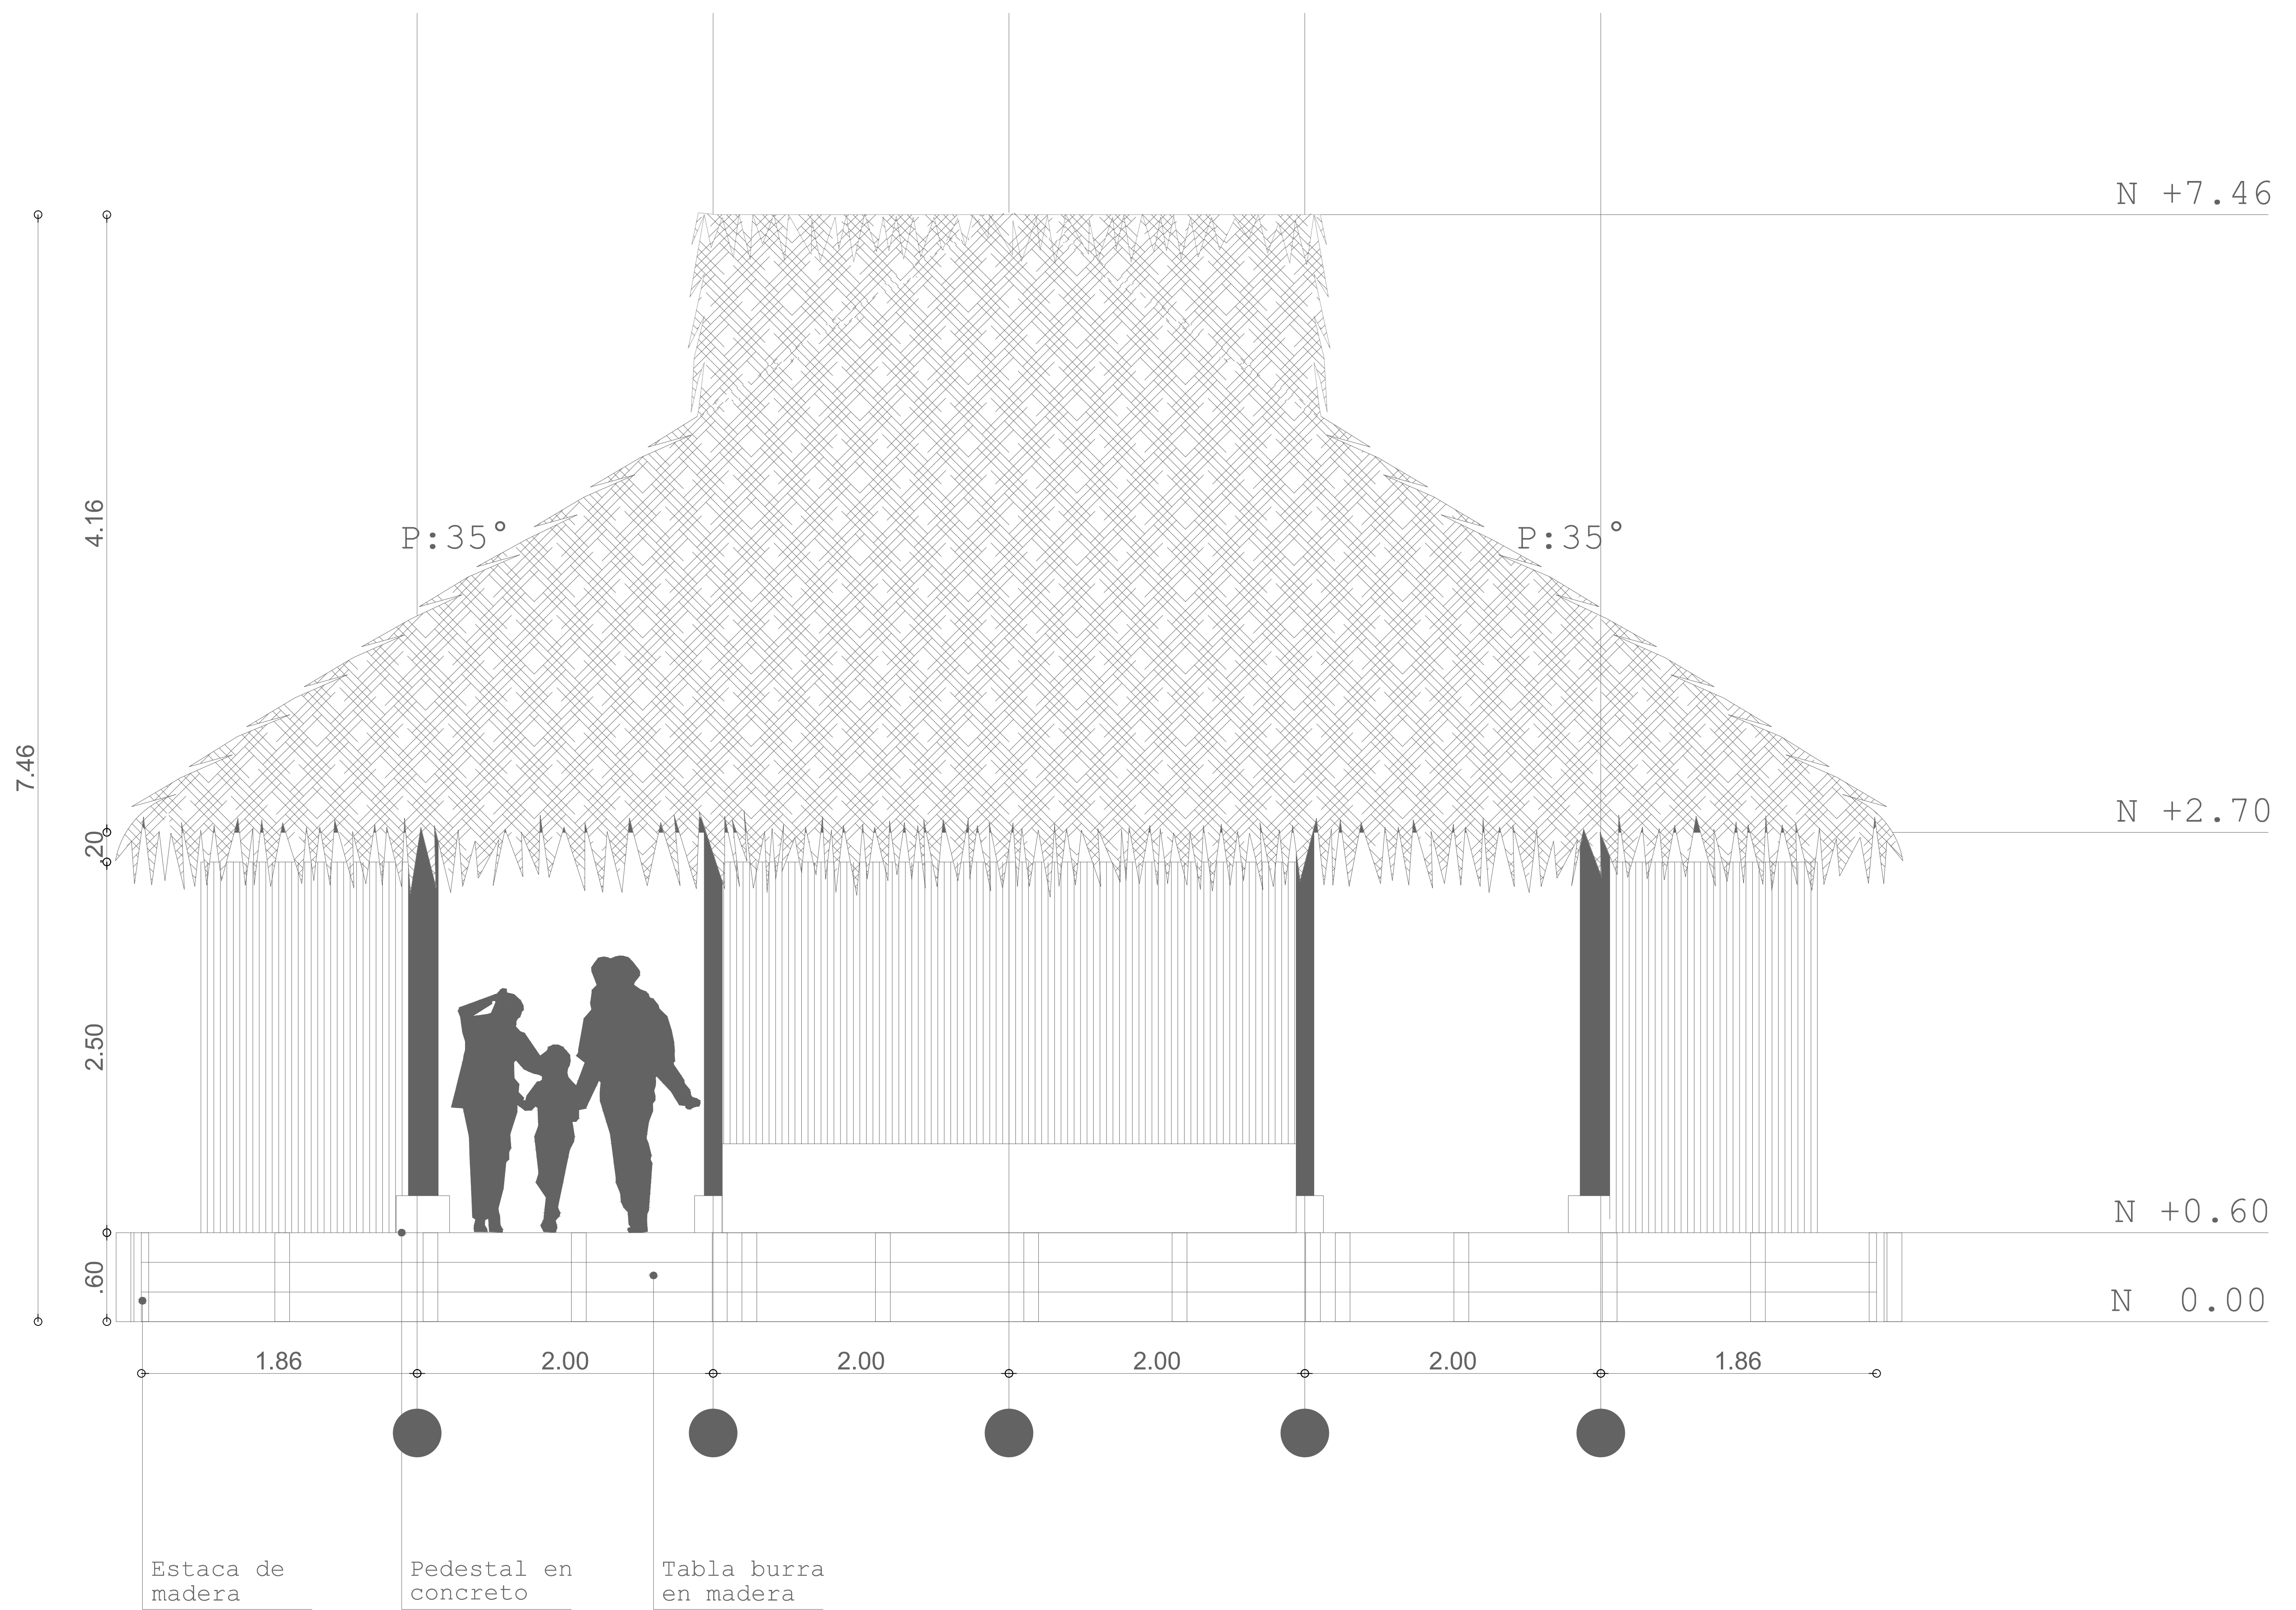


FACHADA 1

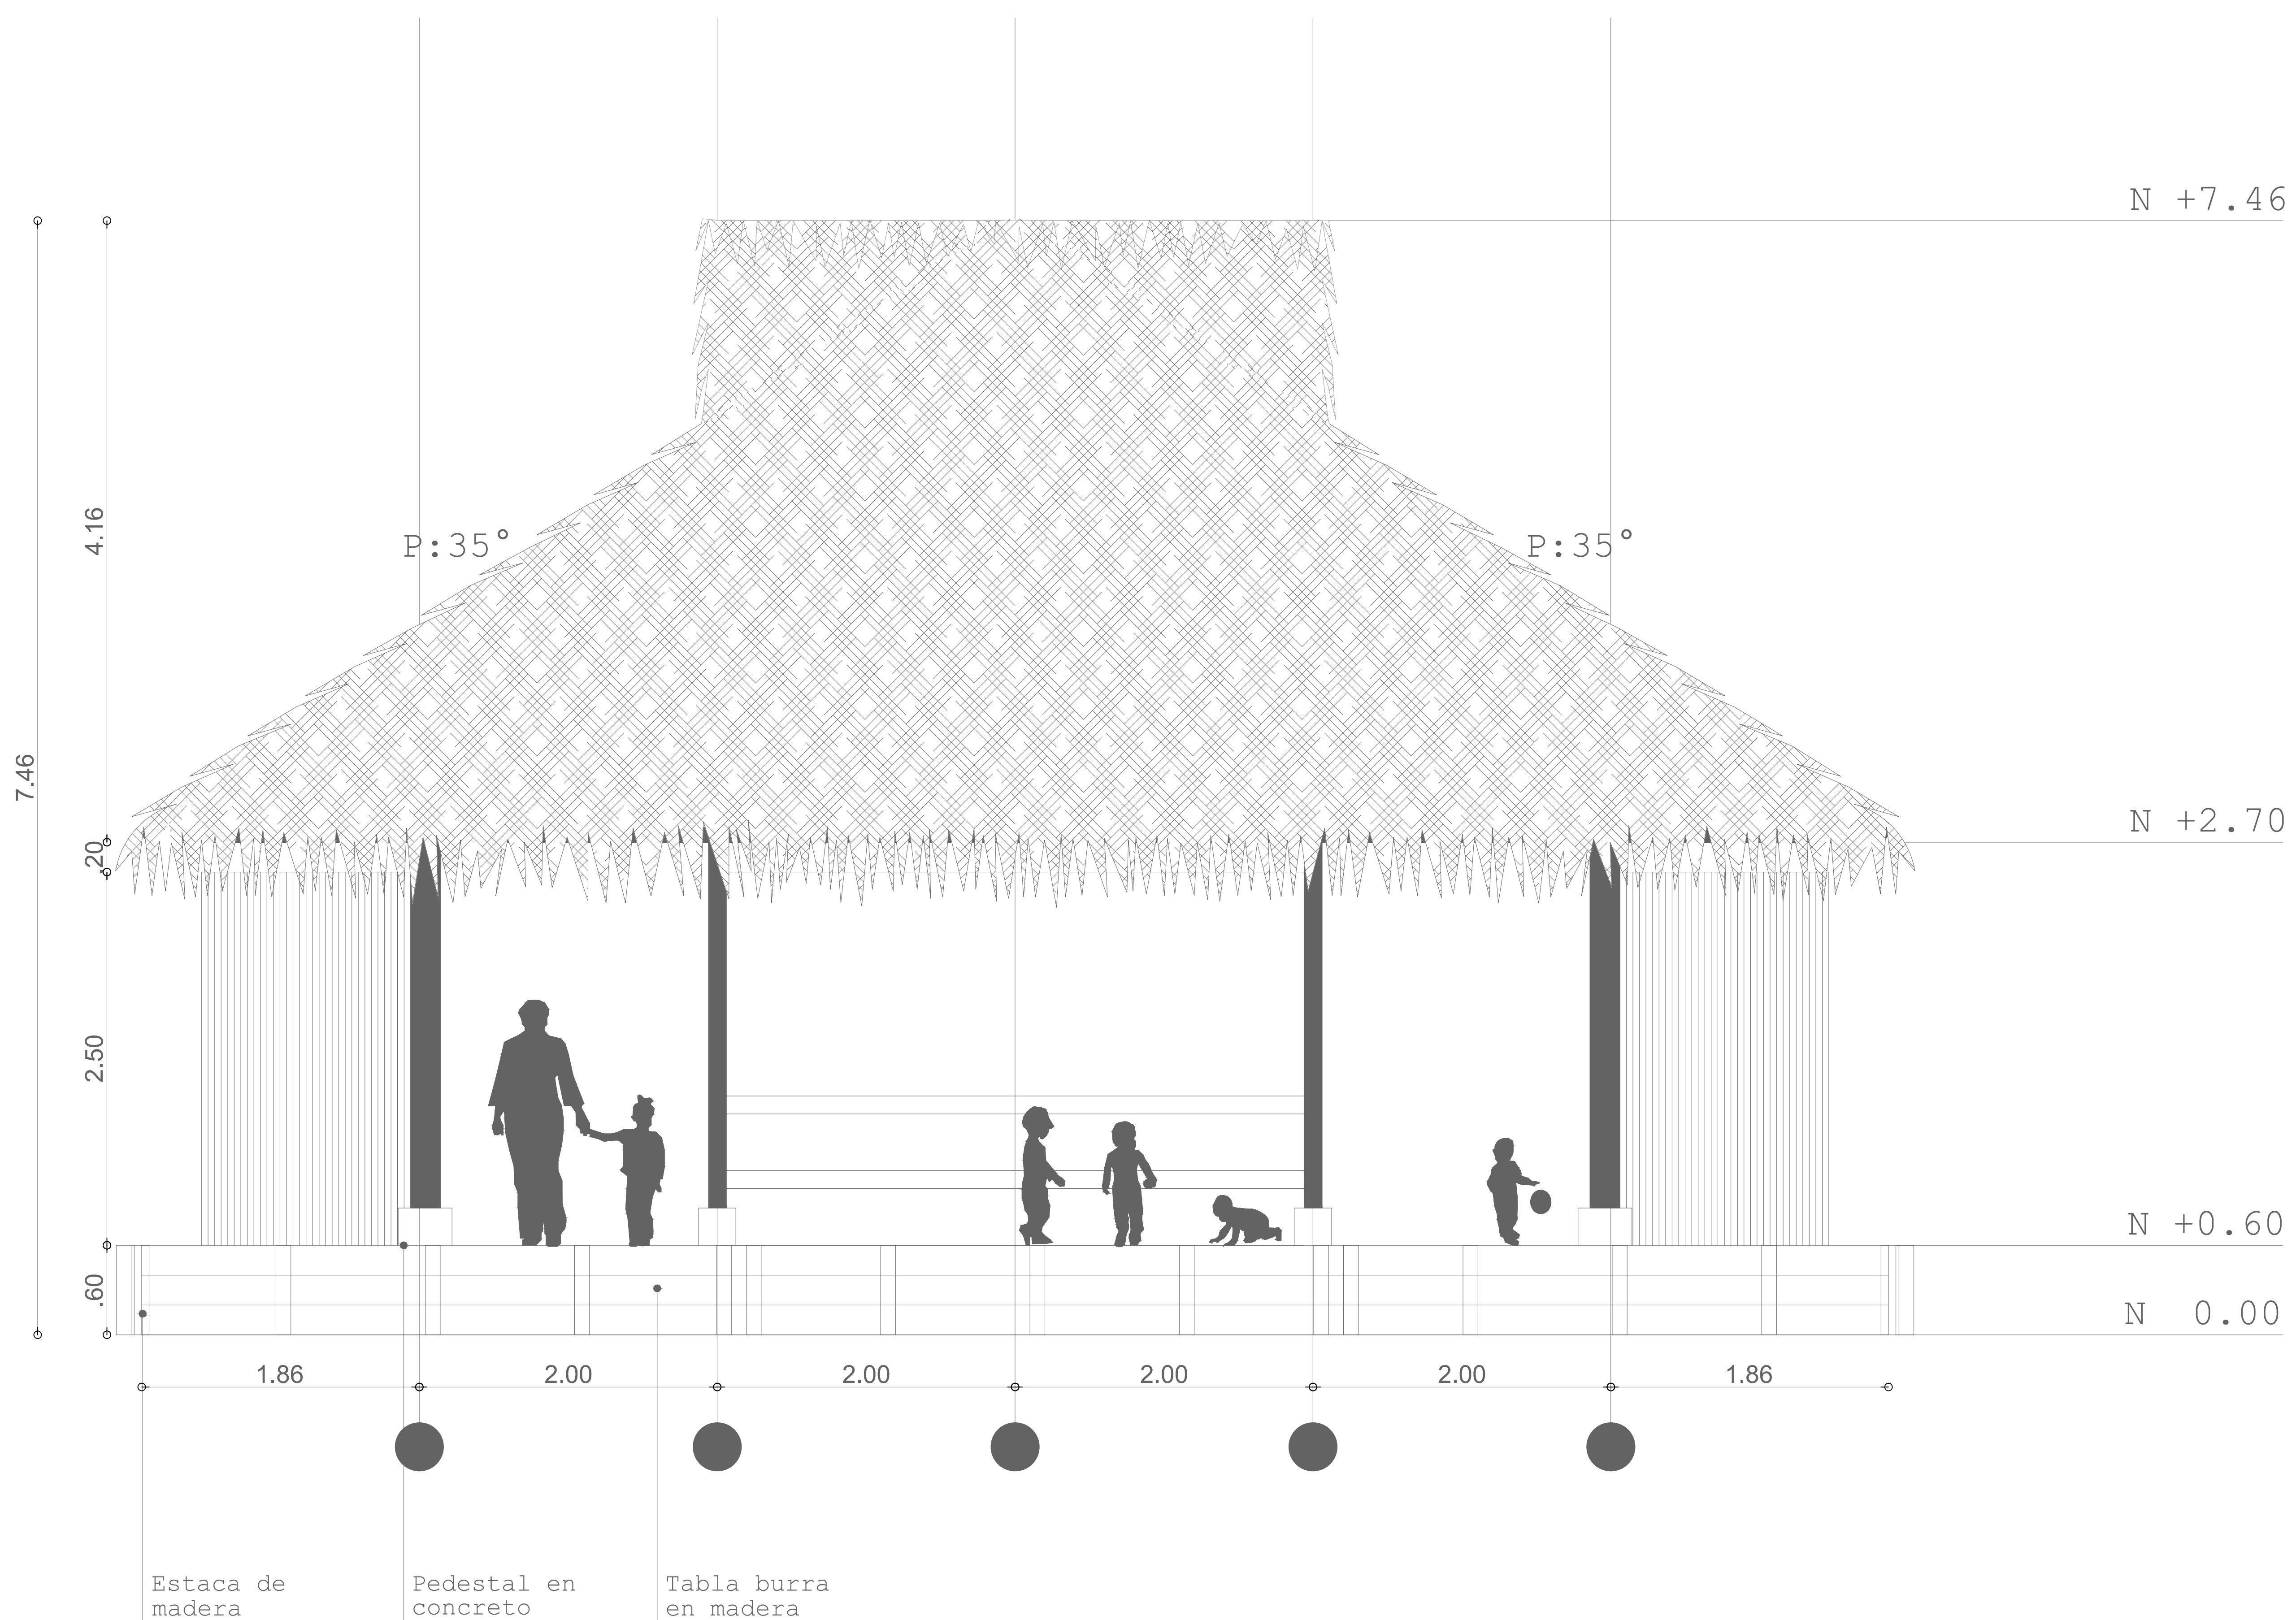


FACHADA 2

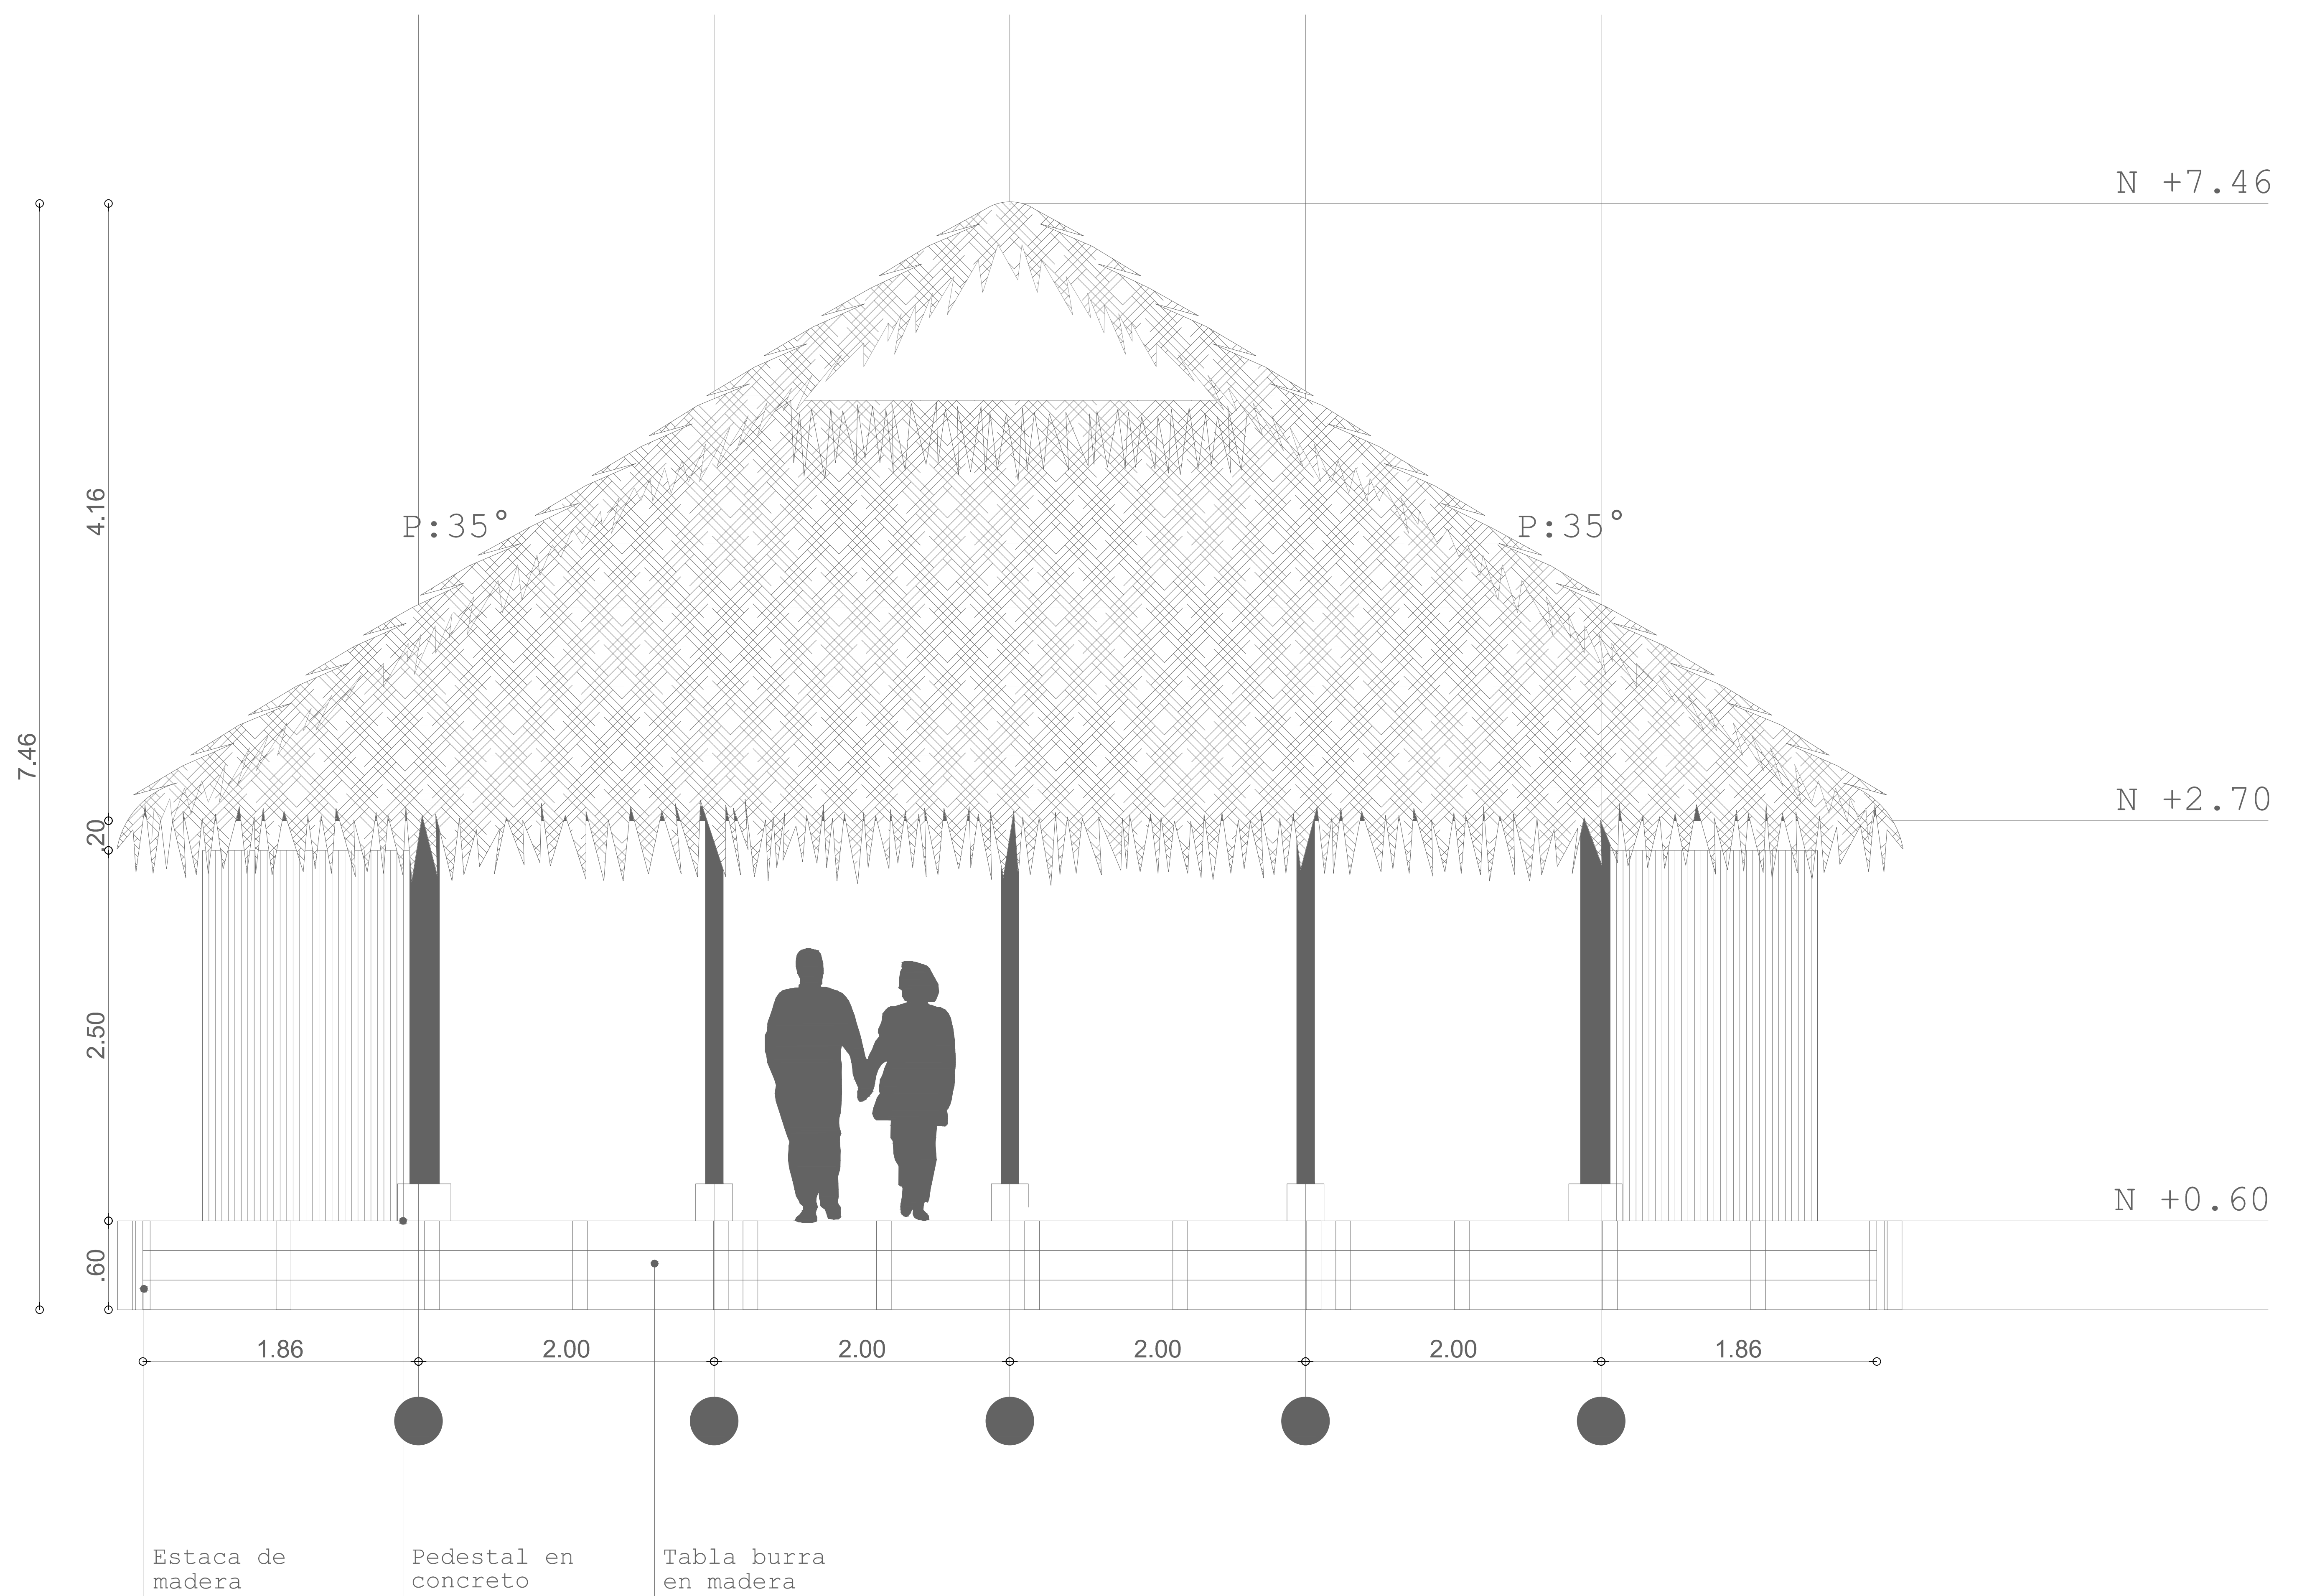


FACHADA 3

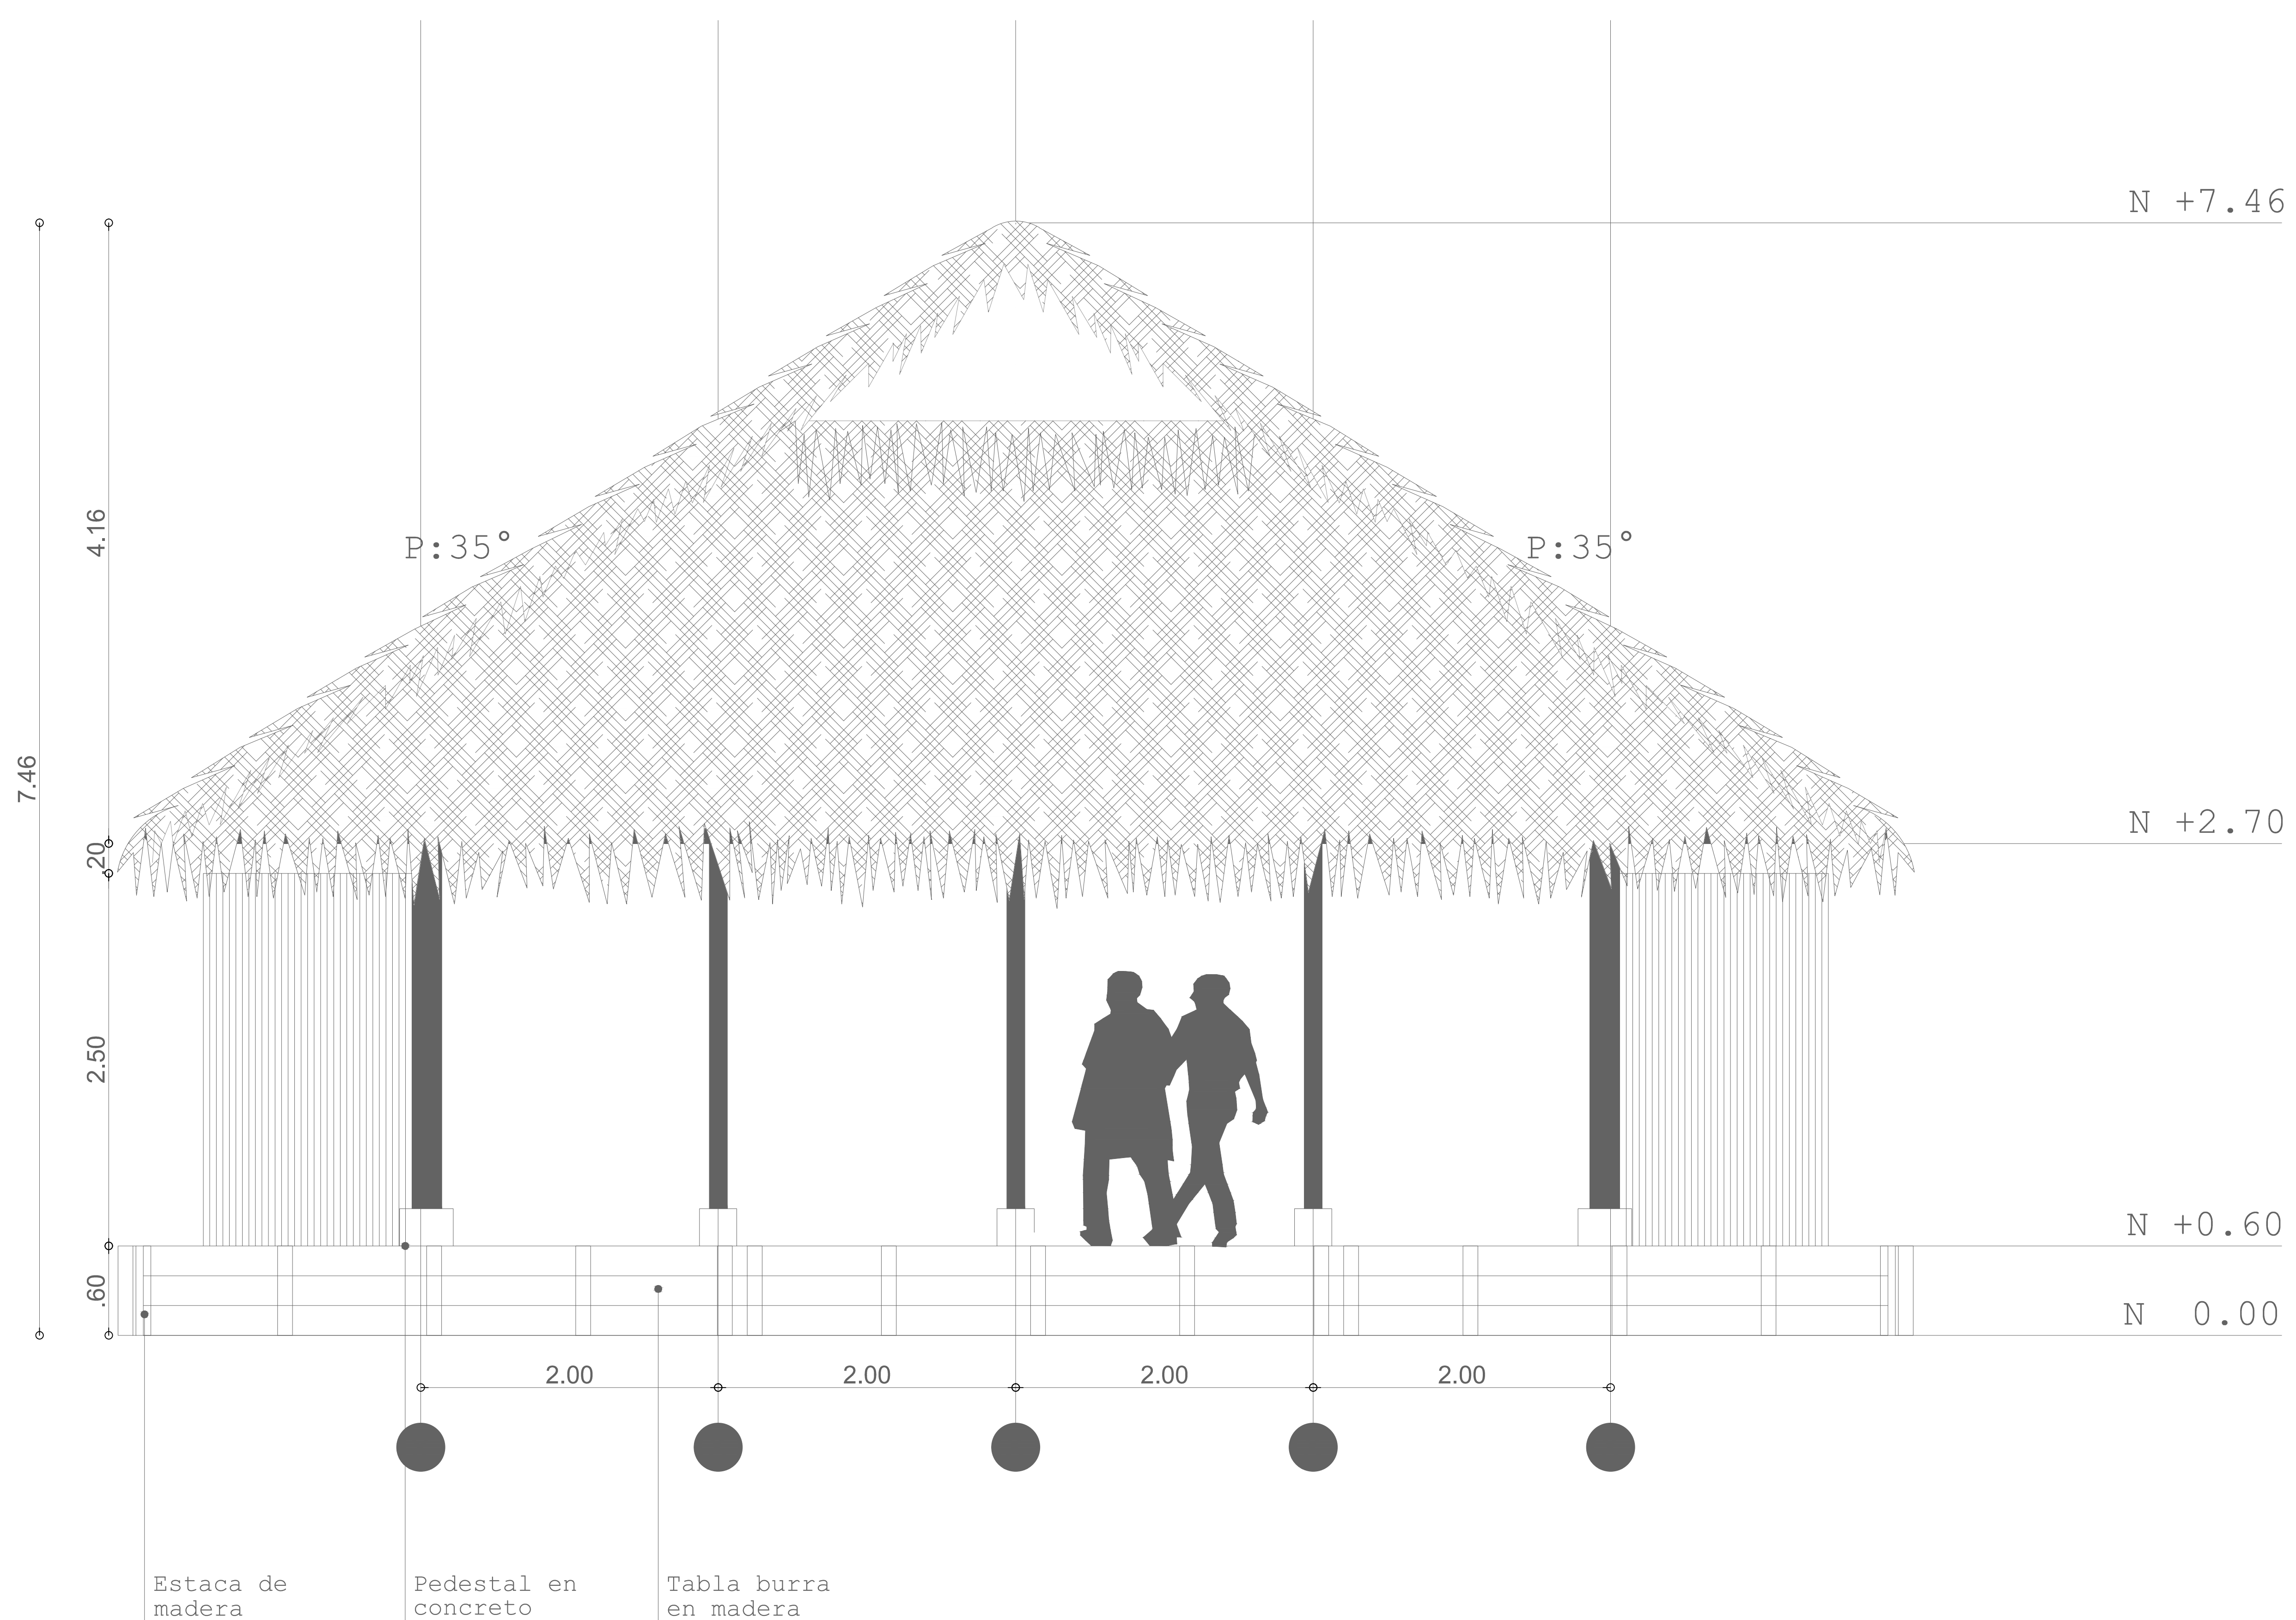

FACHADA 4

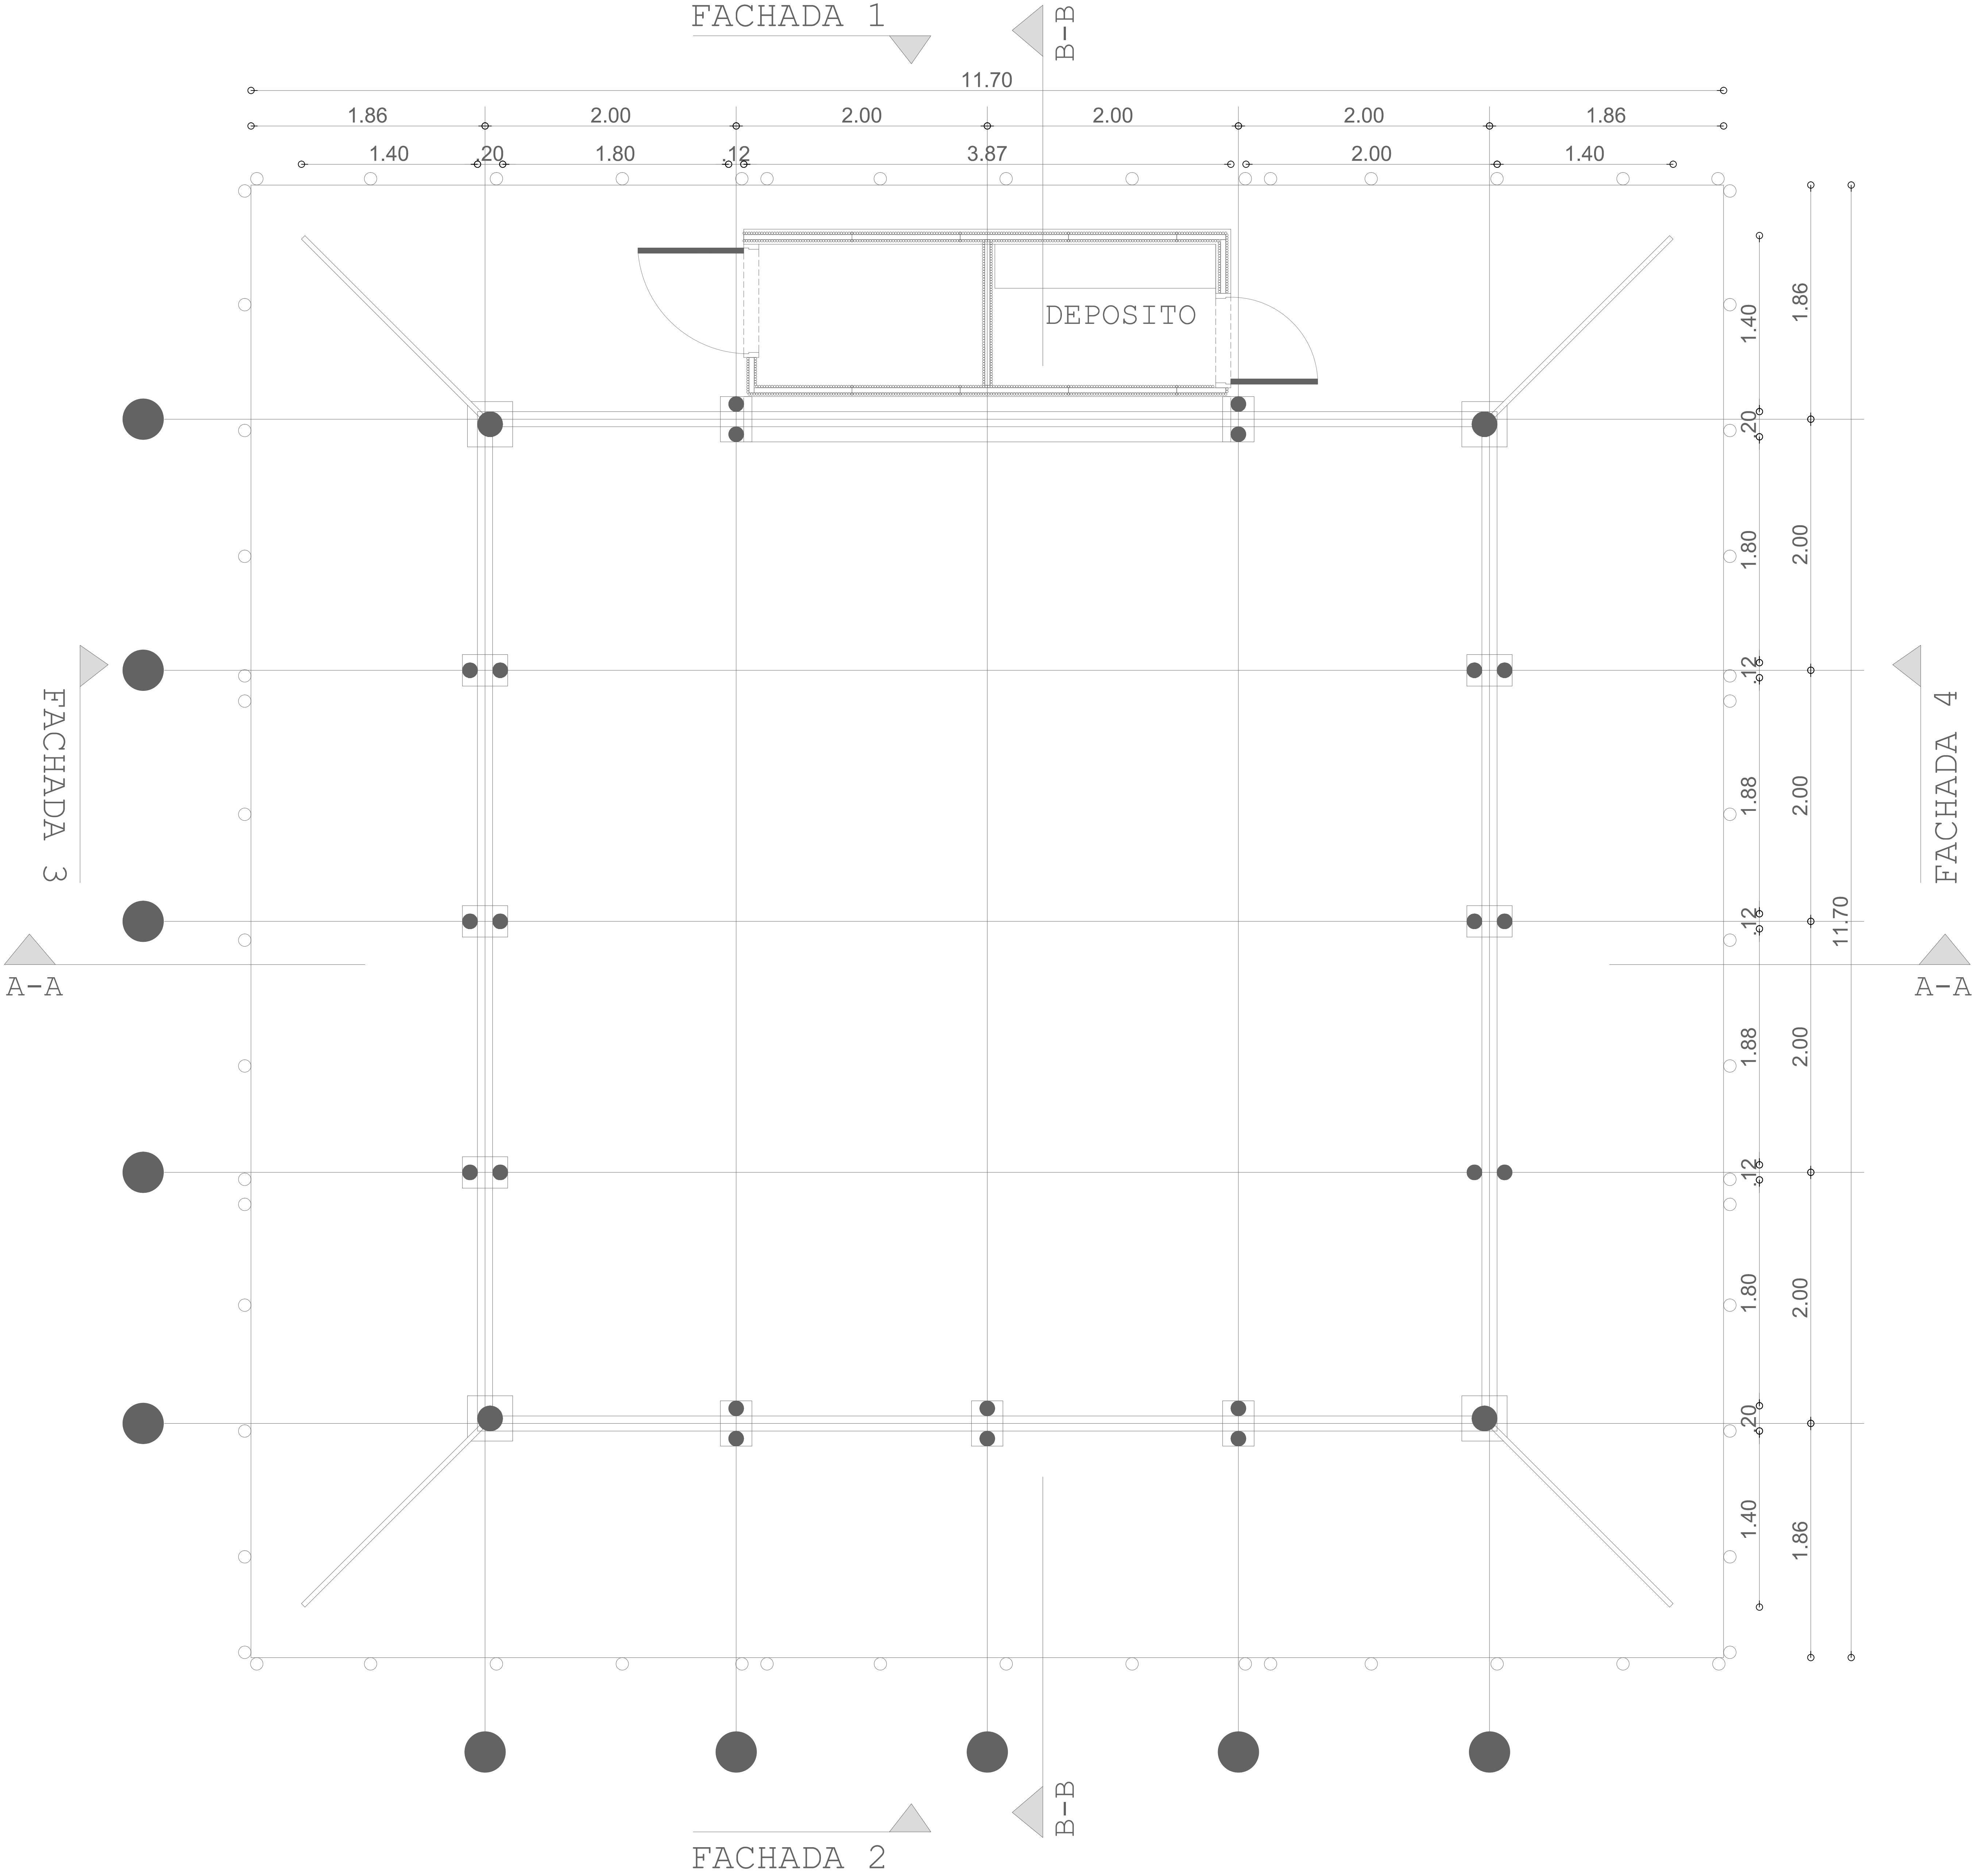



PLANTA PRIMER
PISO

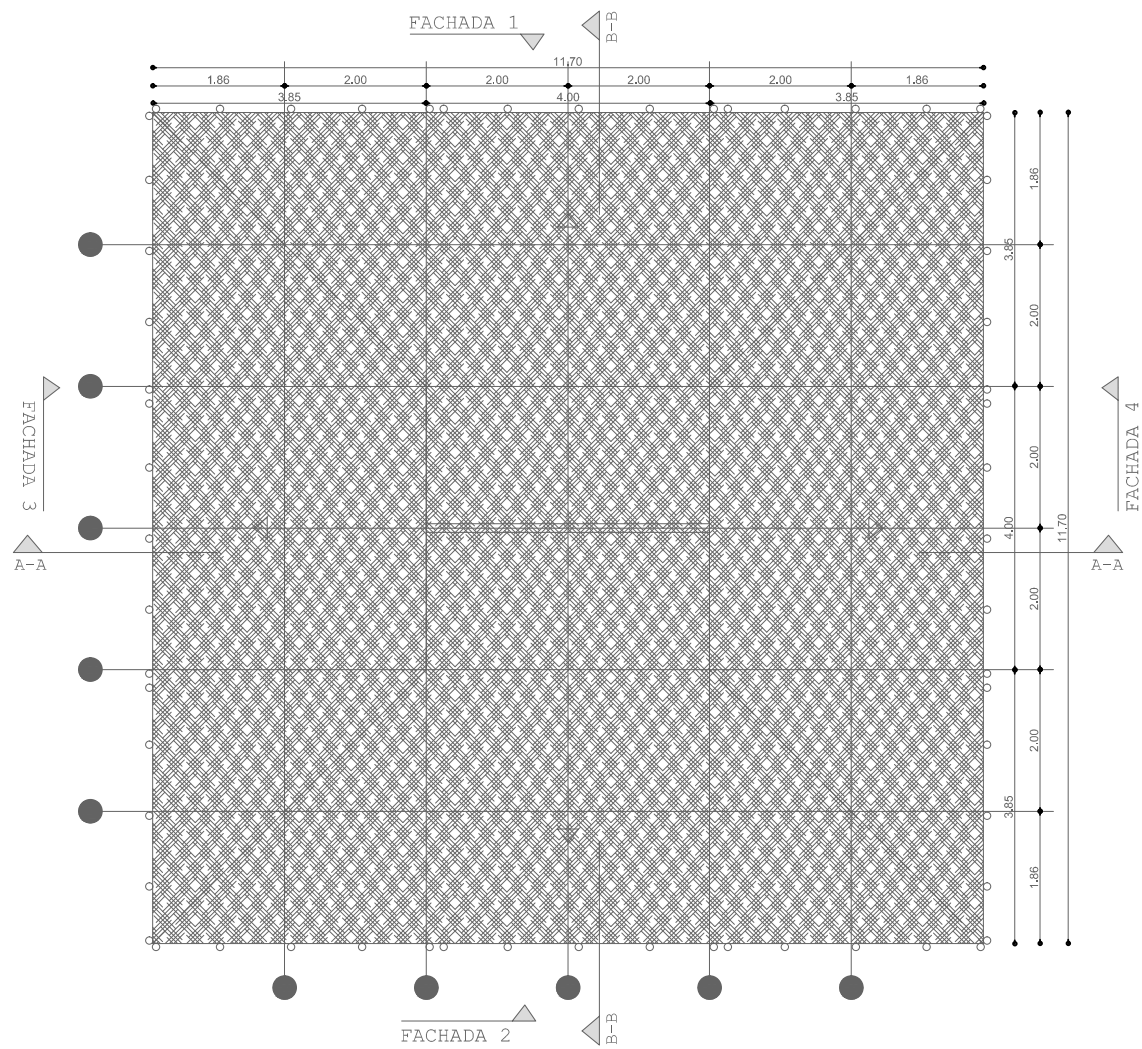



PLANTA DE
CUBIERTAS


PLANOS MORROCOY

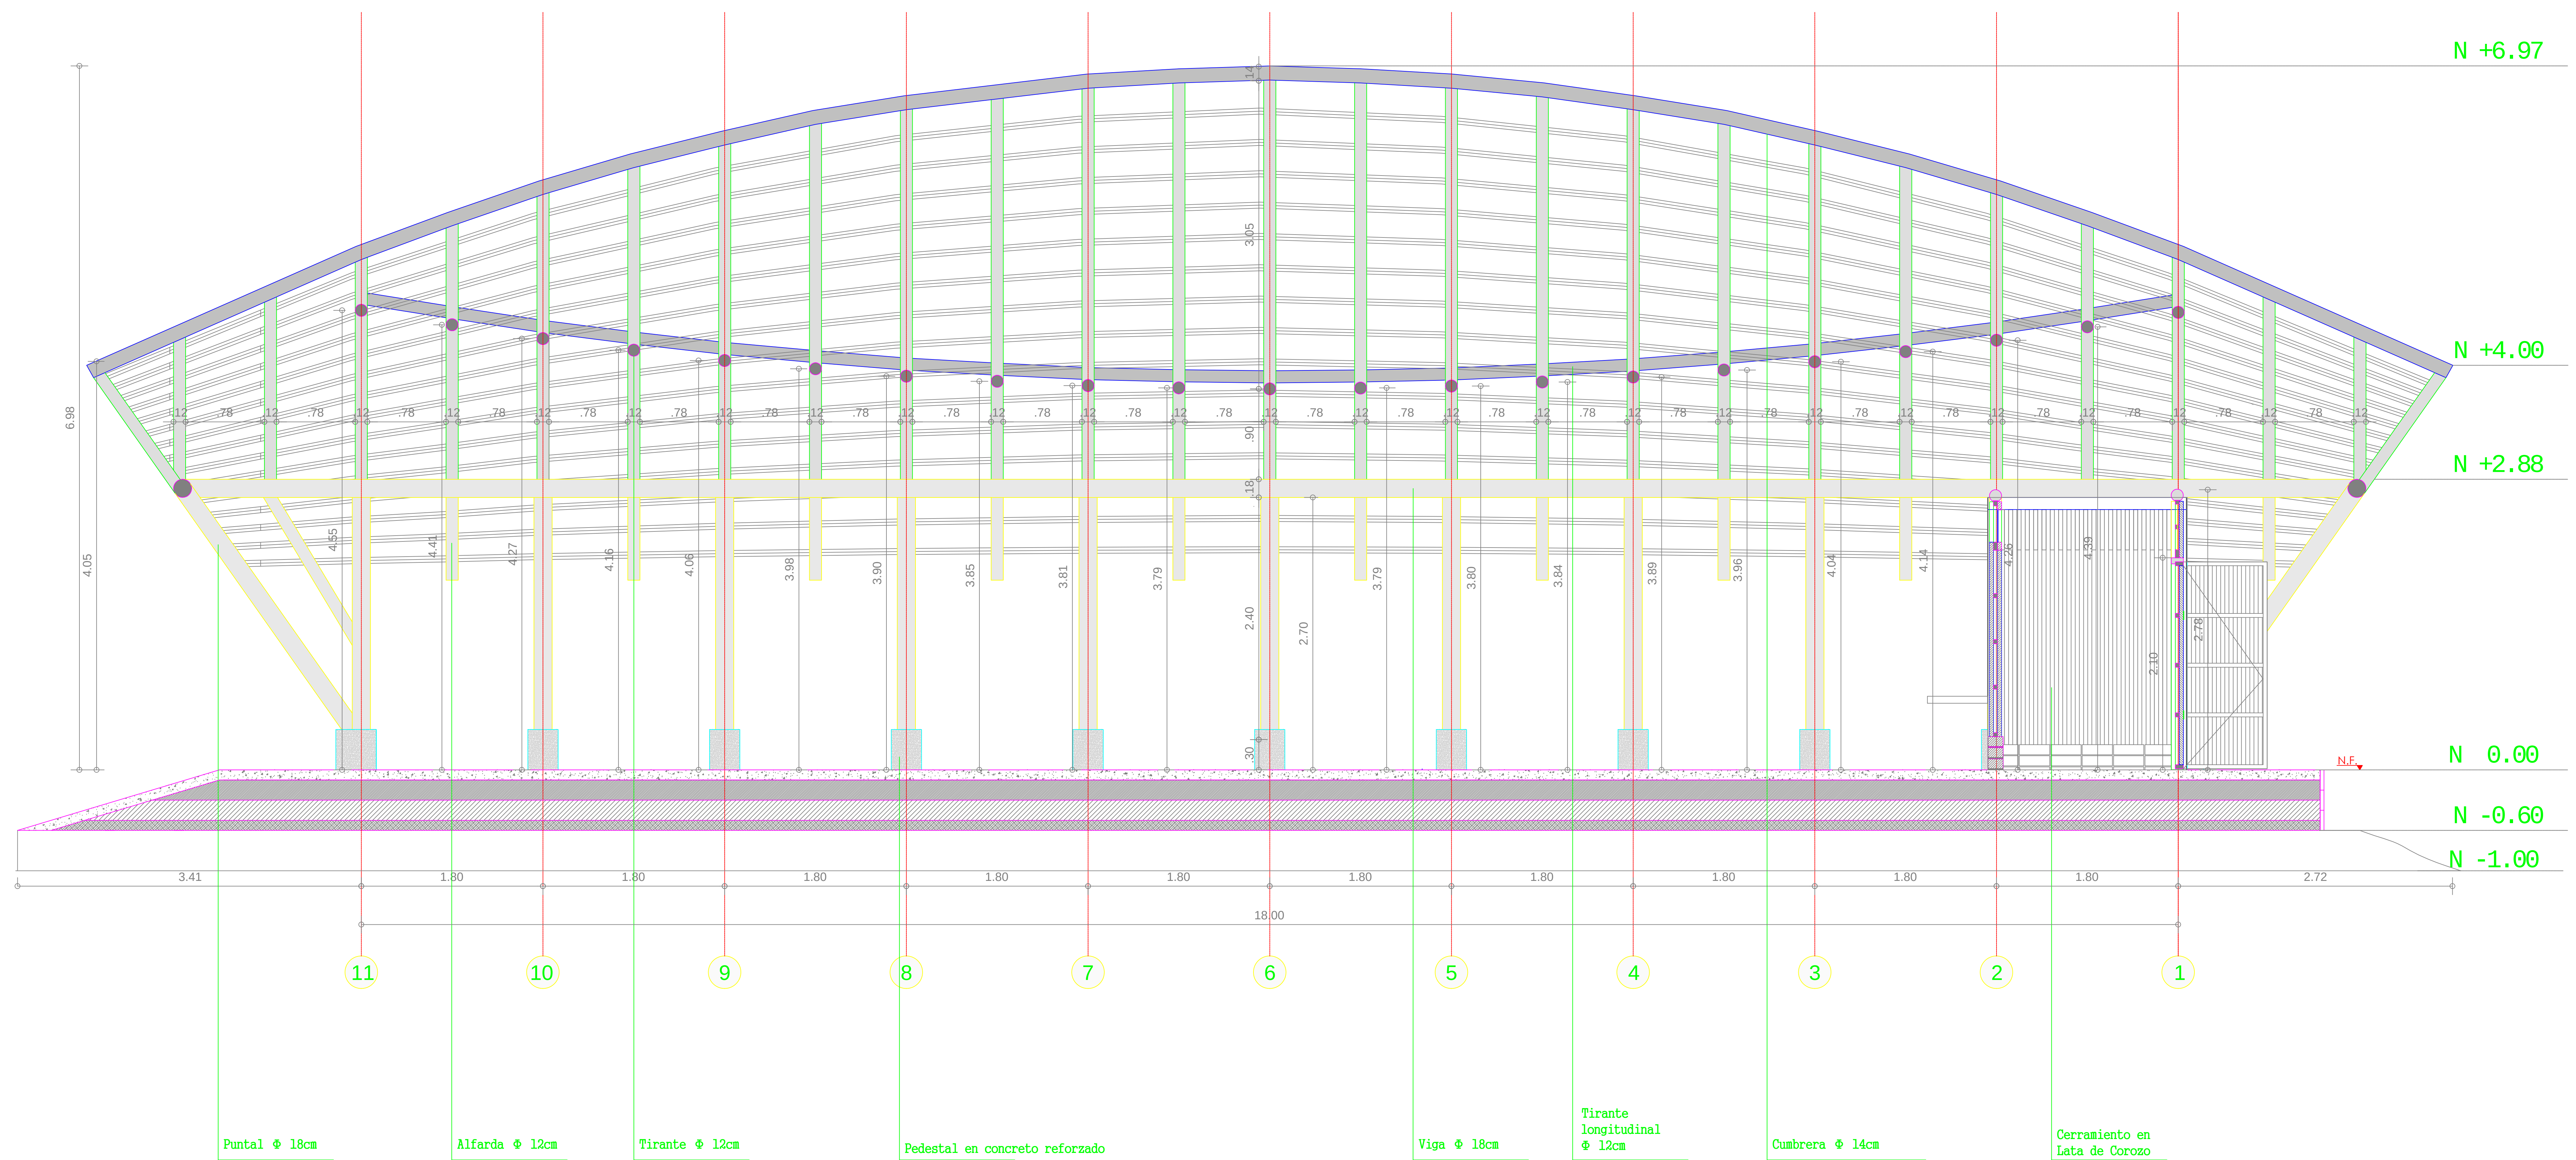


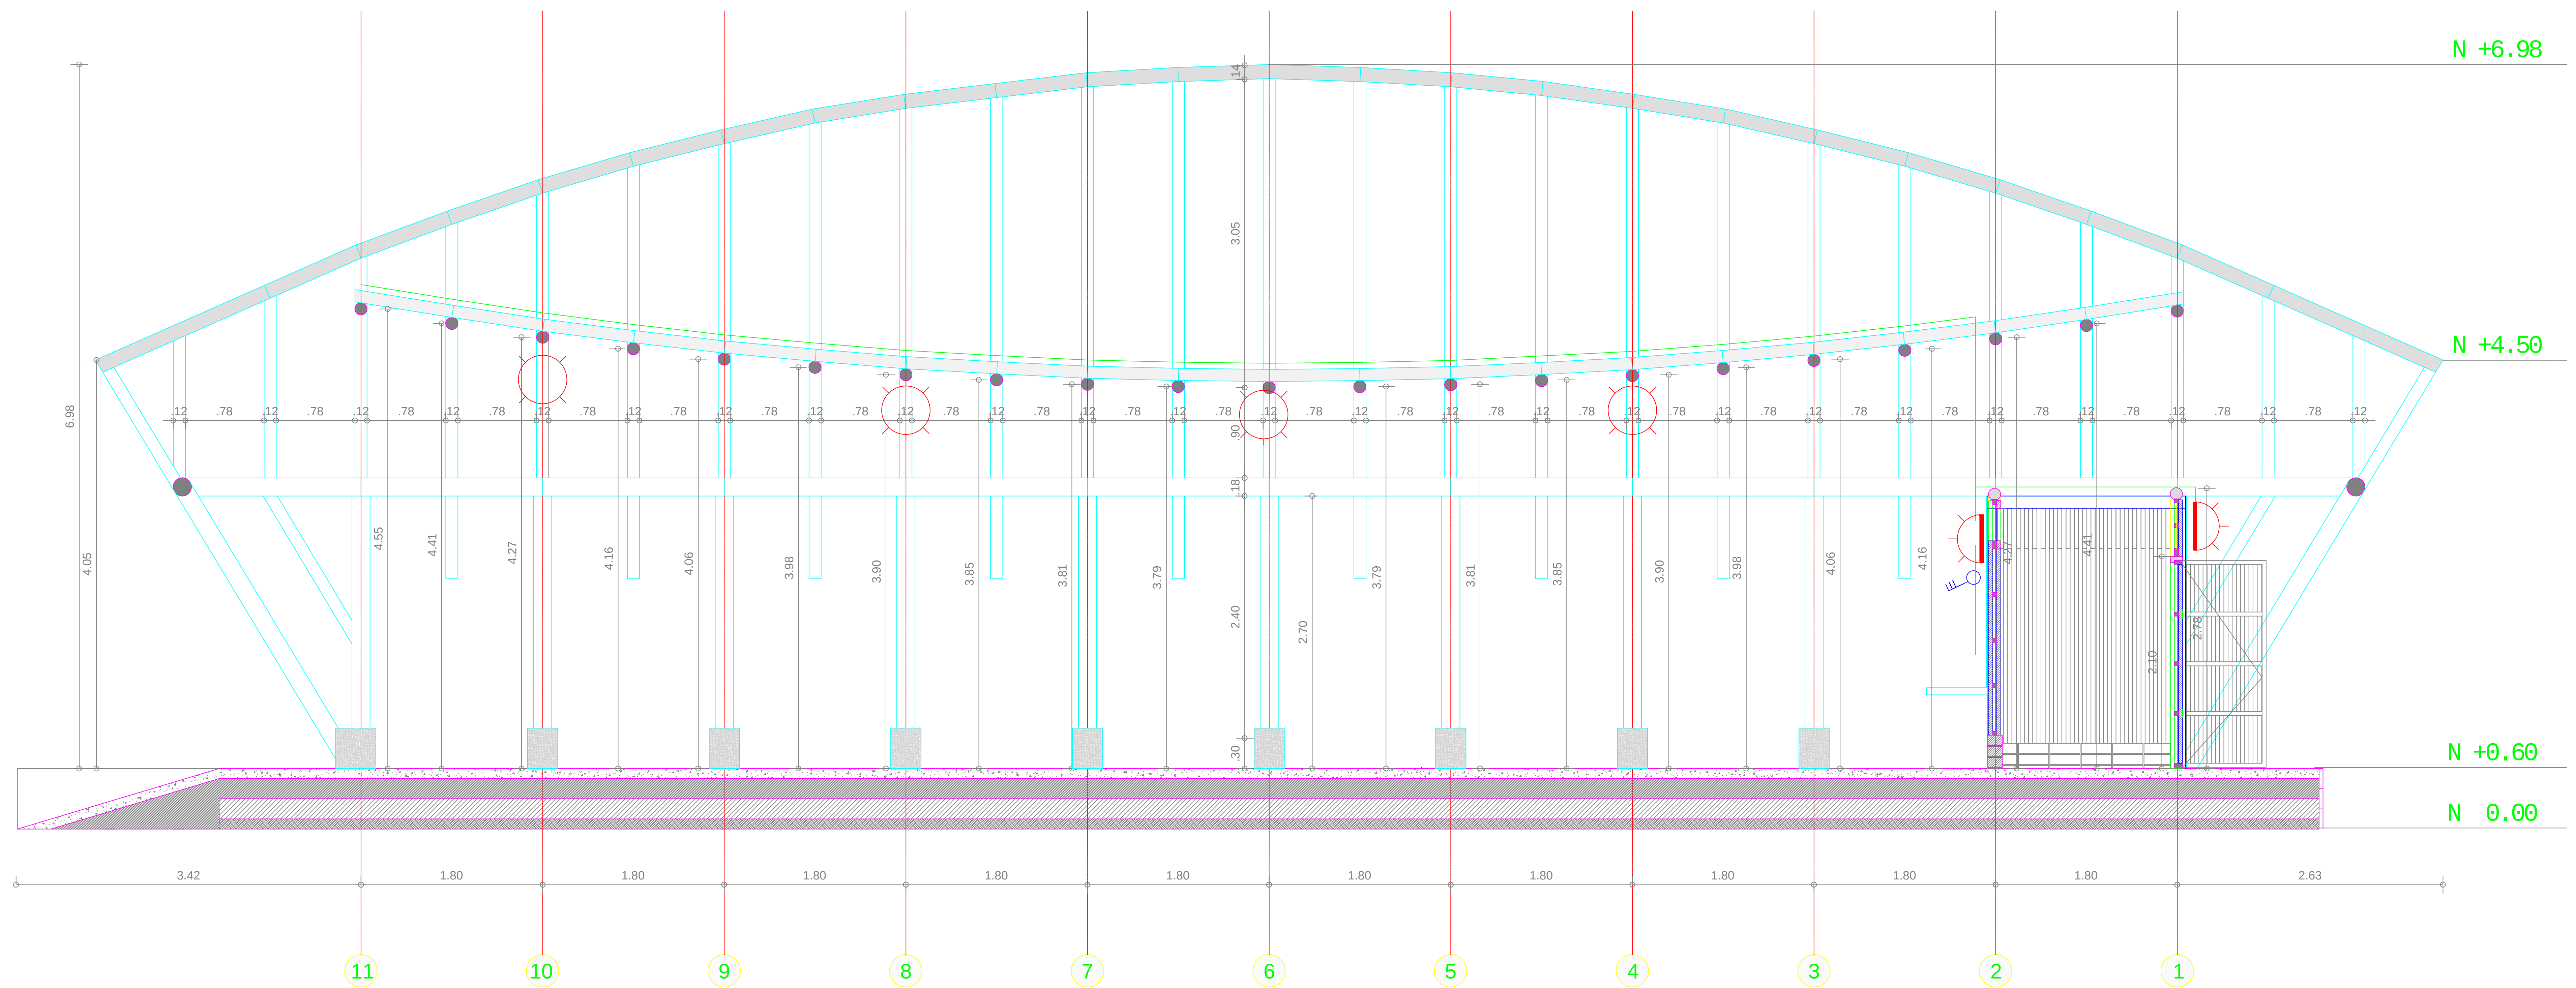


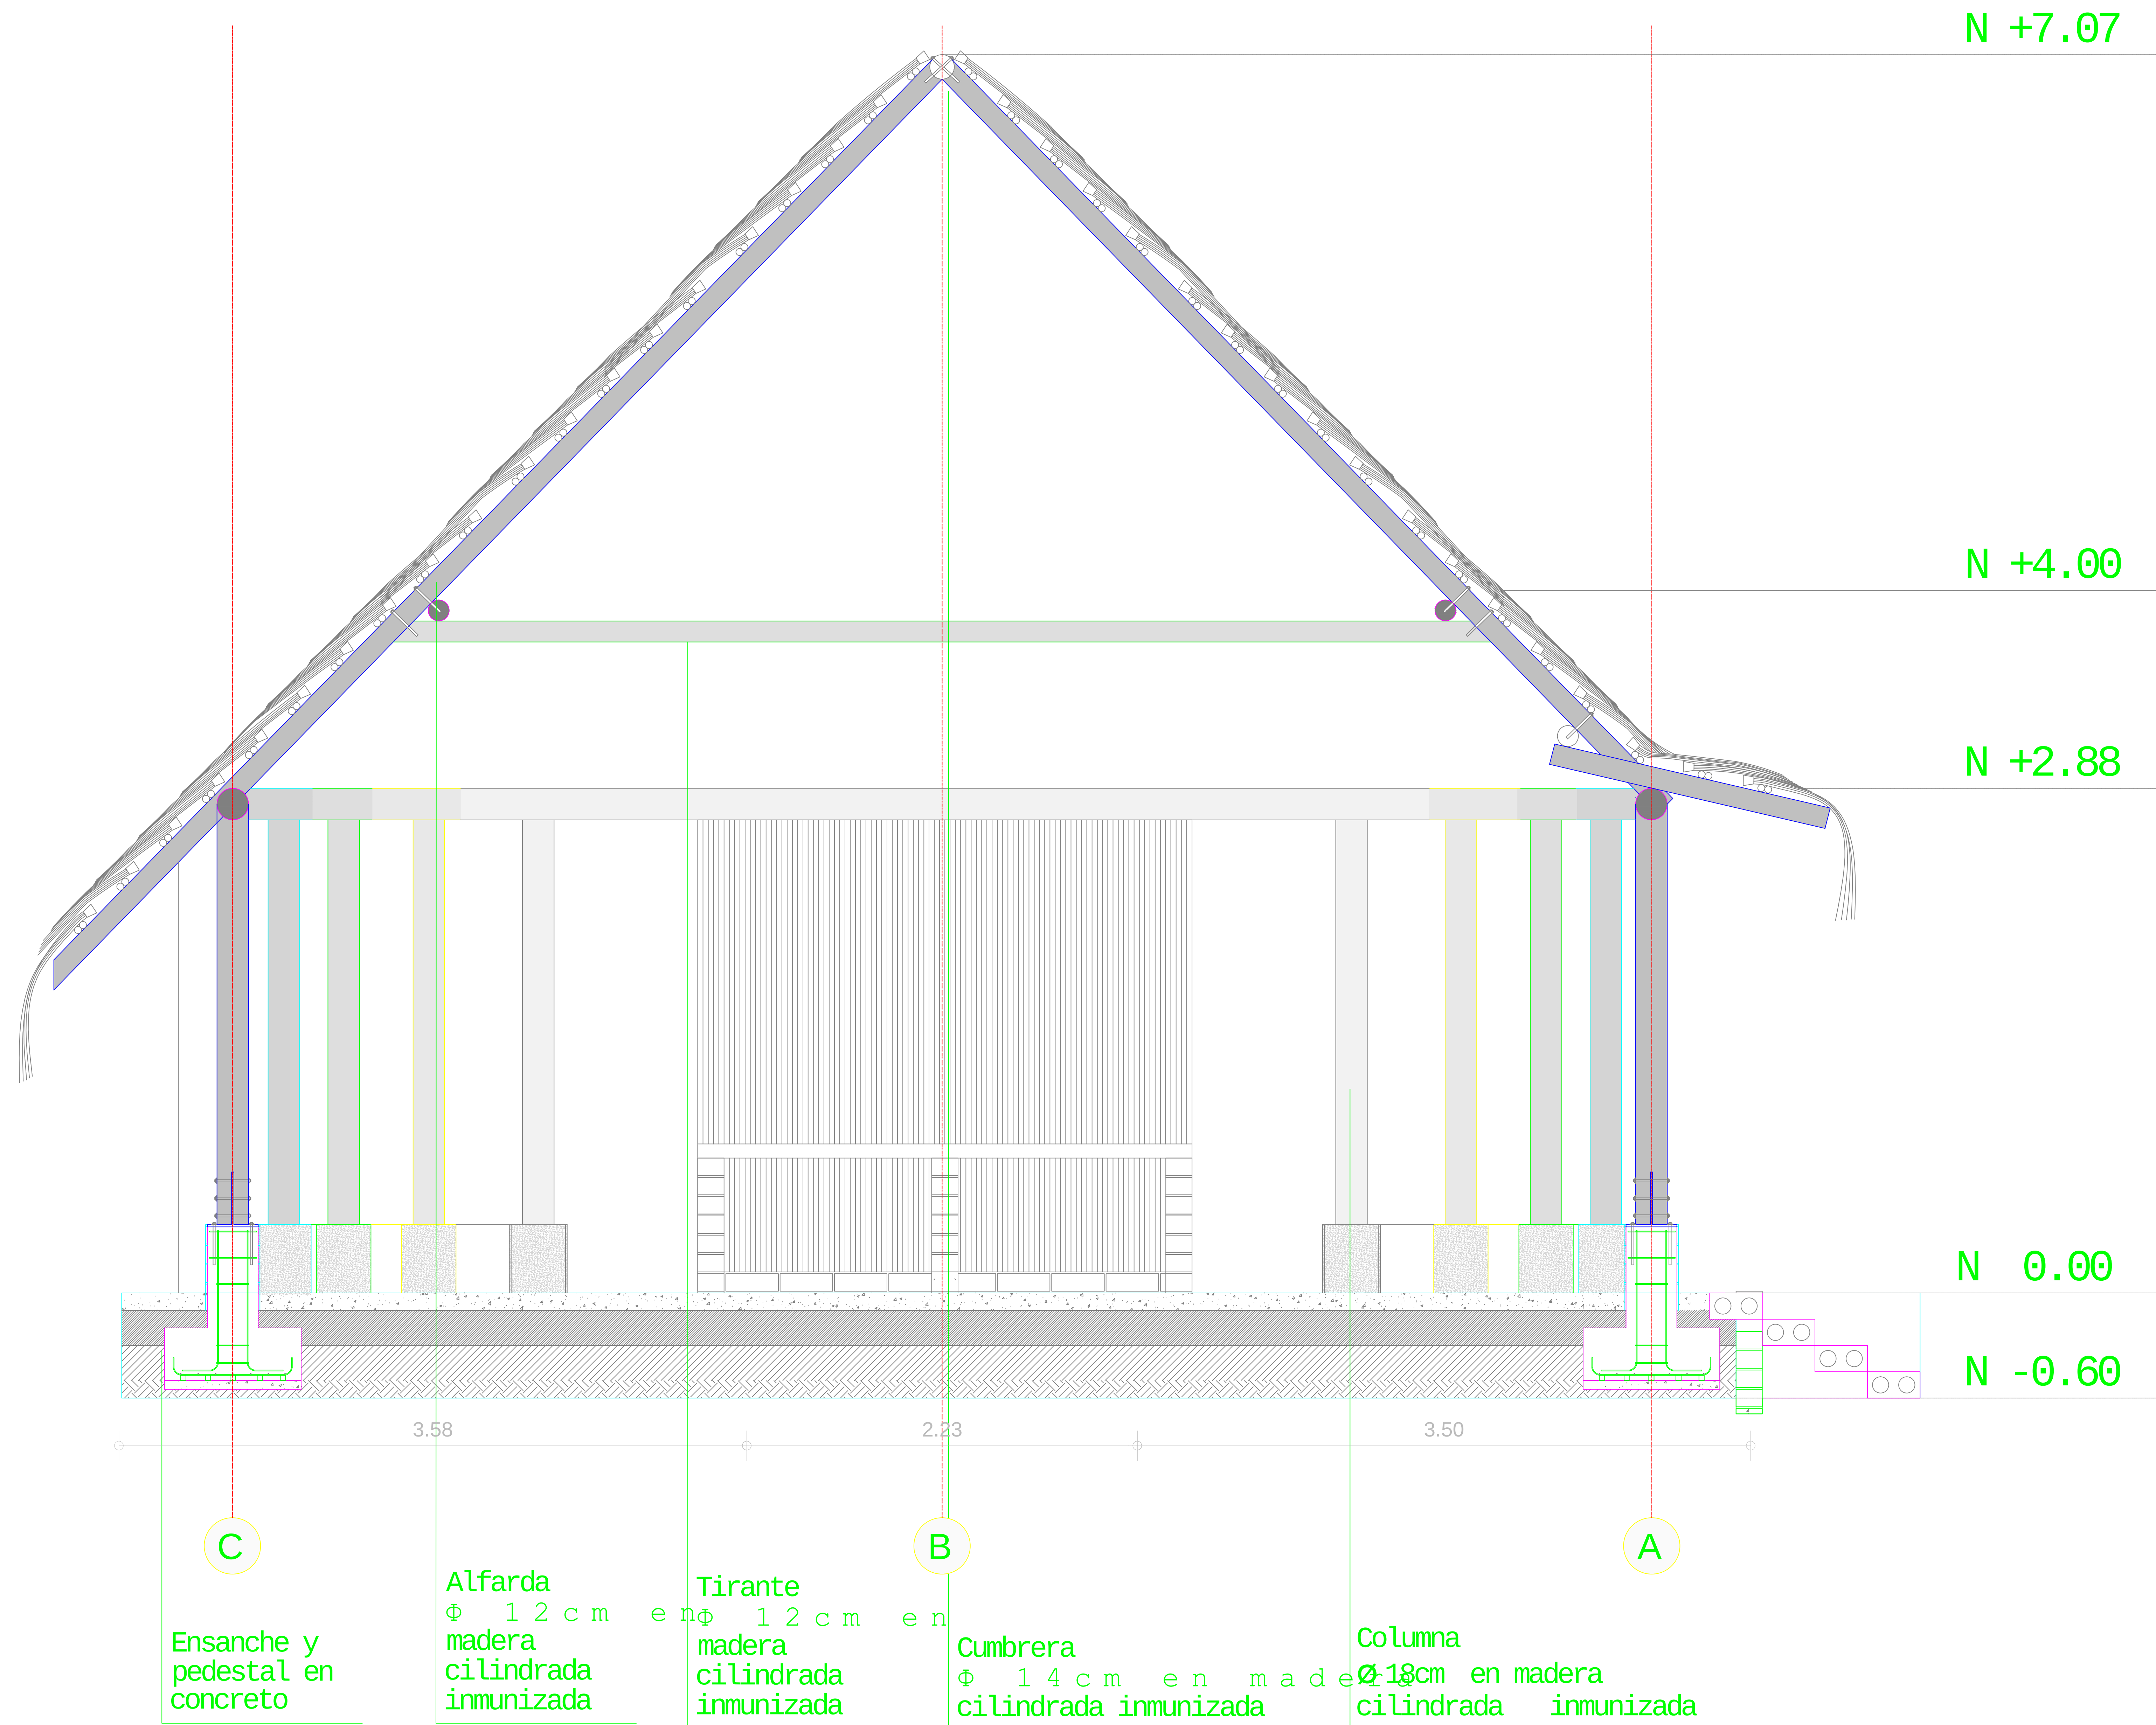


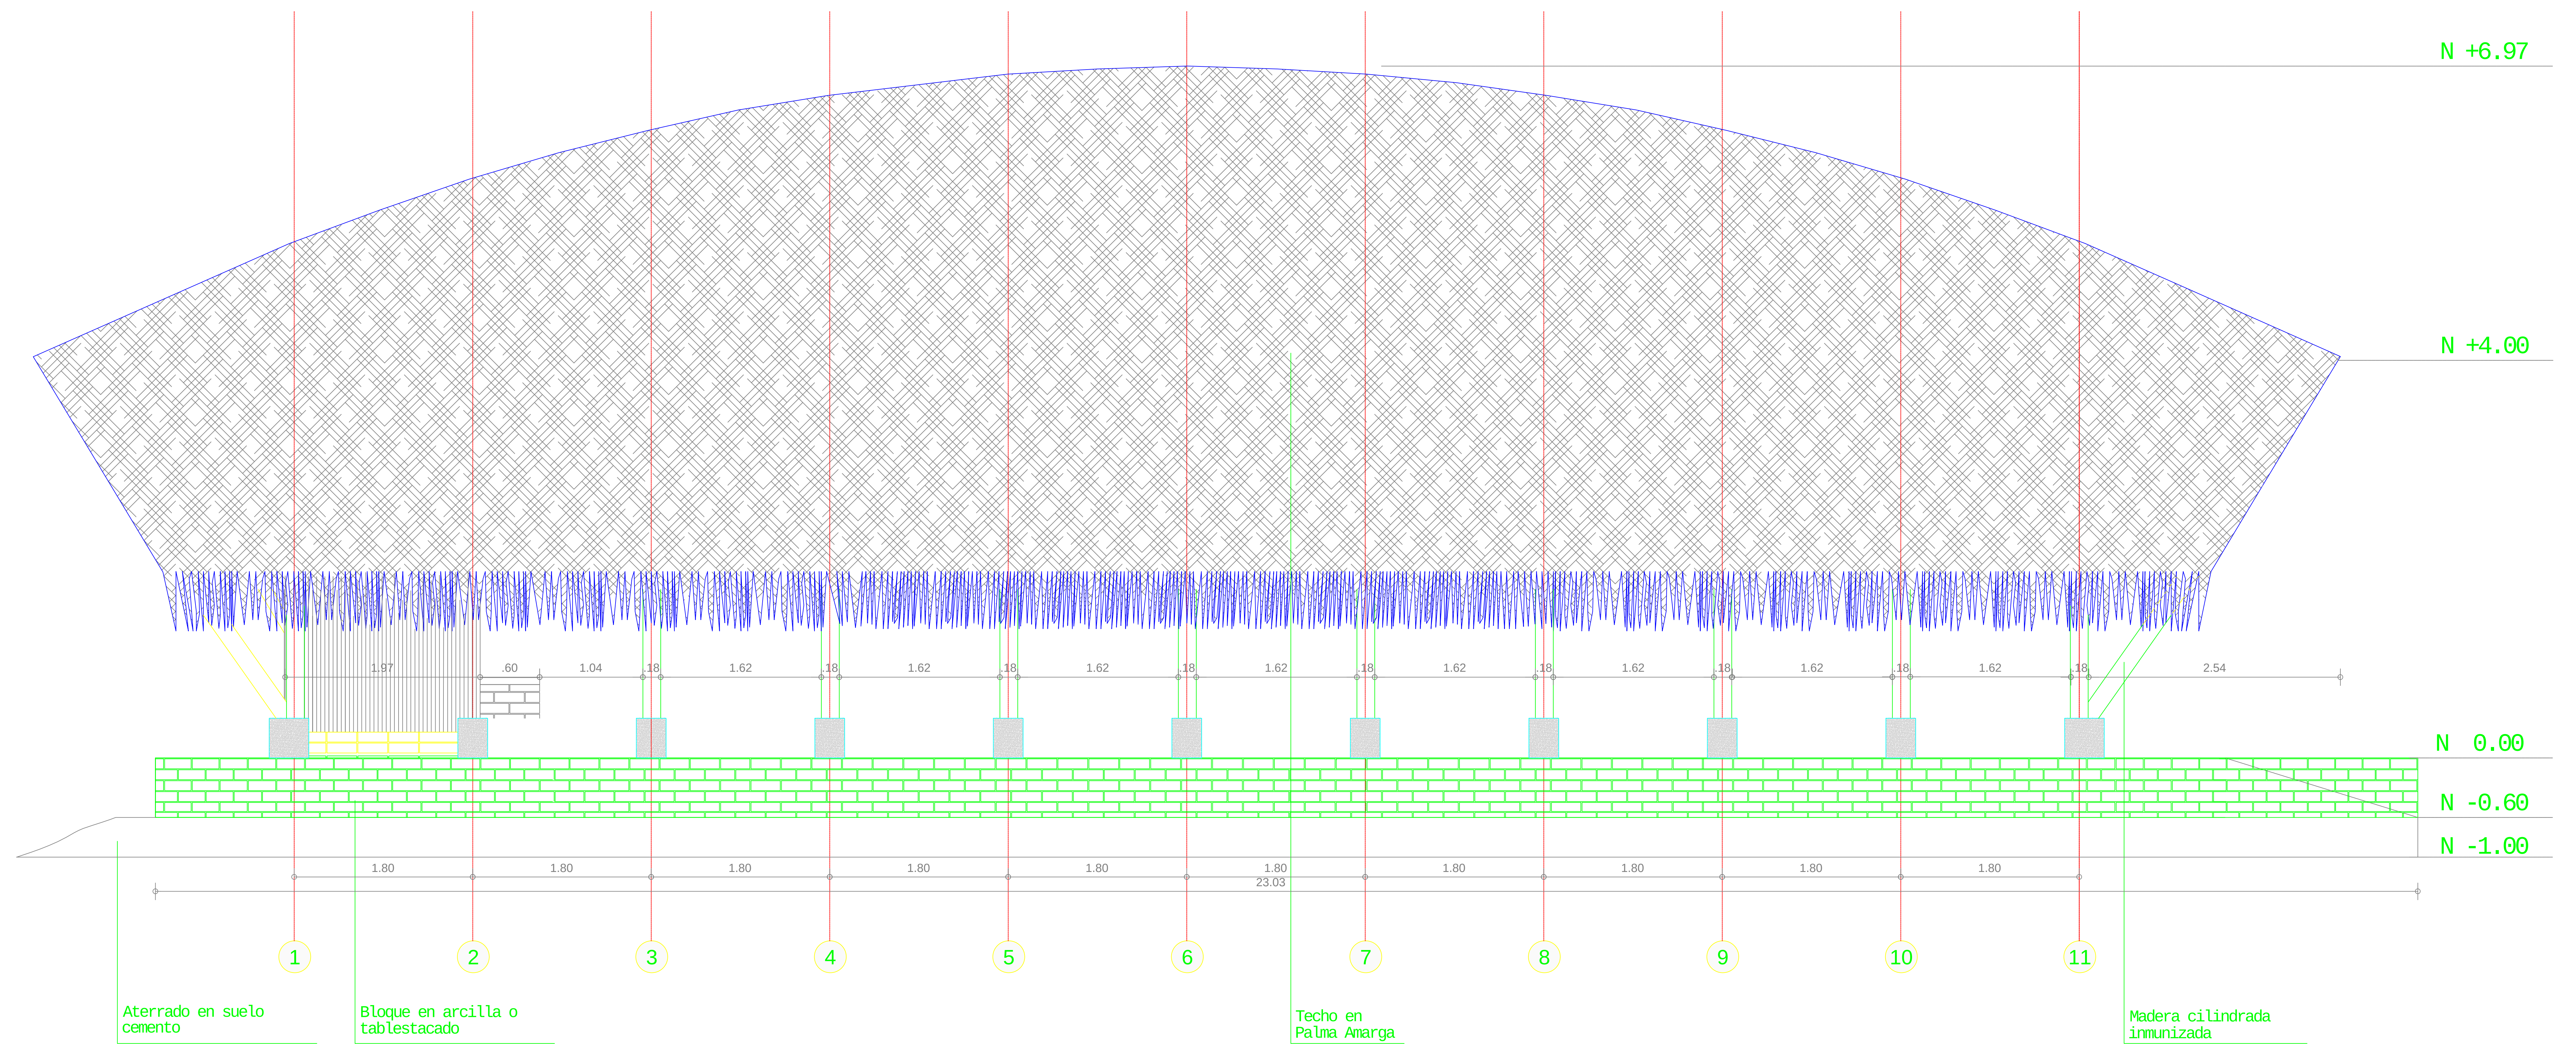

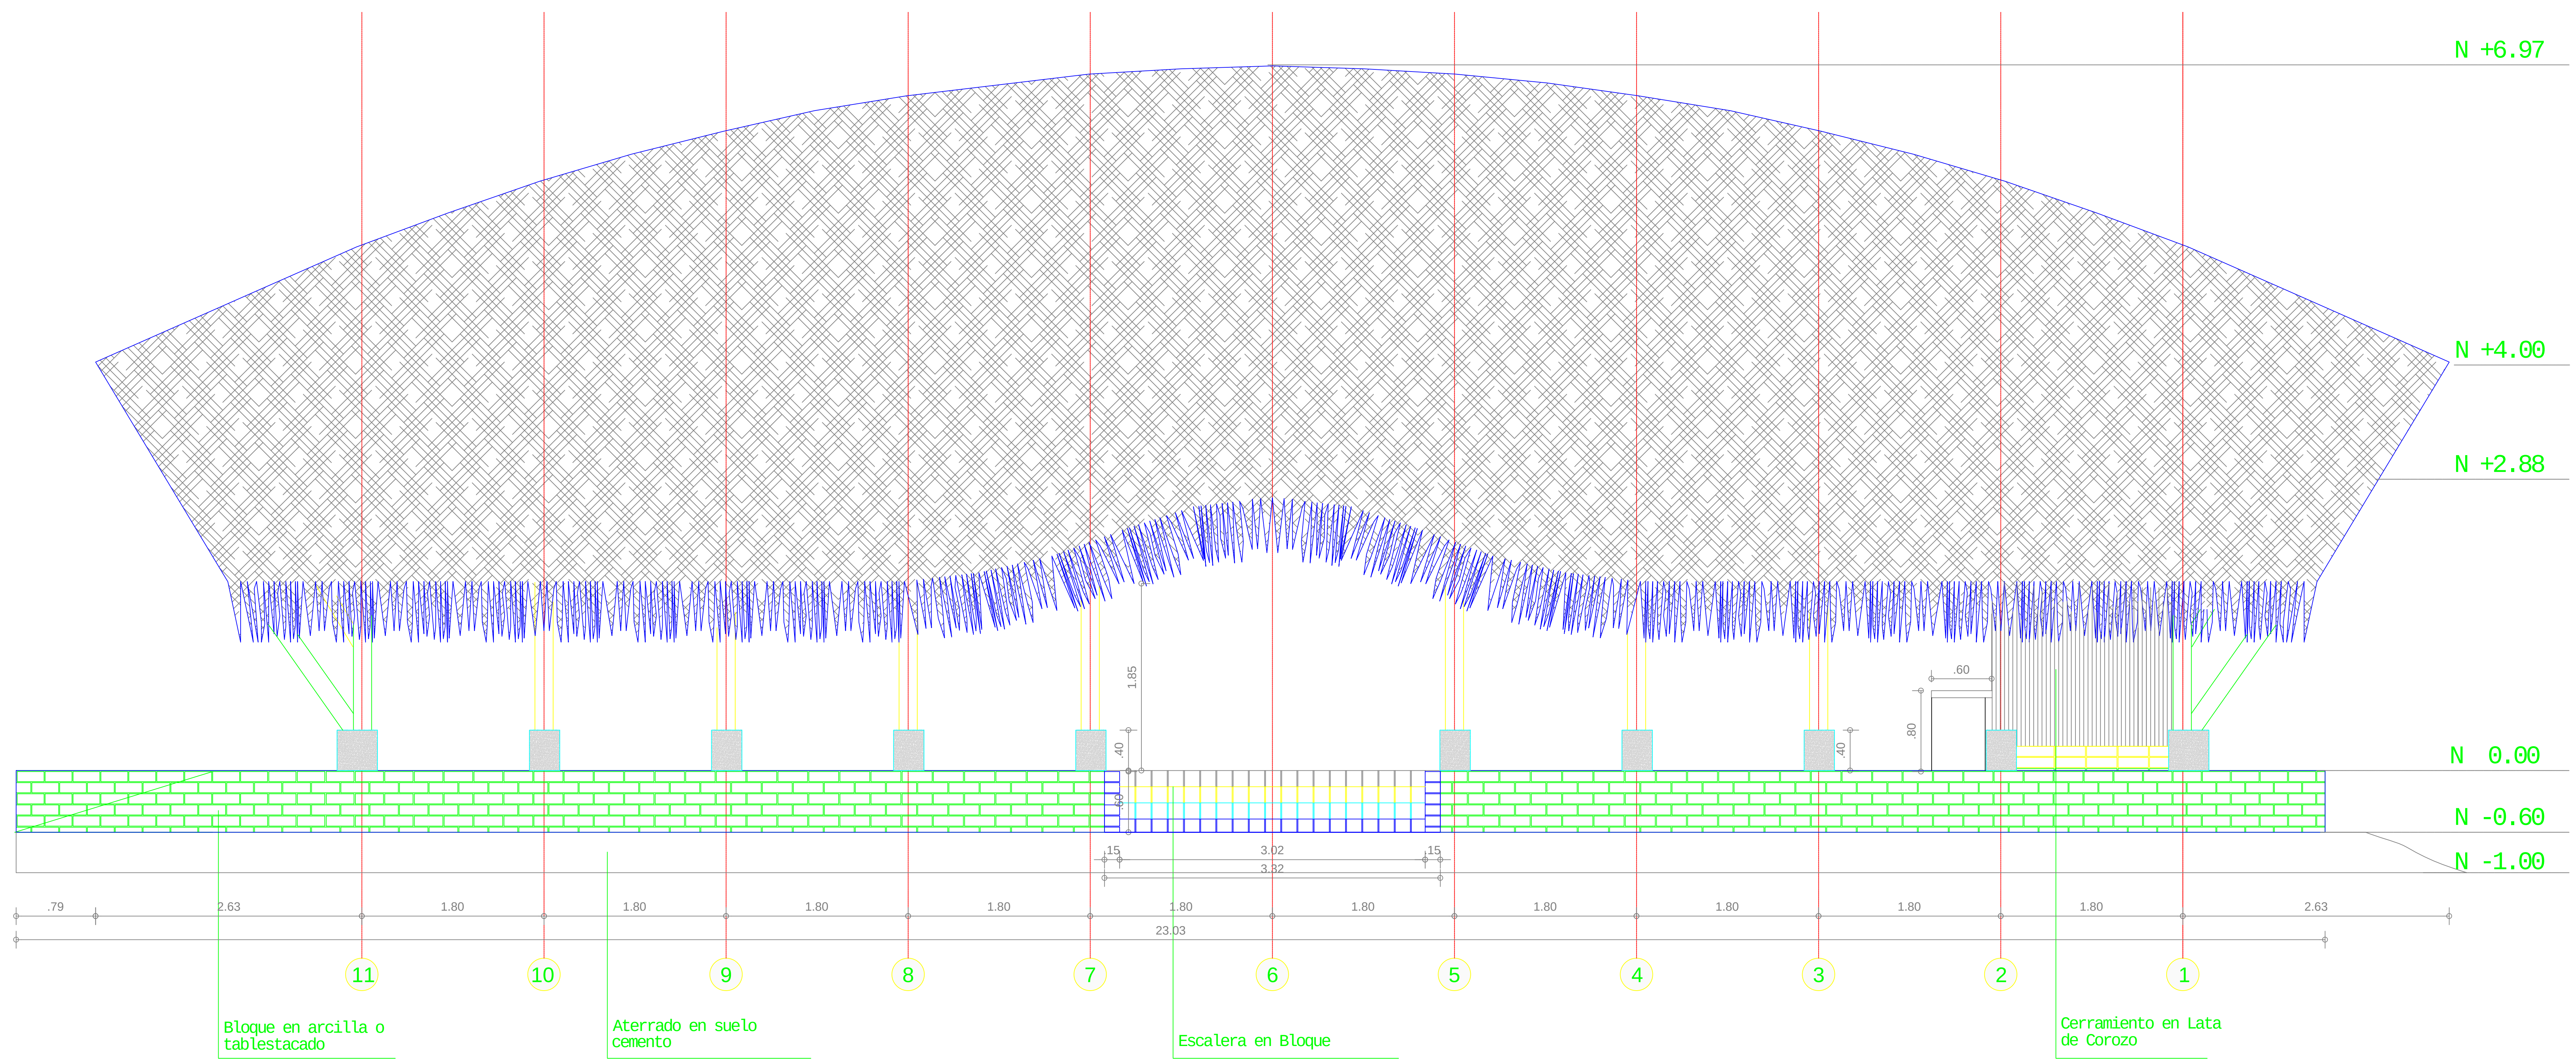

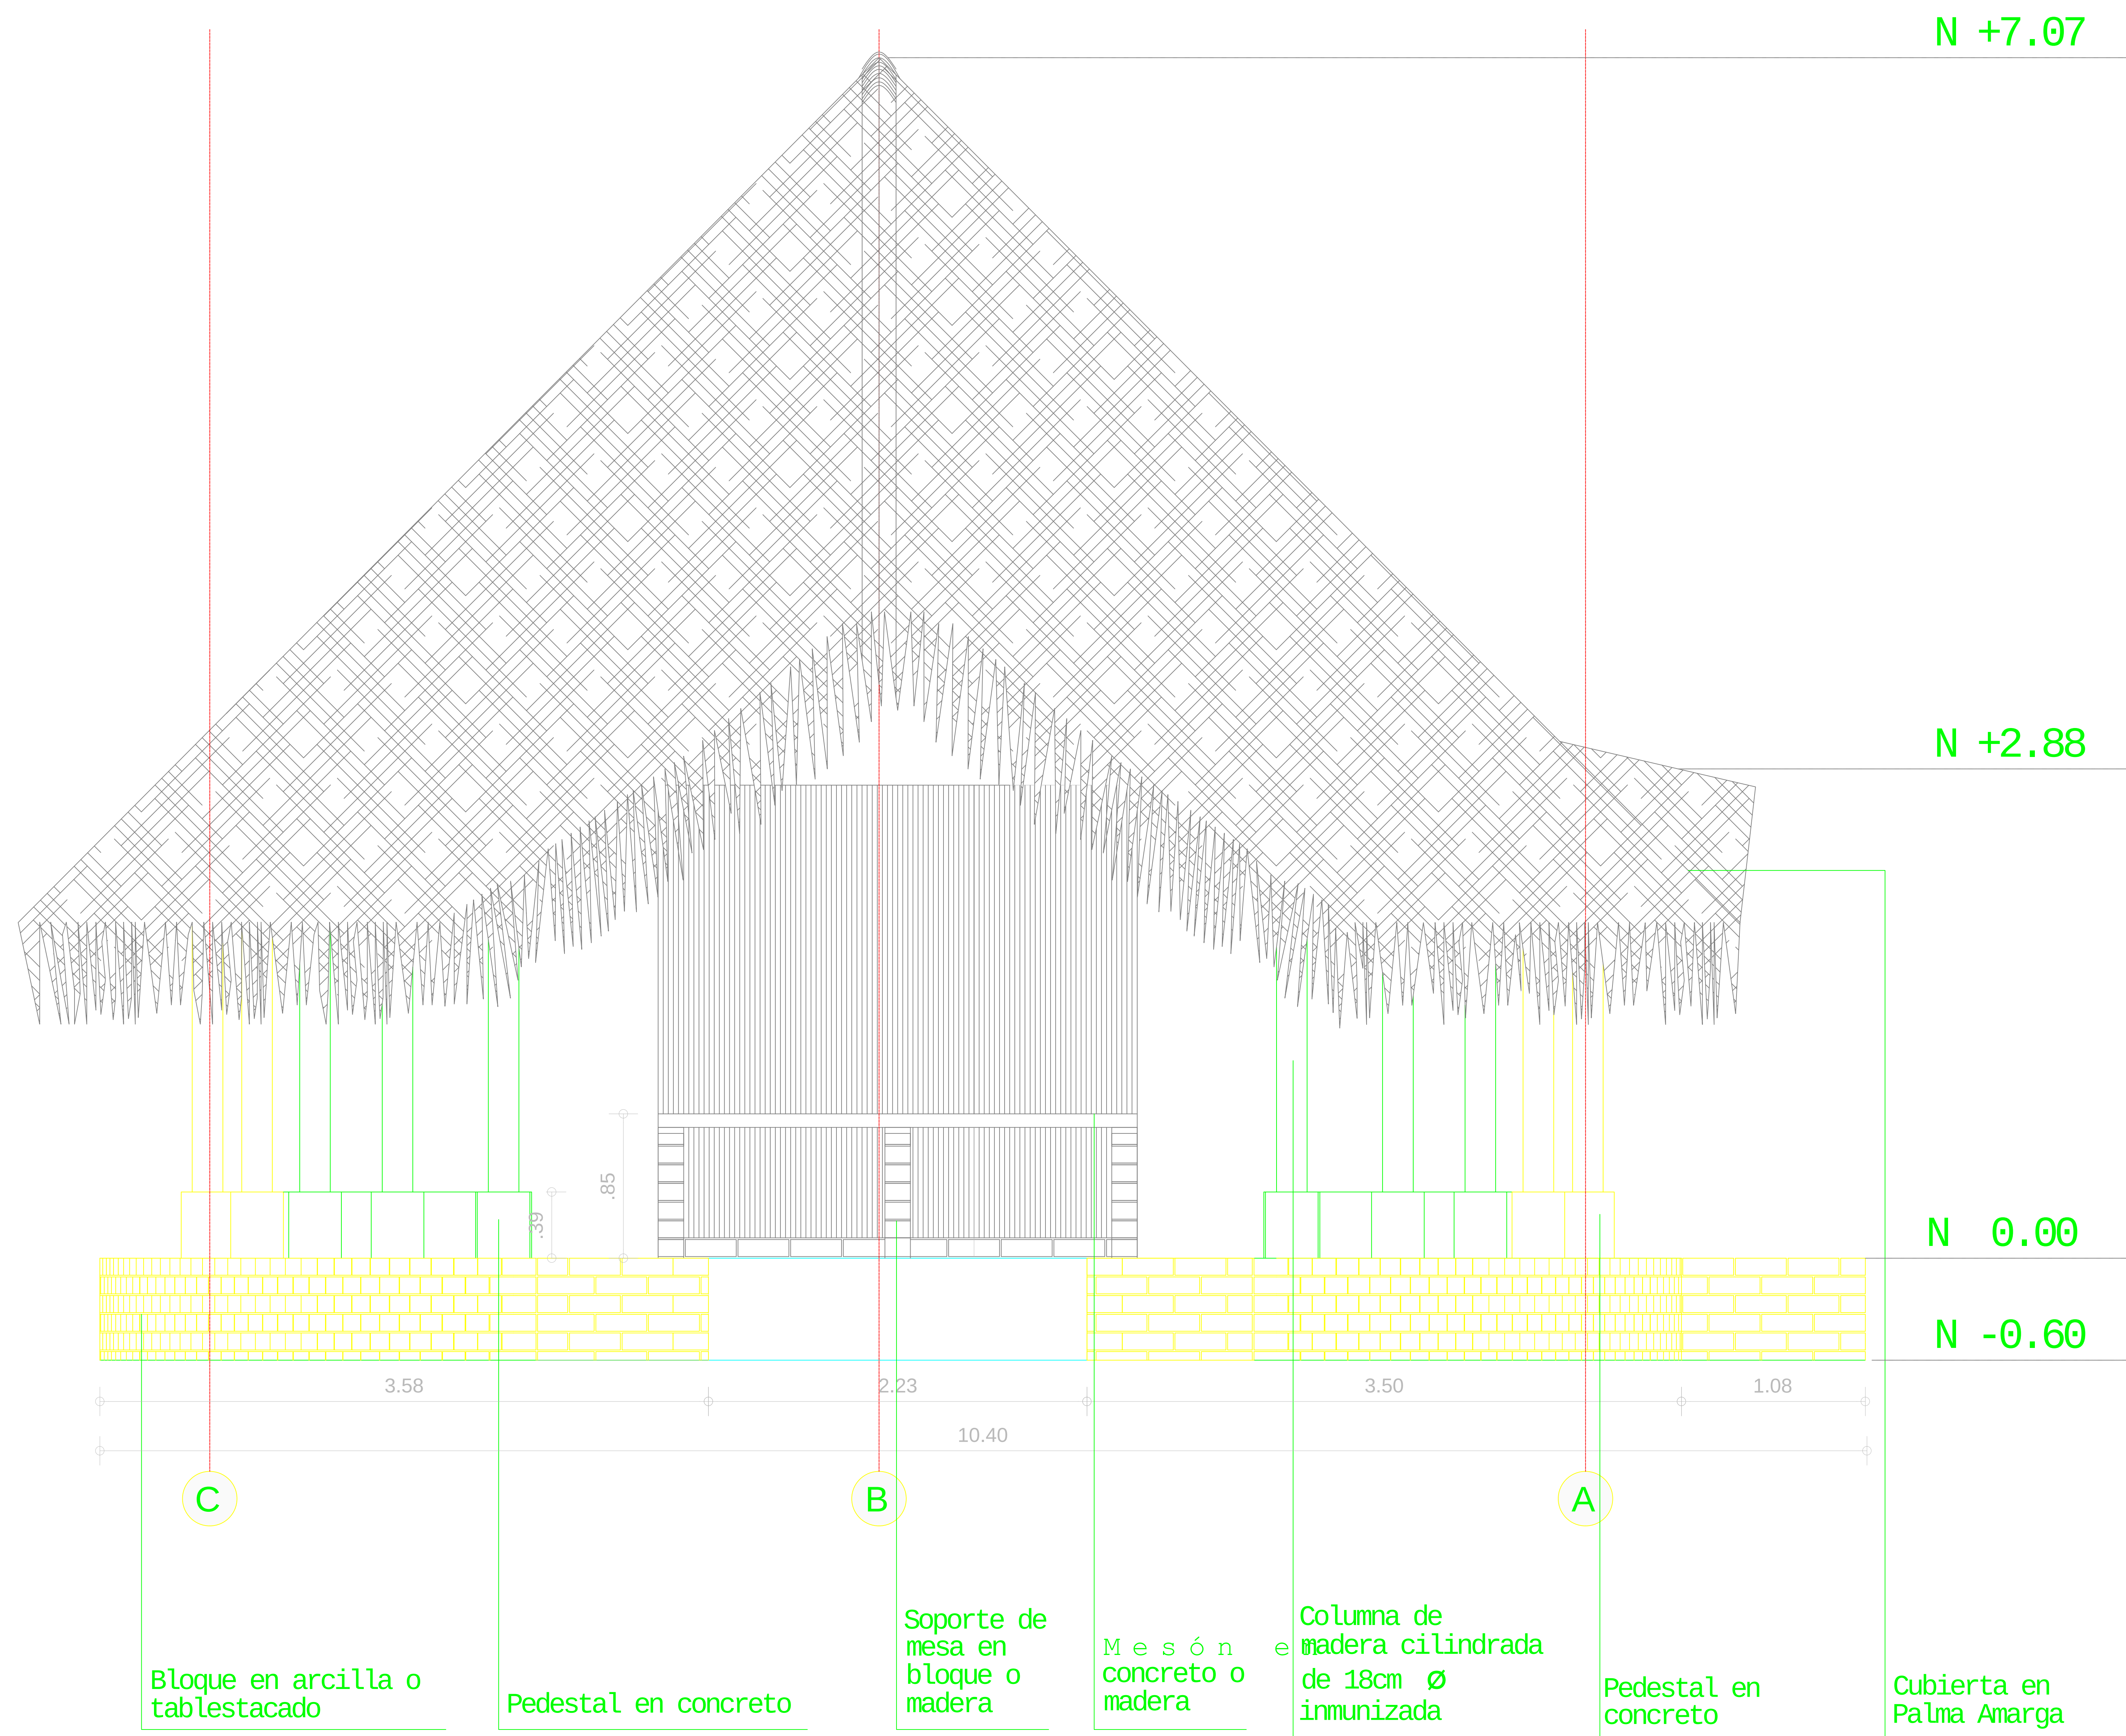


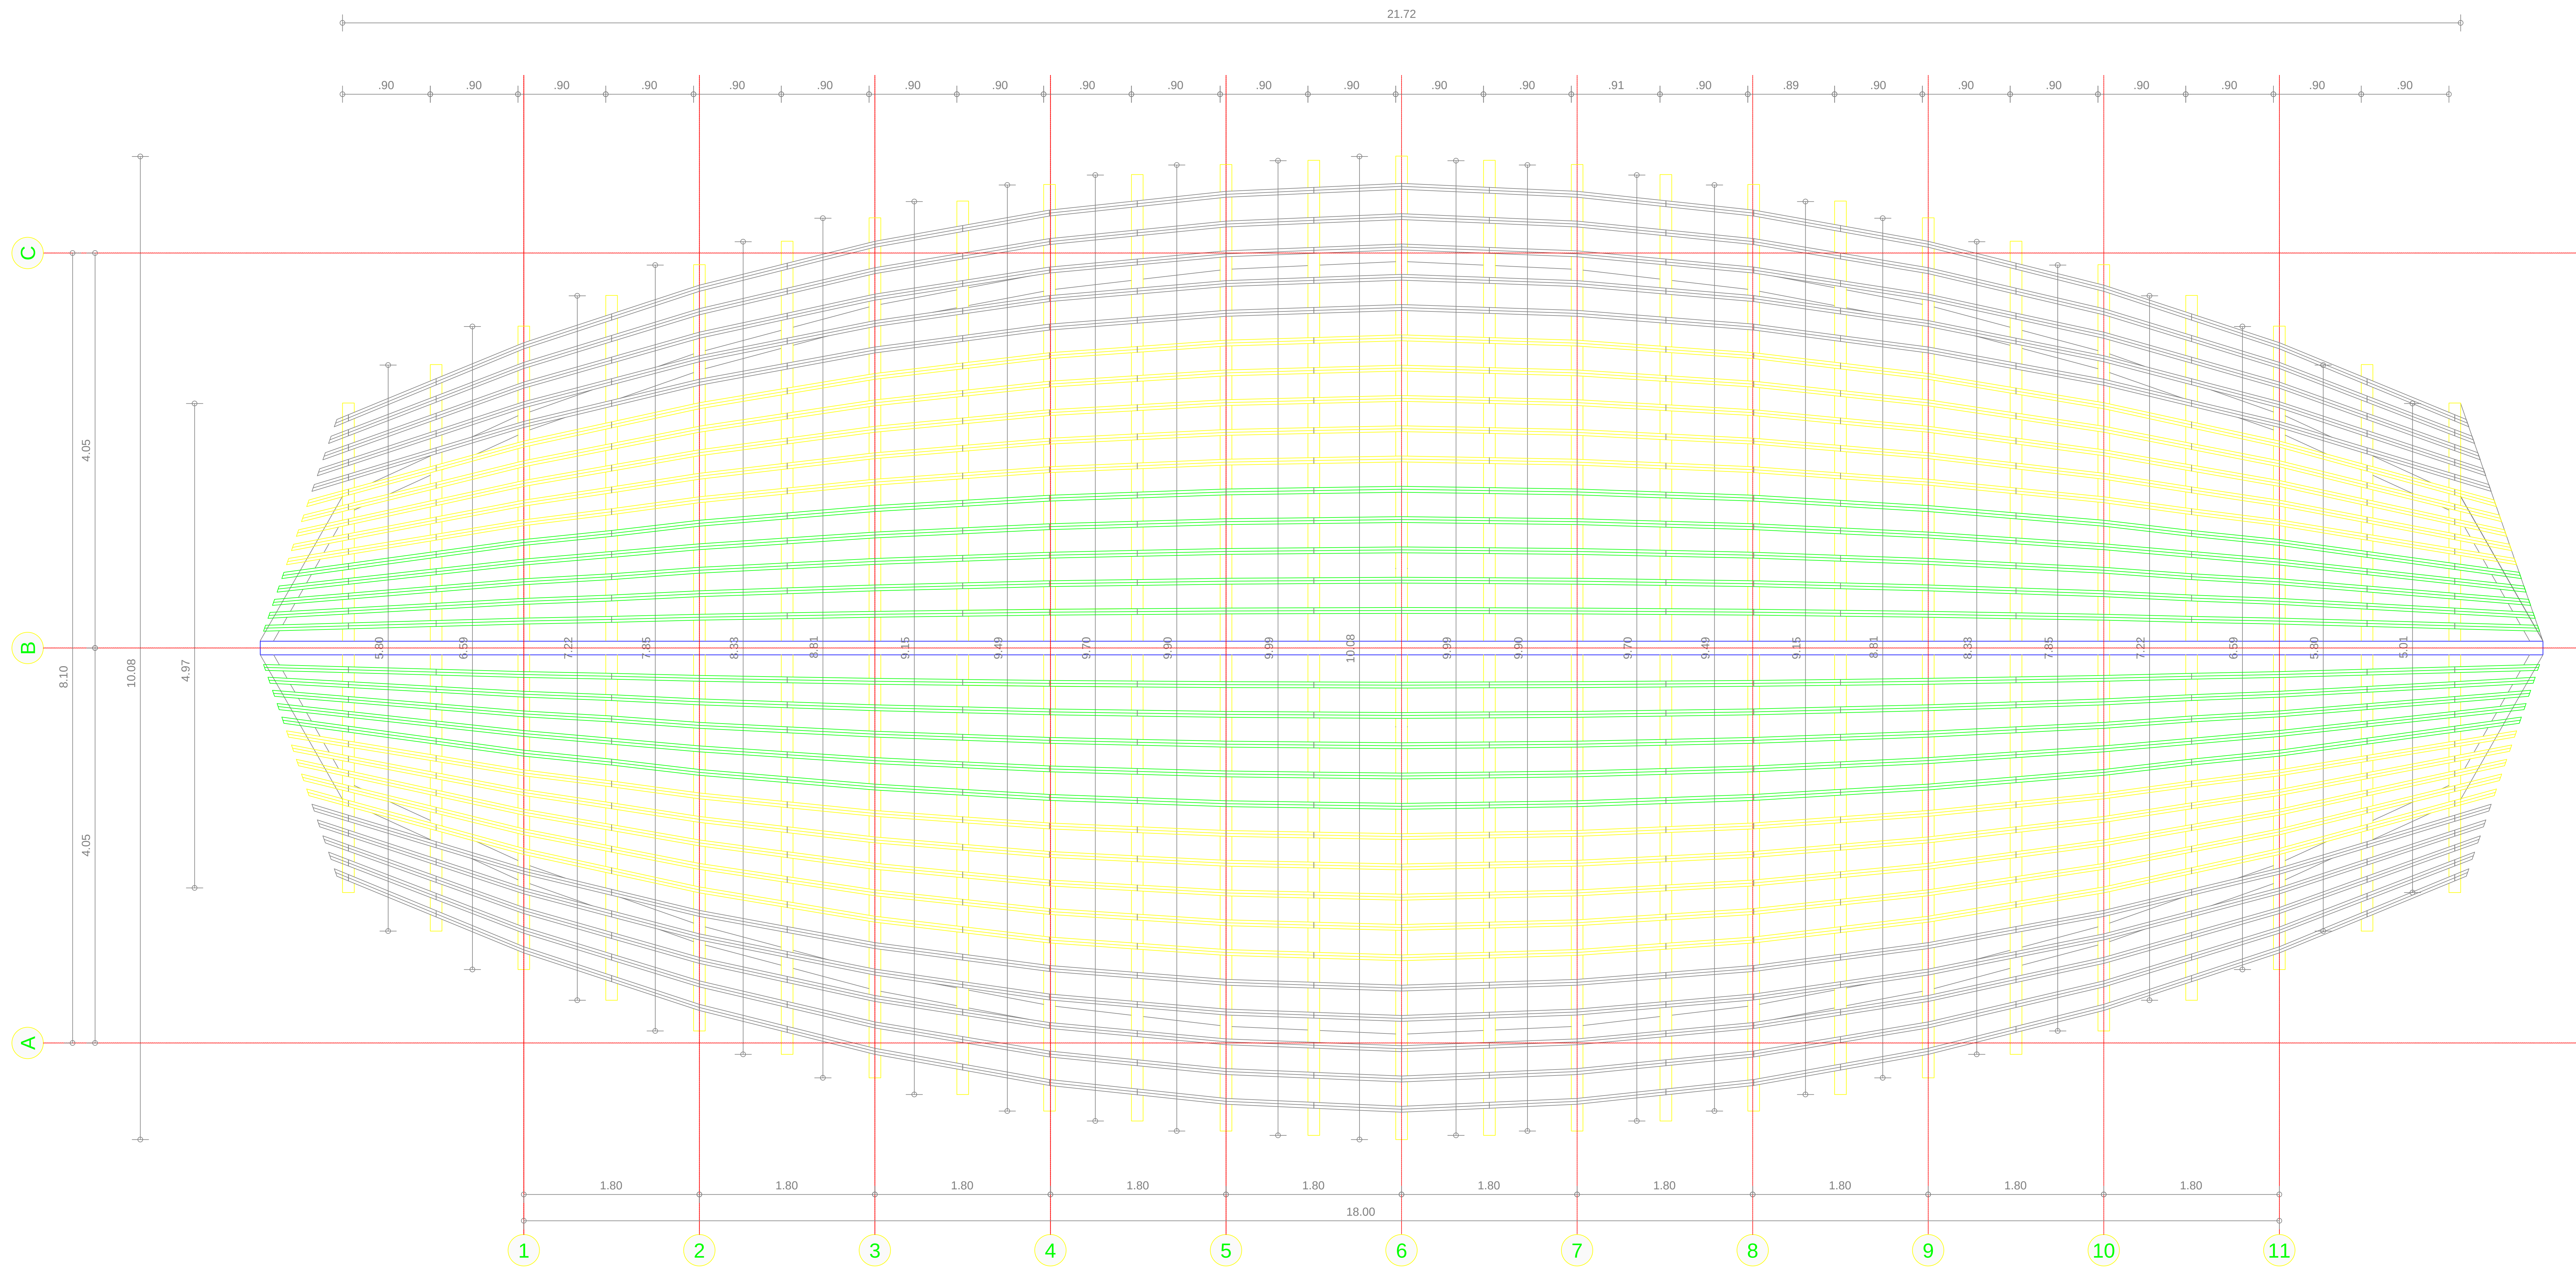


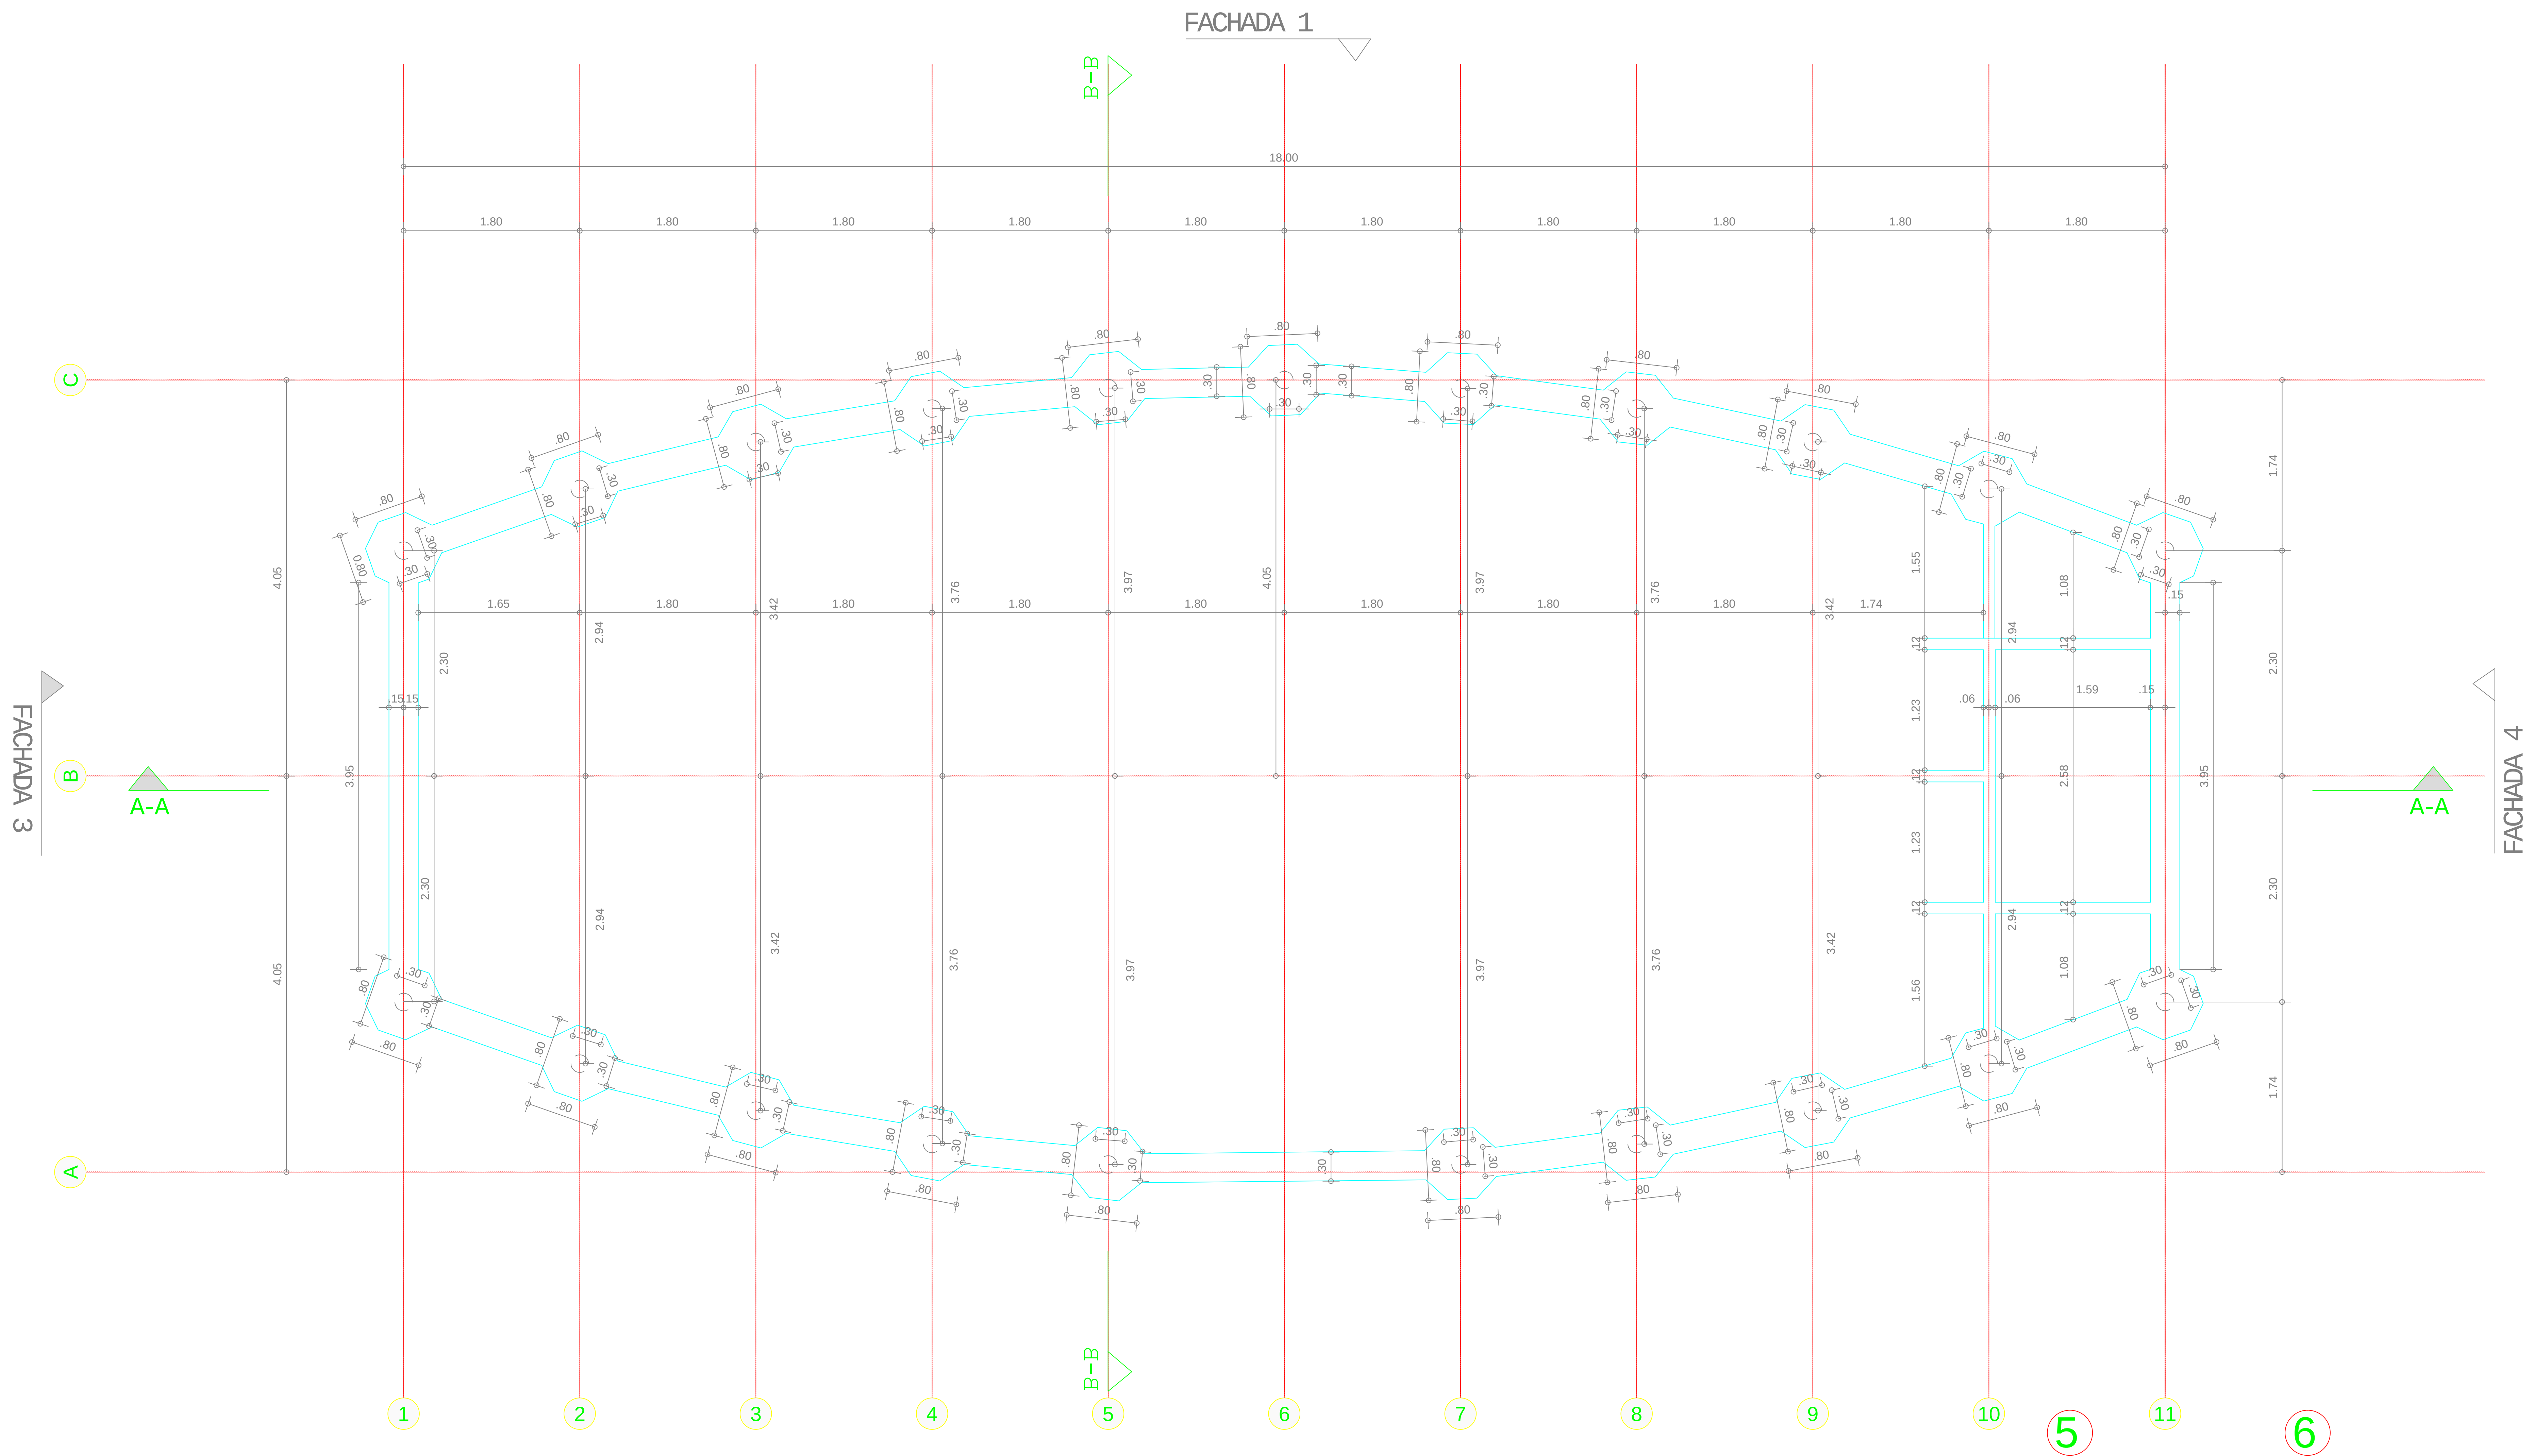


VIGA VC (0.30X0.30) TODO EL CONTORNO	2Ø1/2 L=1.08m aprox					
	3EØ3/8 c/10	1EØ3/8 c/20	3EØ3/8 c/10	3EØ3/8 c/10	1EØ3/8 c/20	3EØ3/8 c/10
	2Ø1/2 L=6.45					

Detalle de flejes de viga de cimentaci
entre ensanches

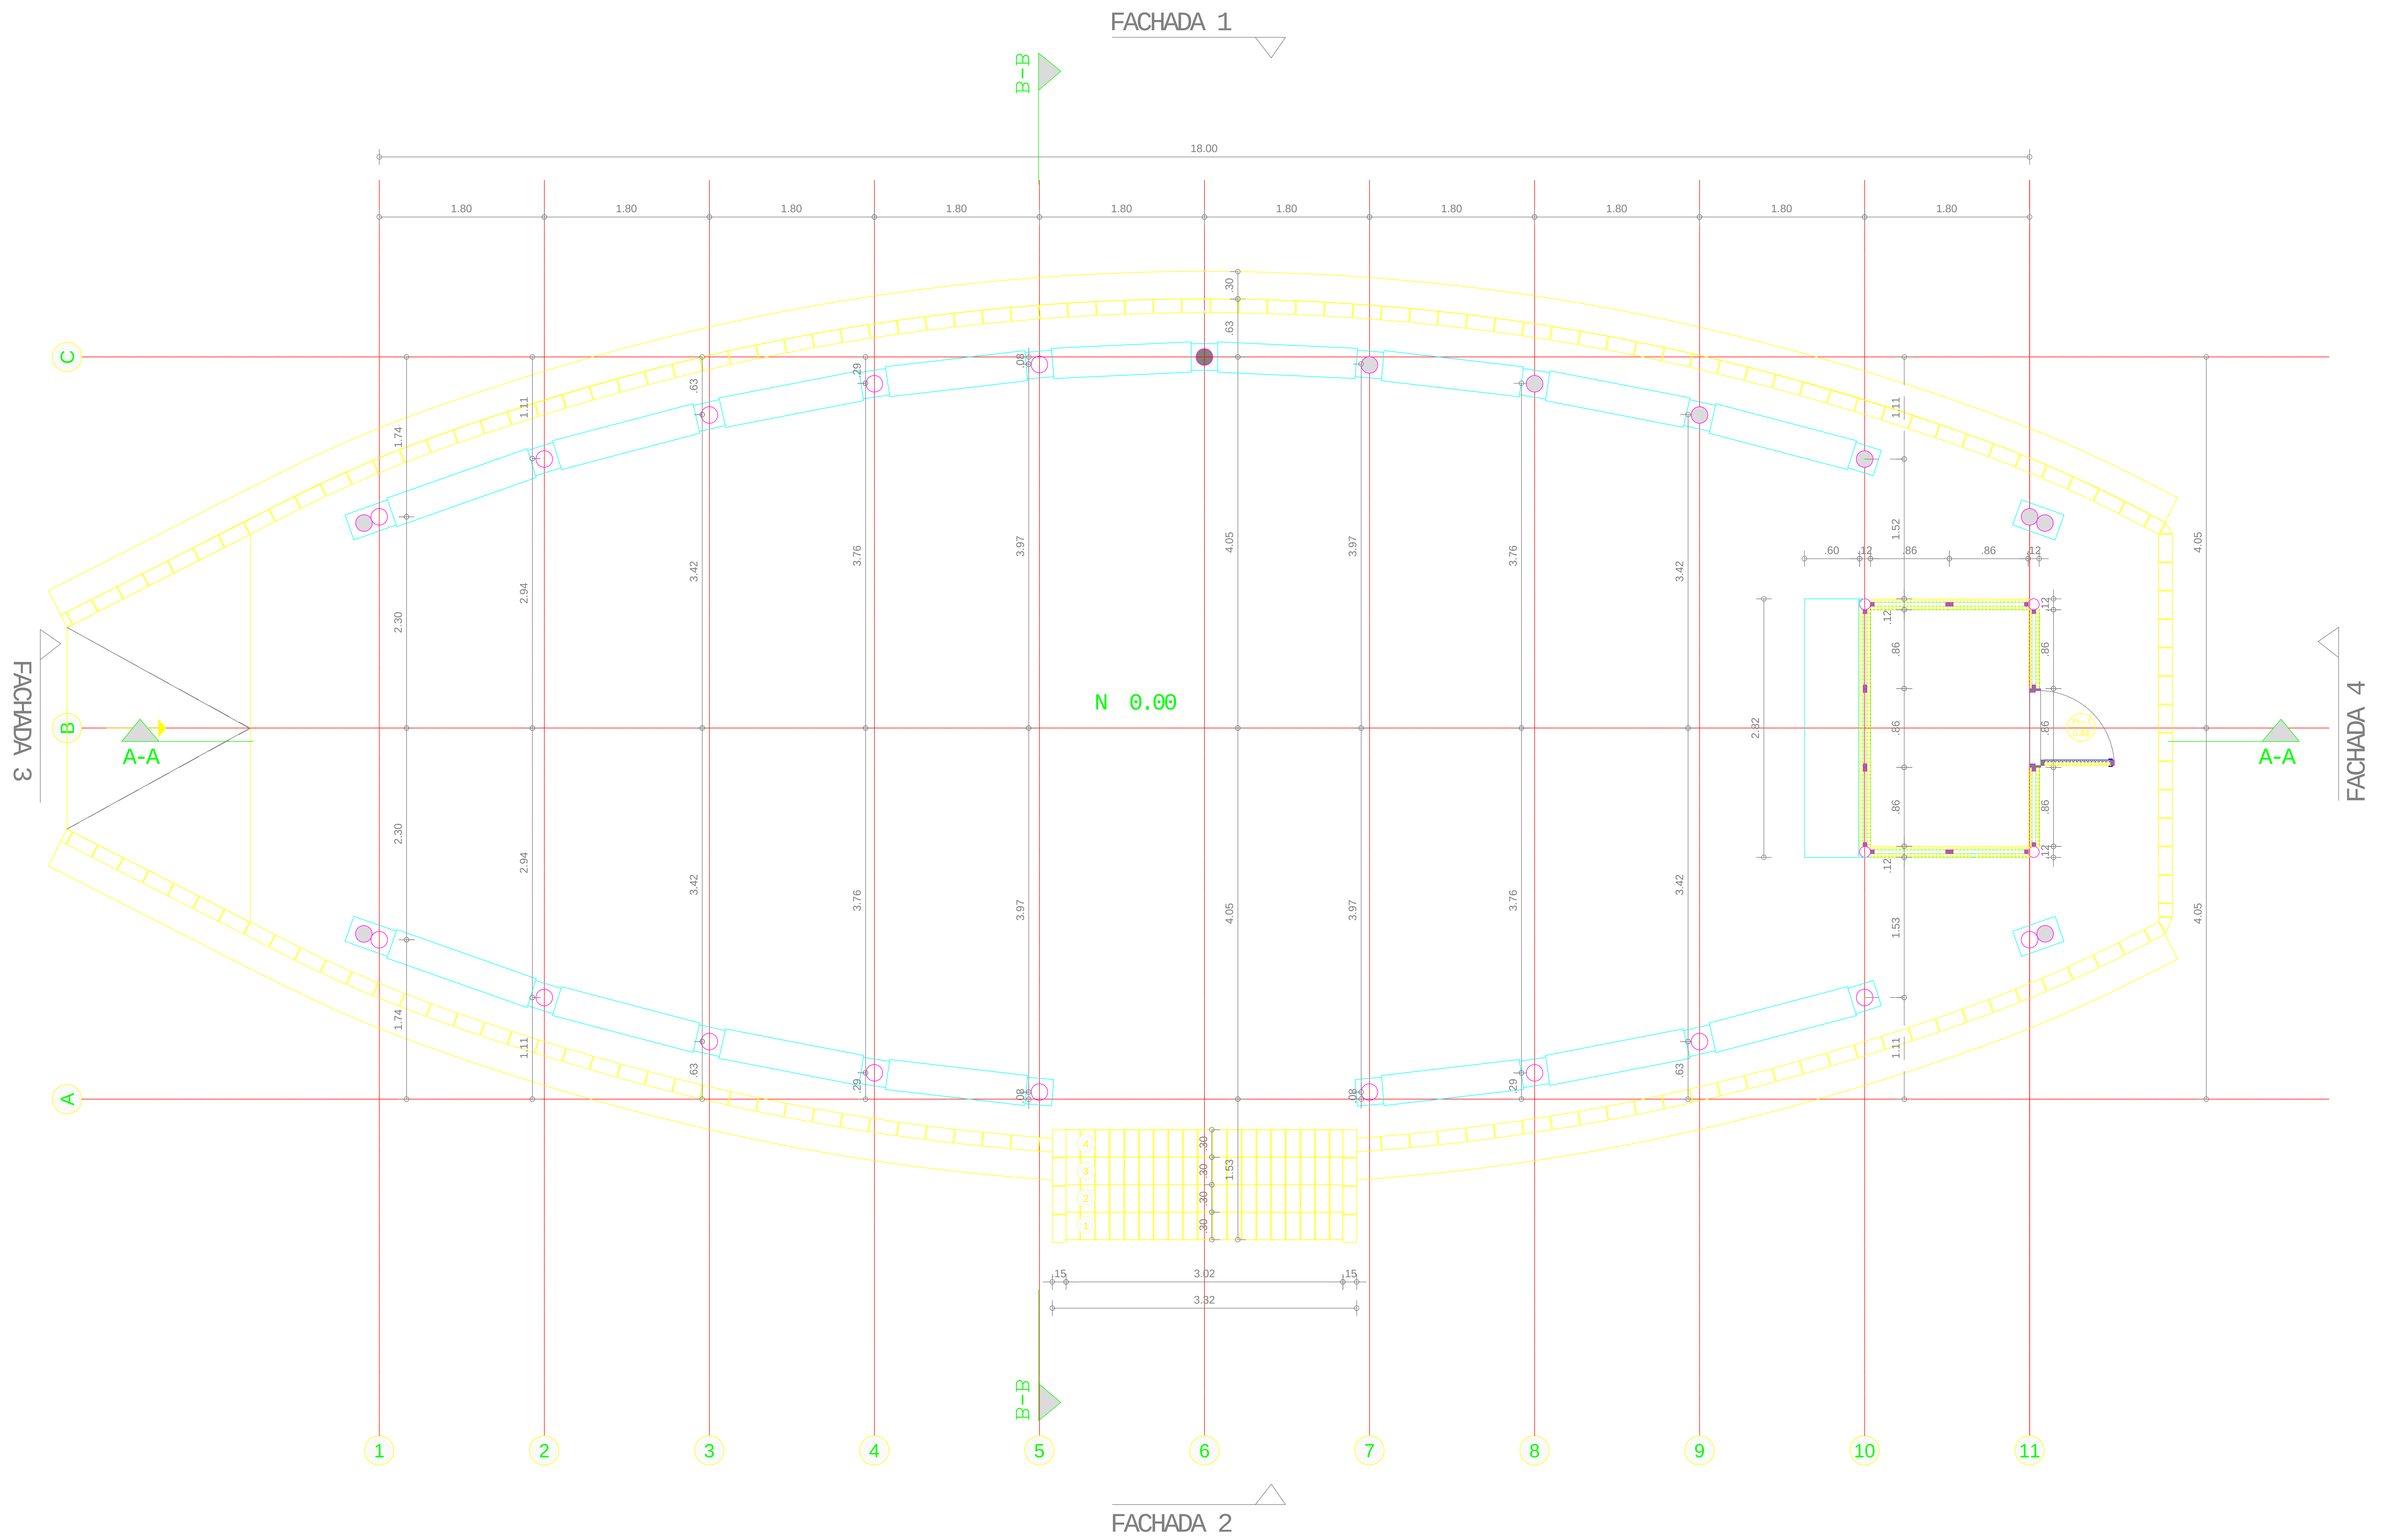


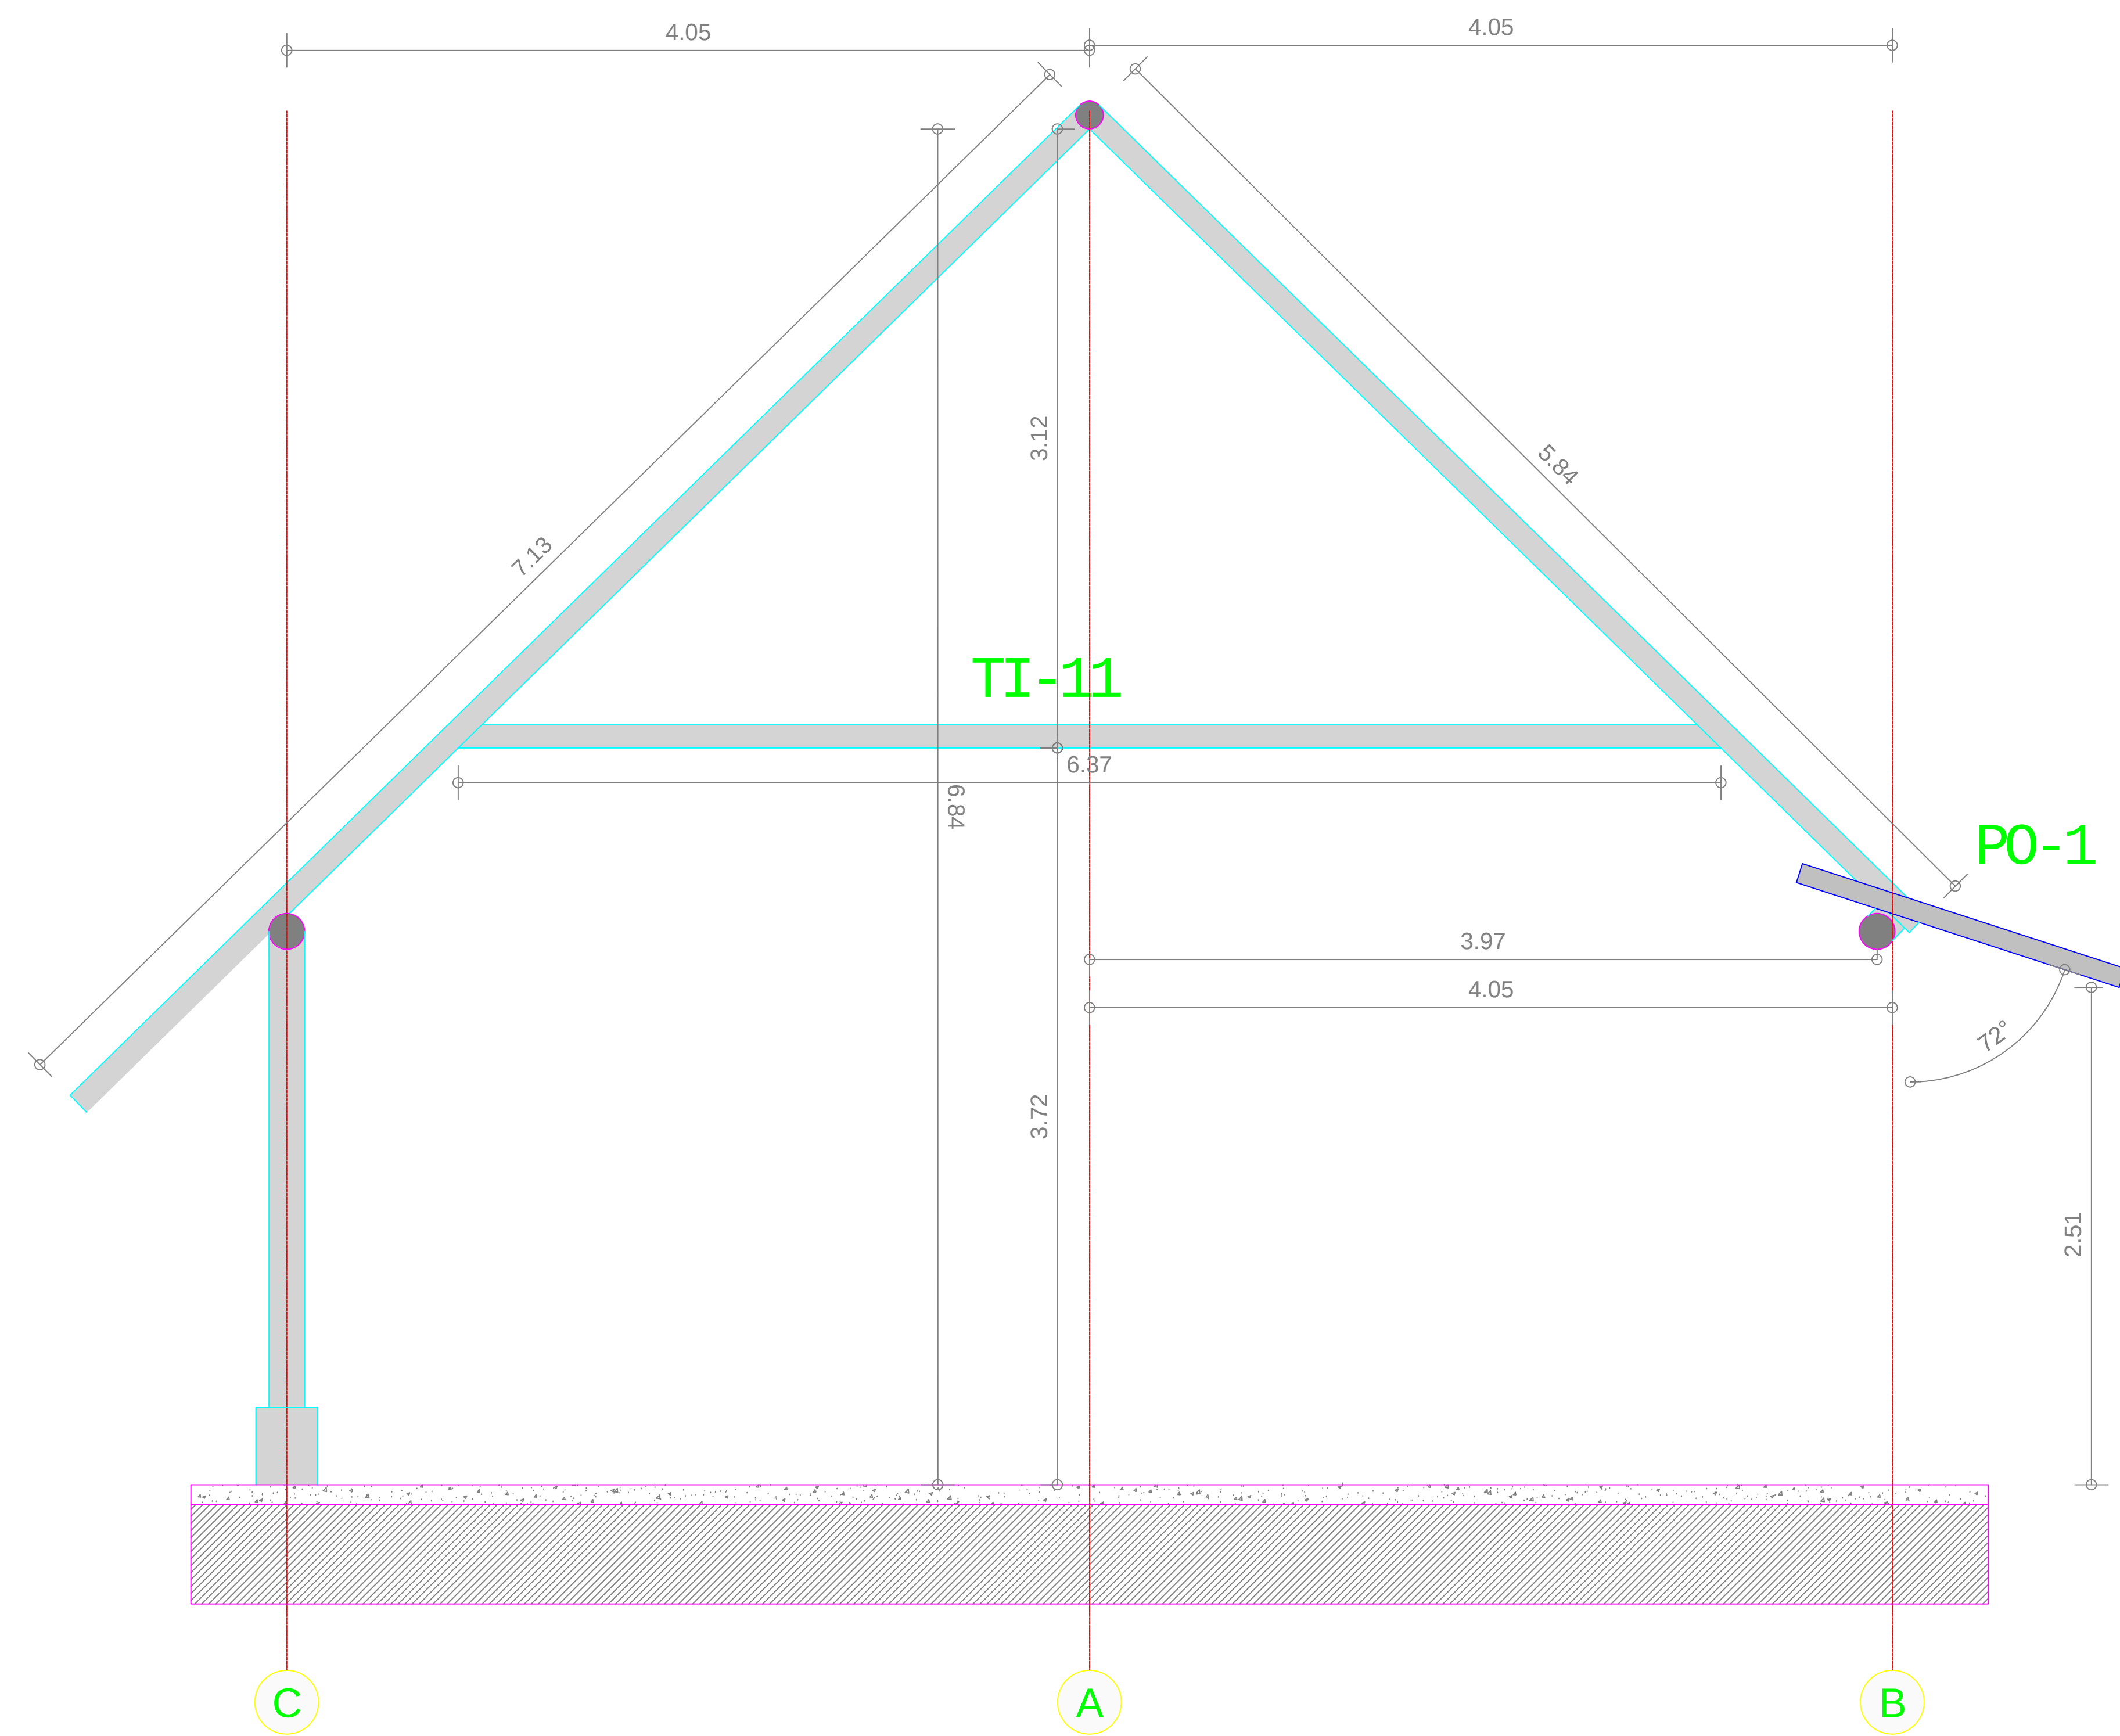


PORTICO 6

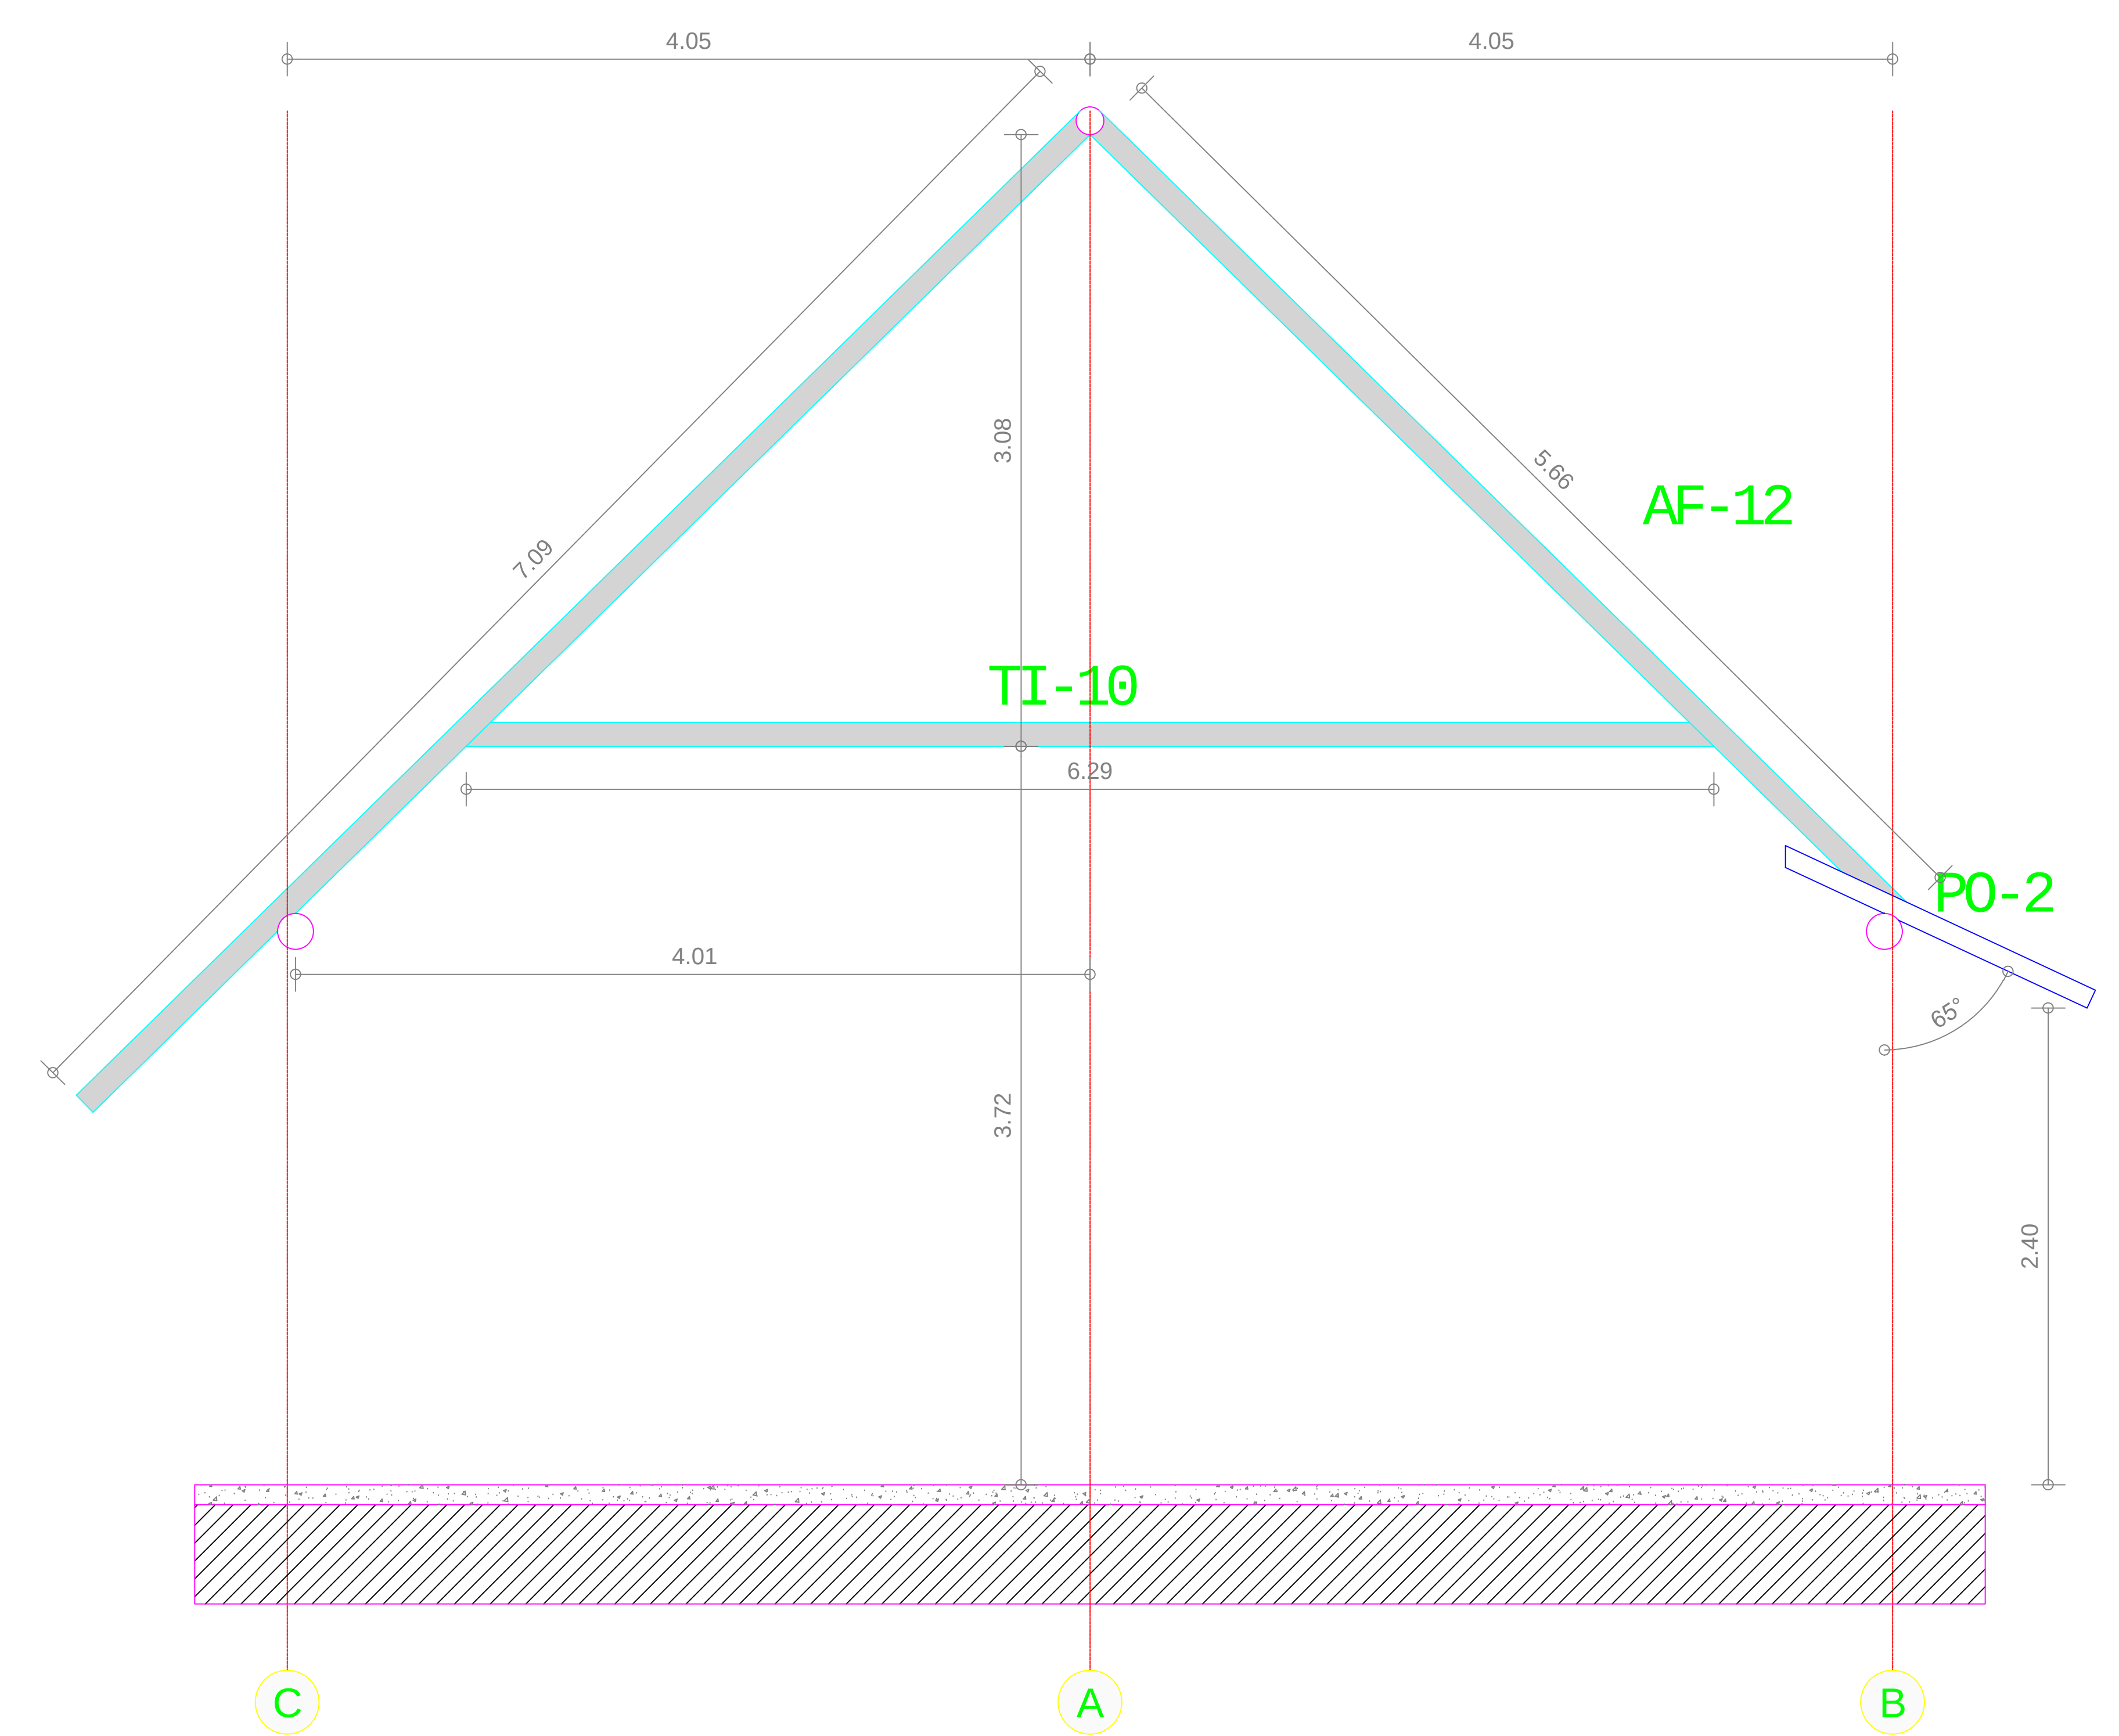


PORTICO 6-5

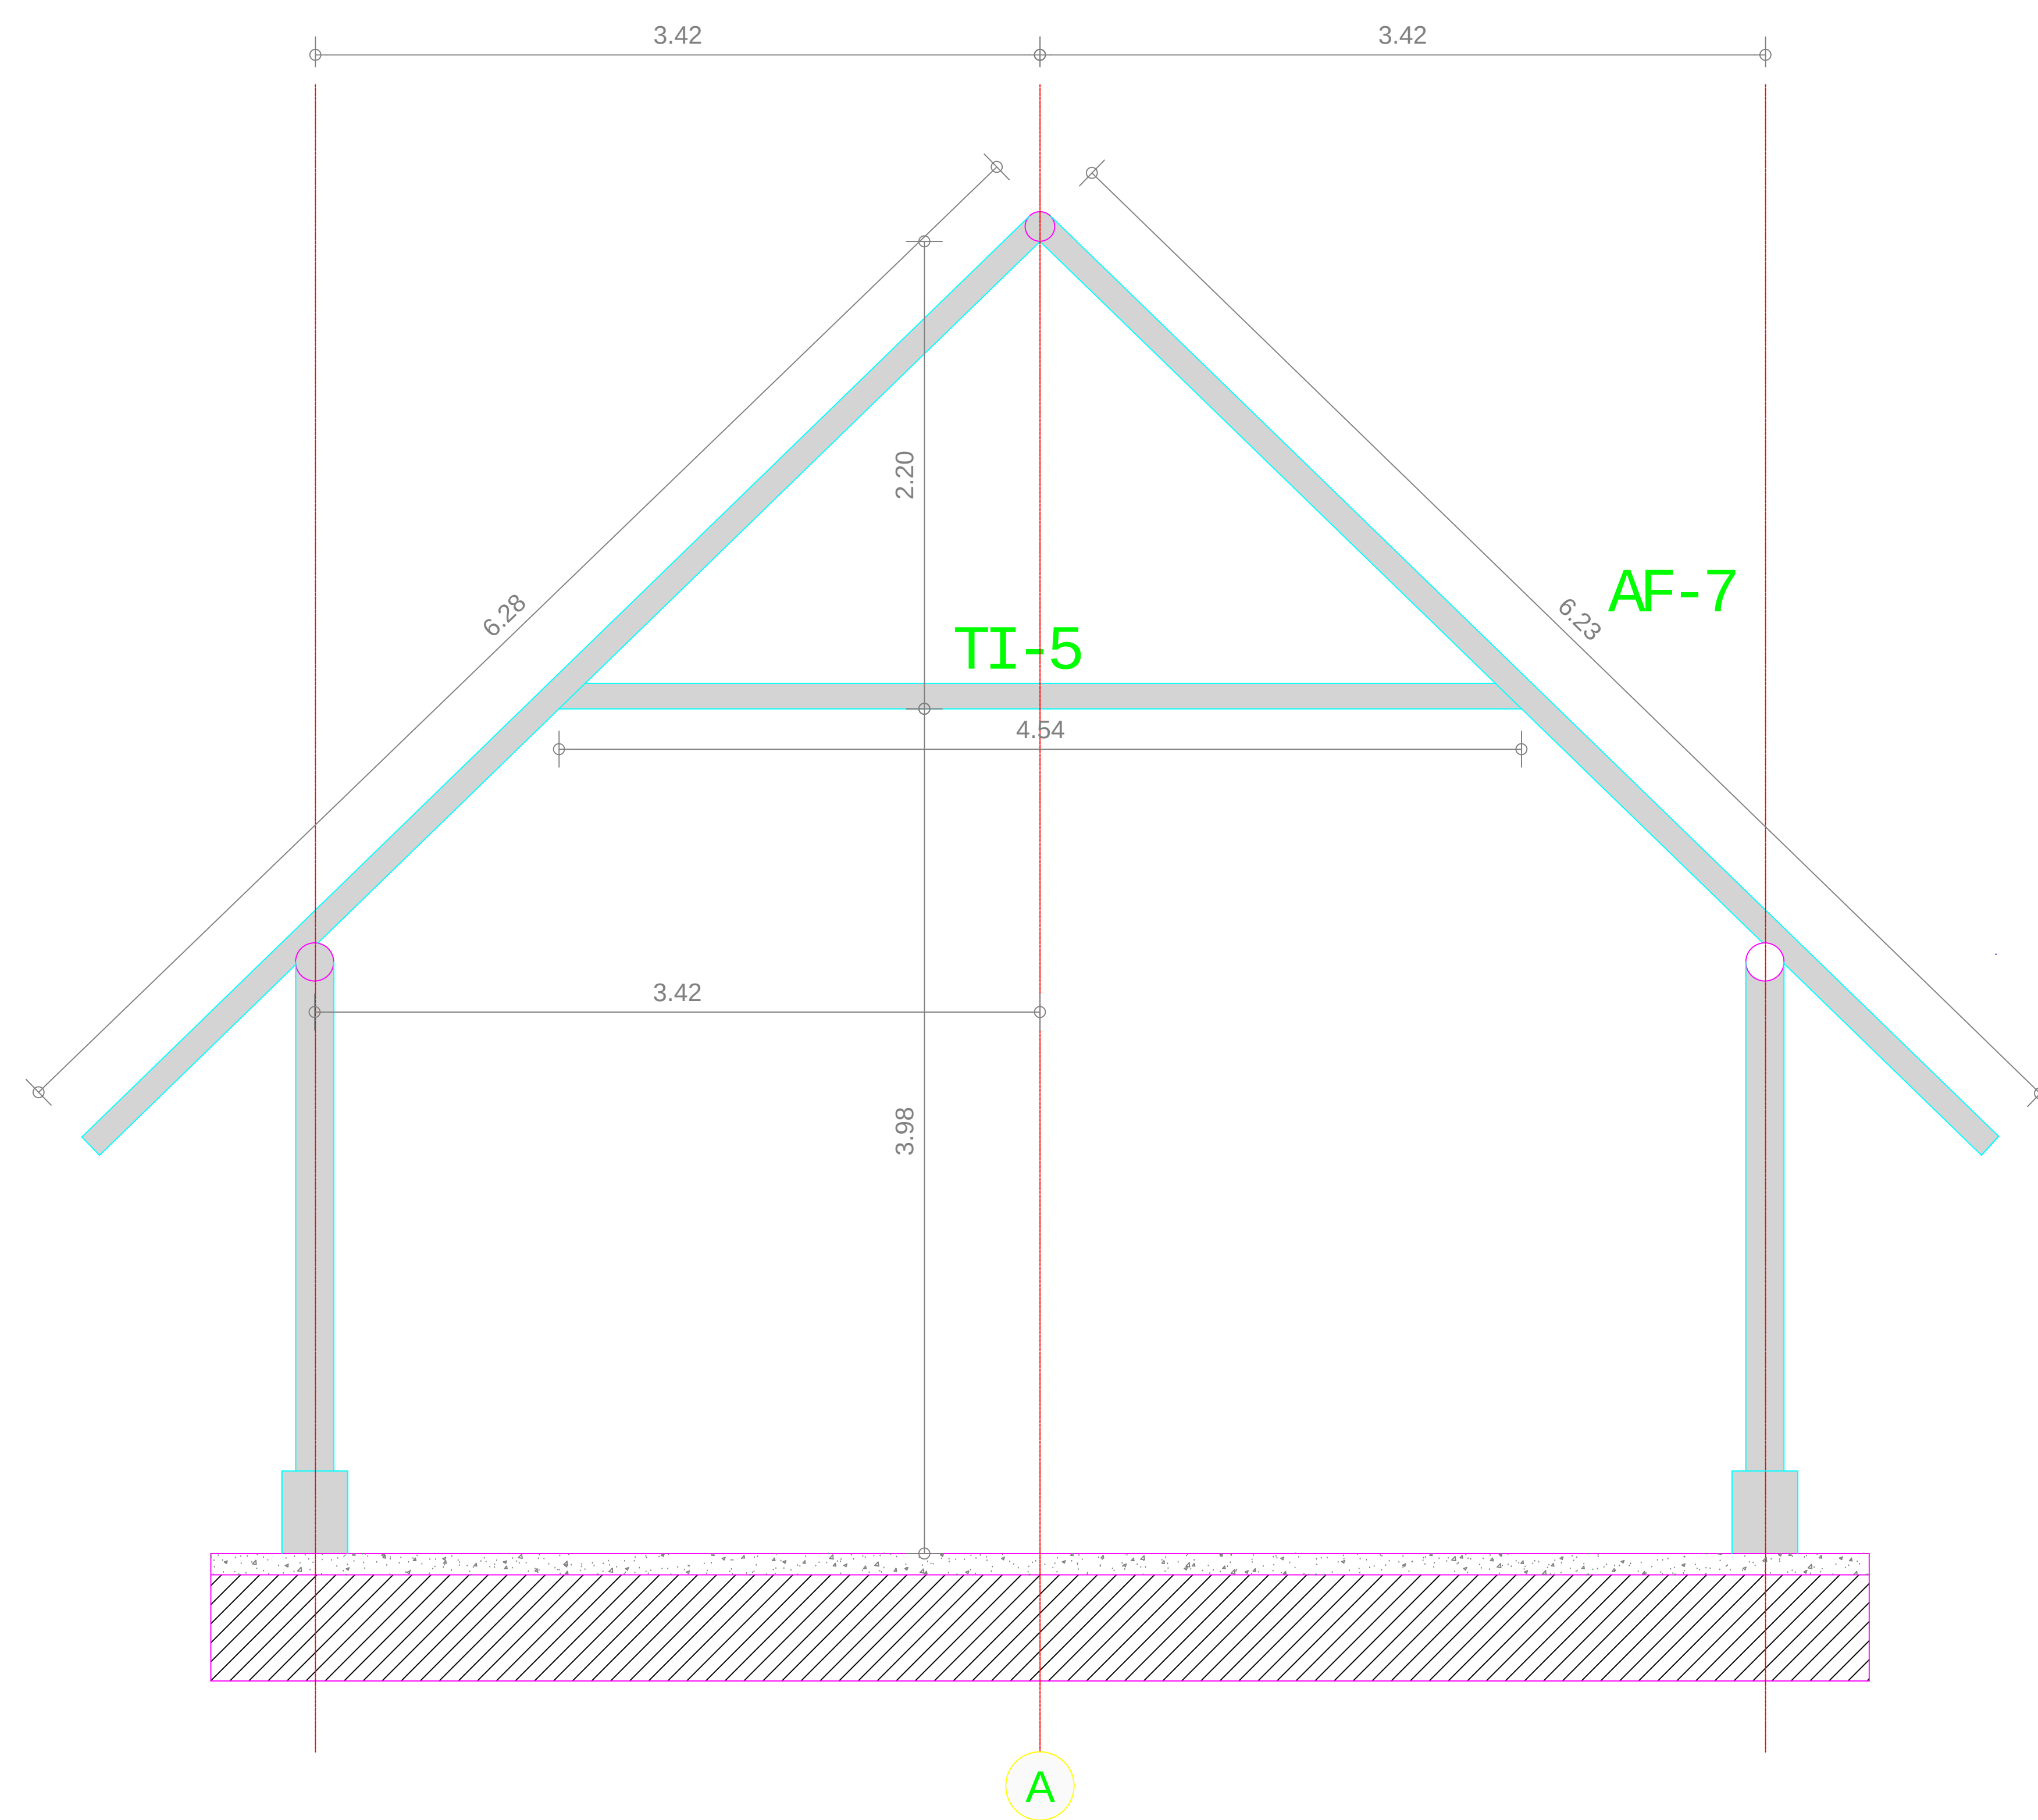


PORTICO 3

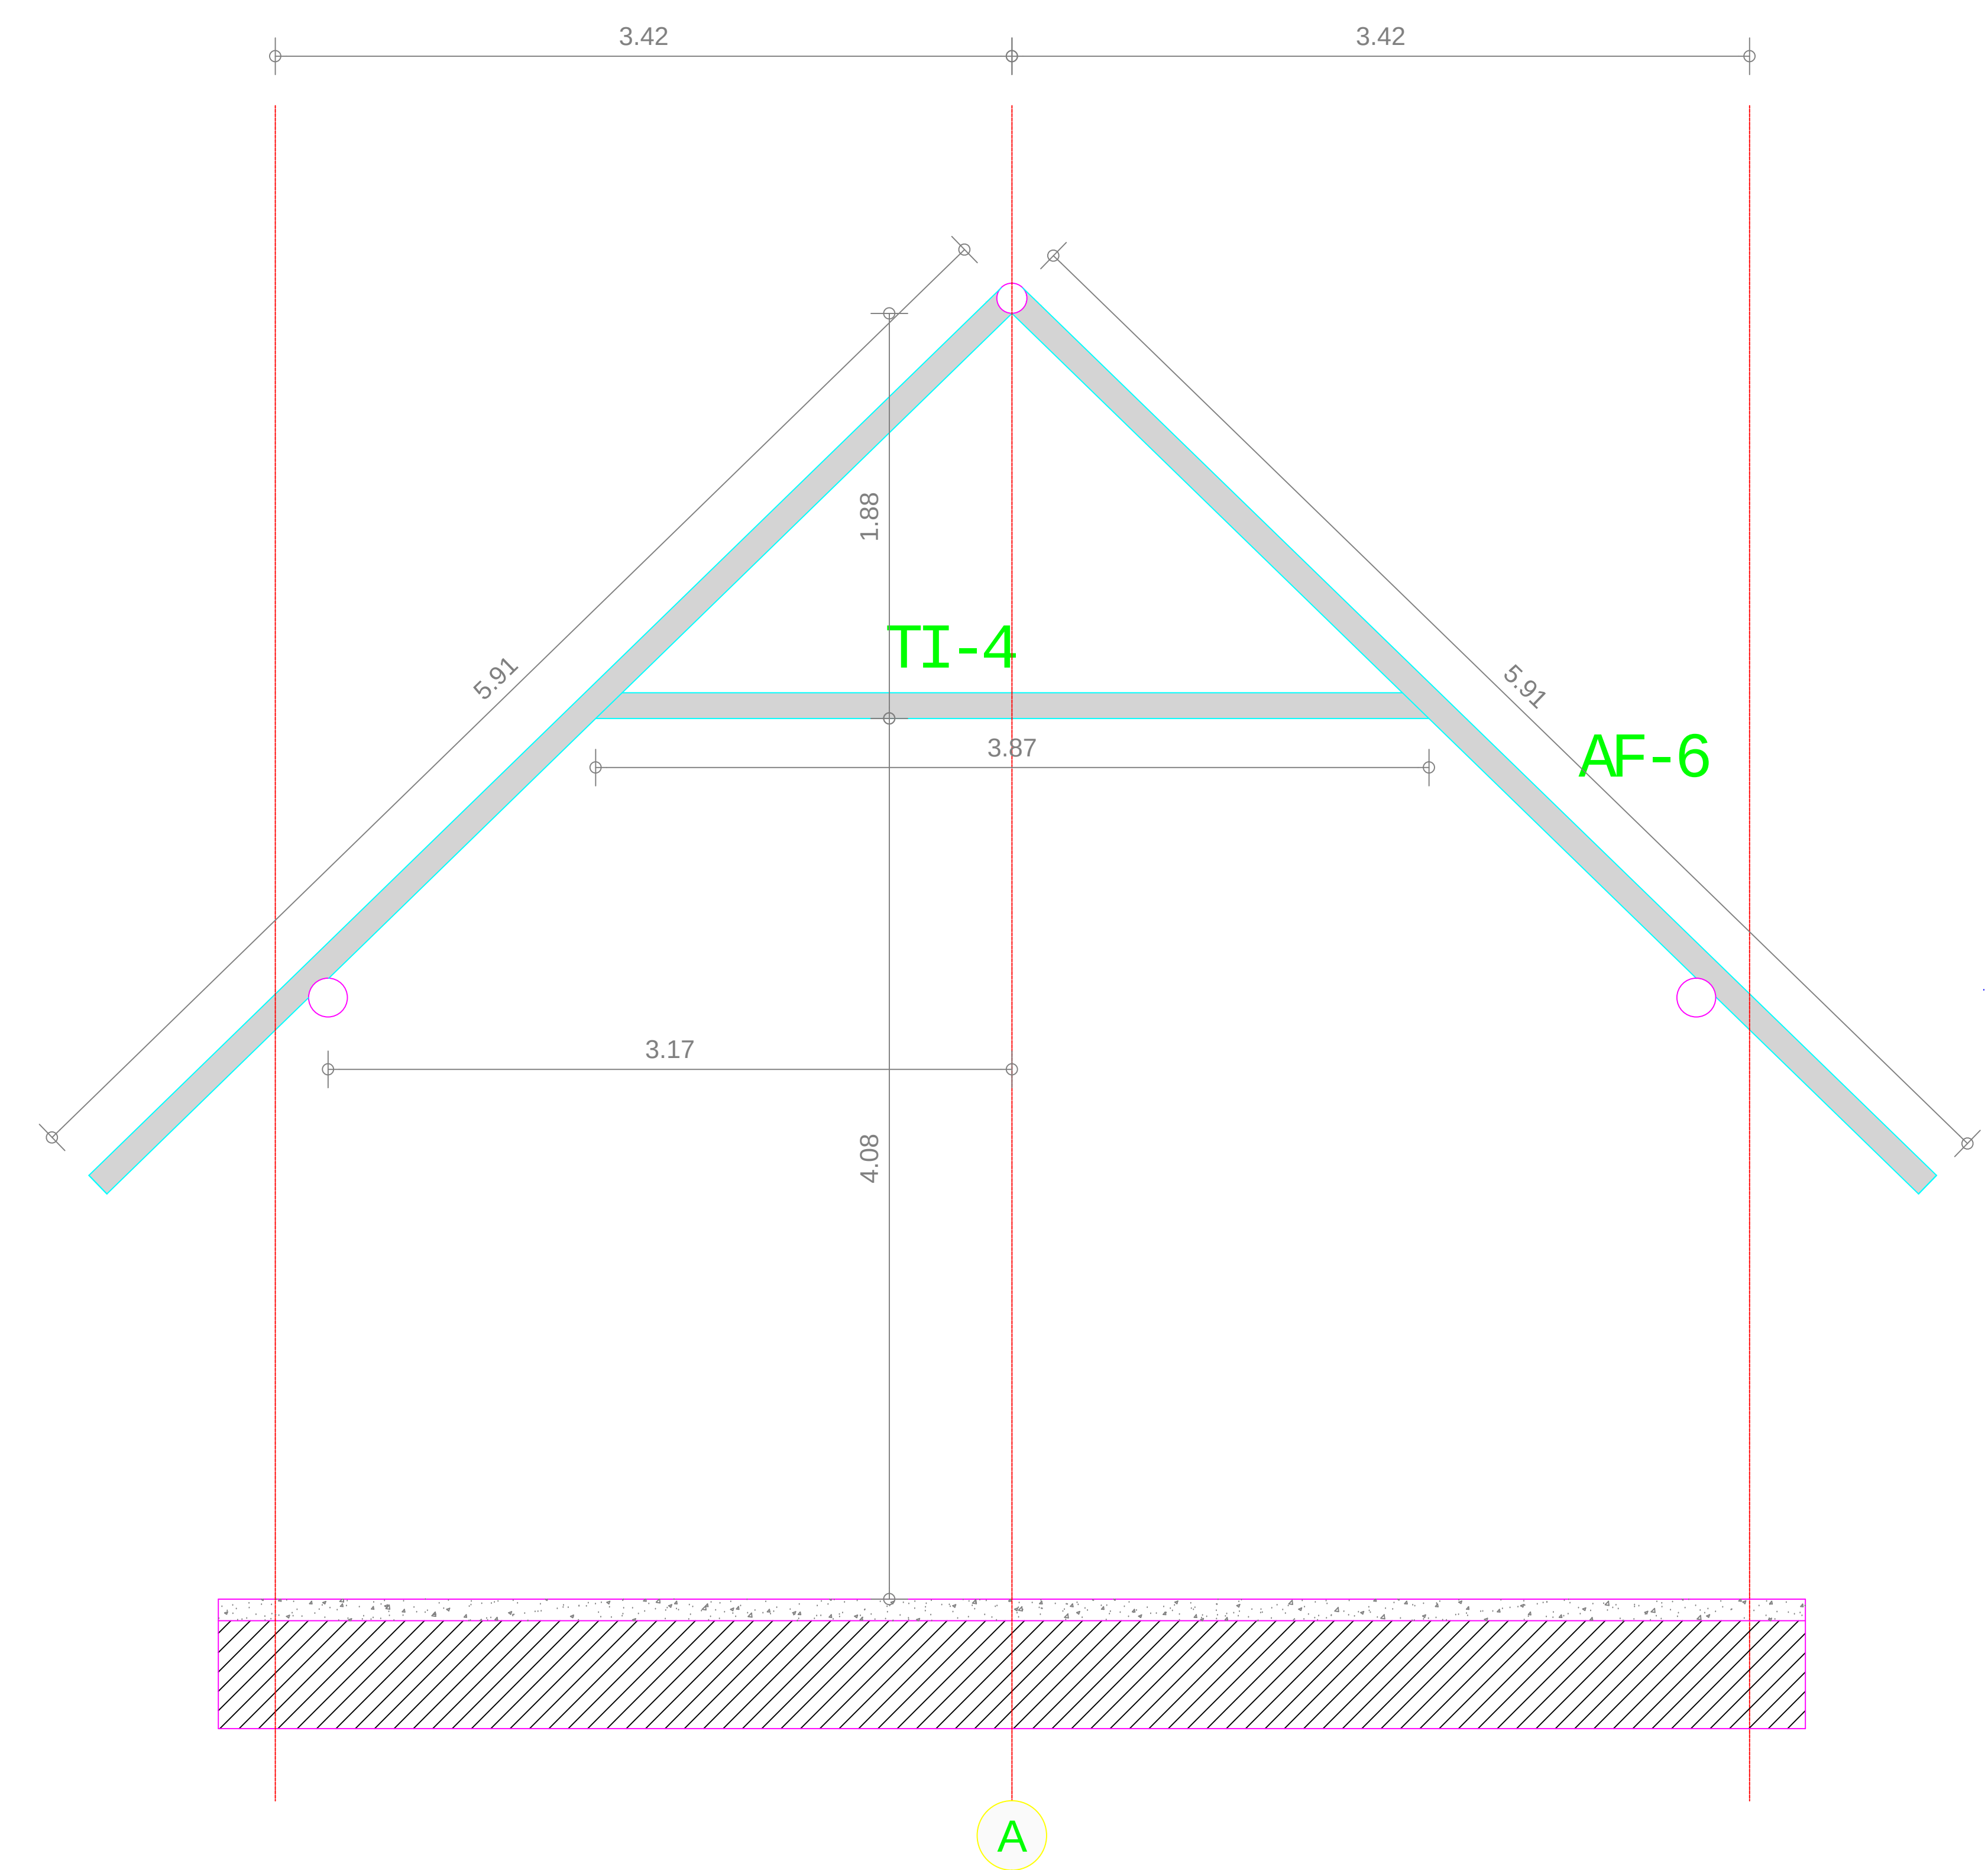


PORTICO 3-2

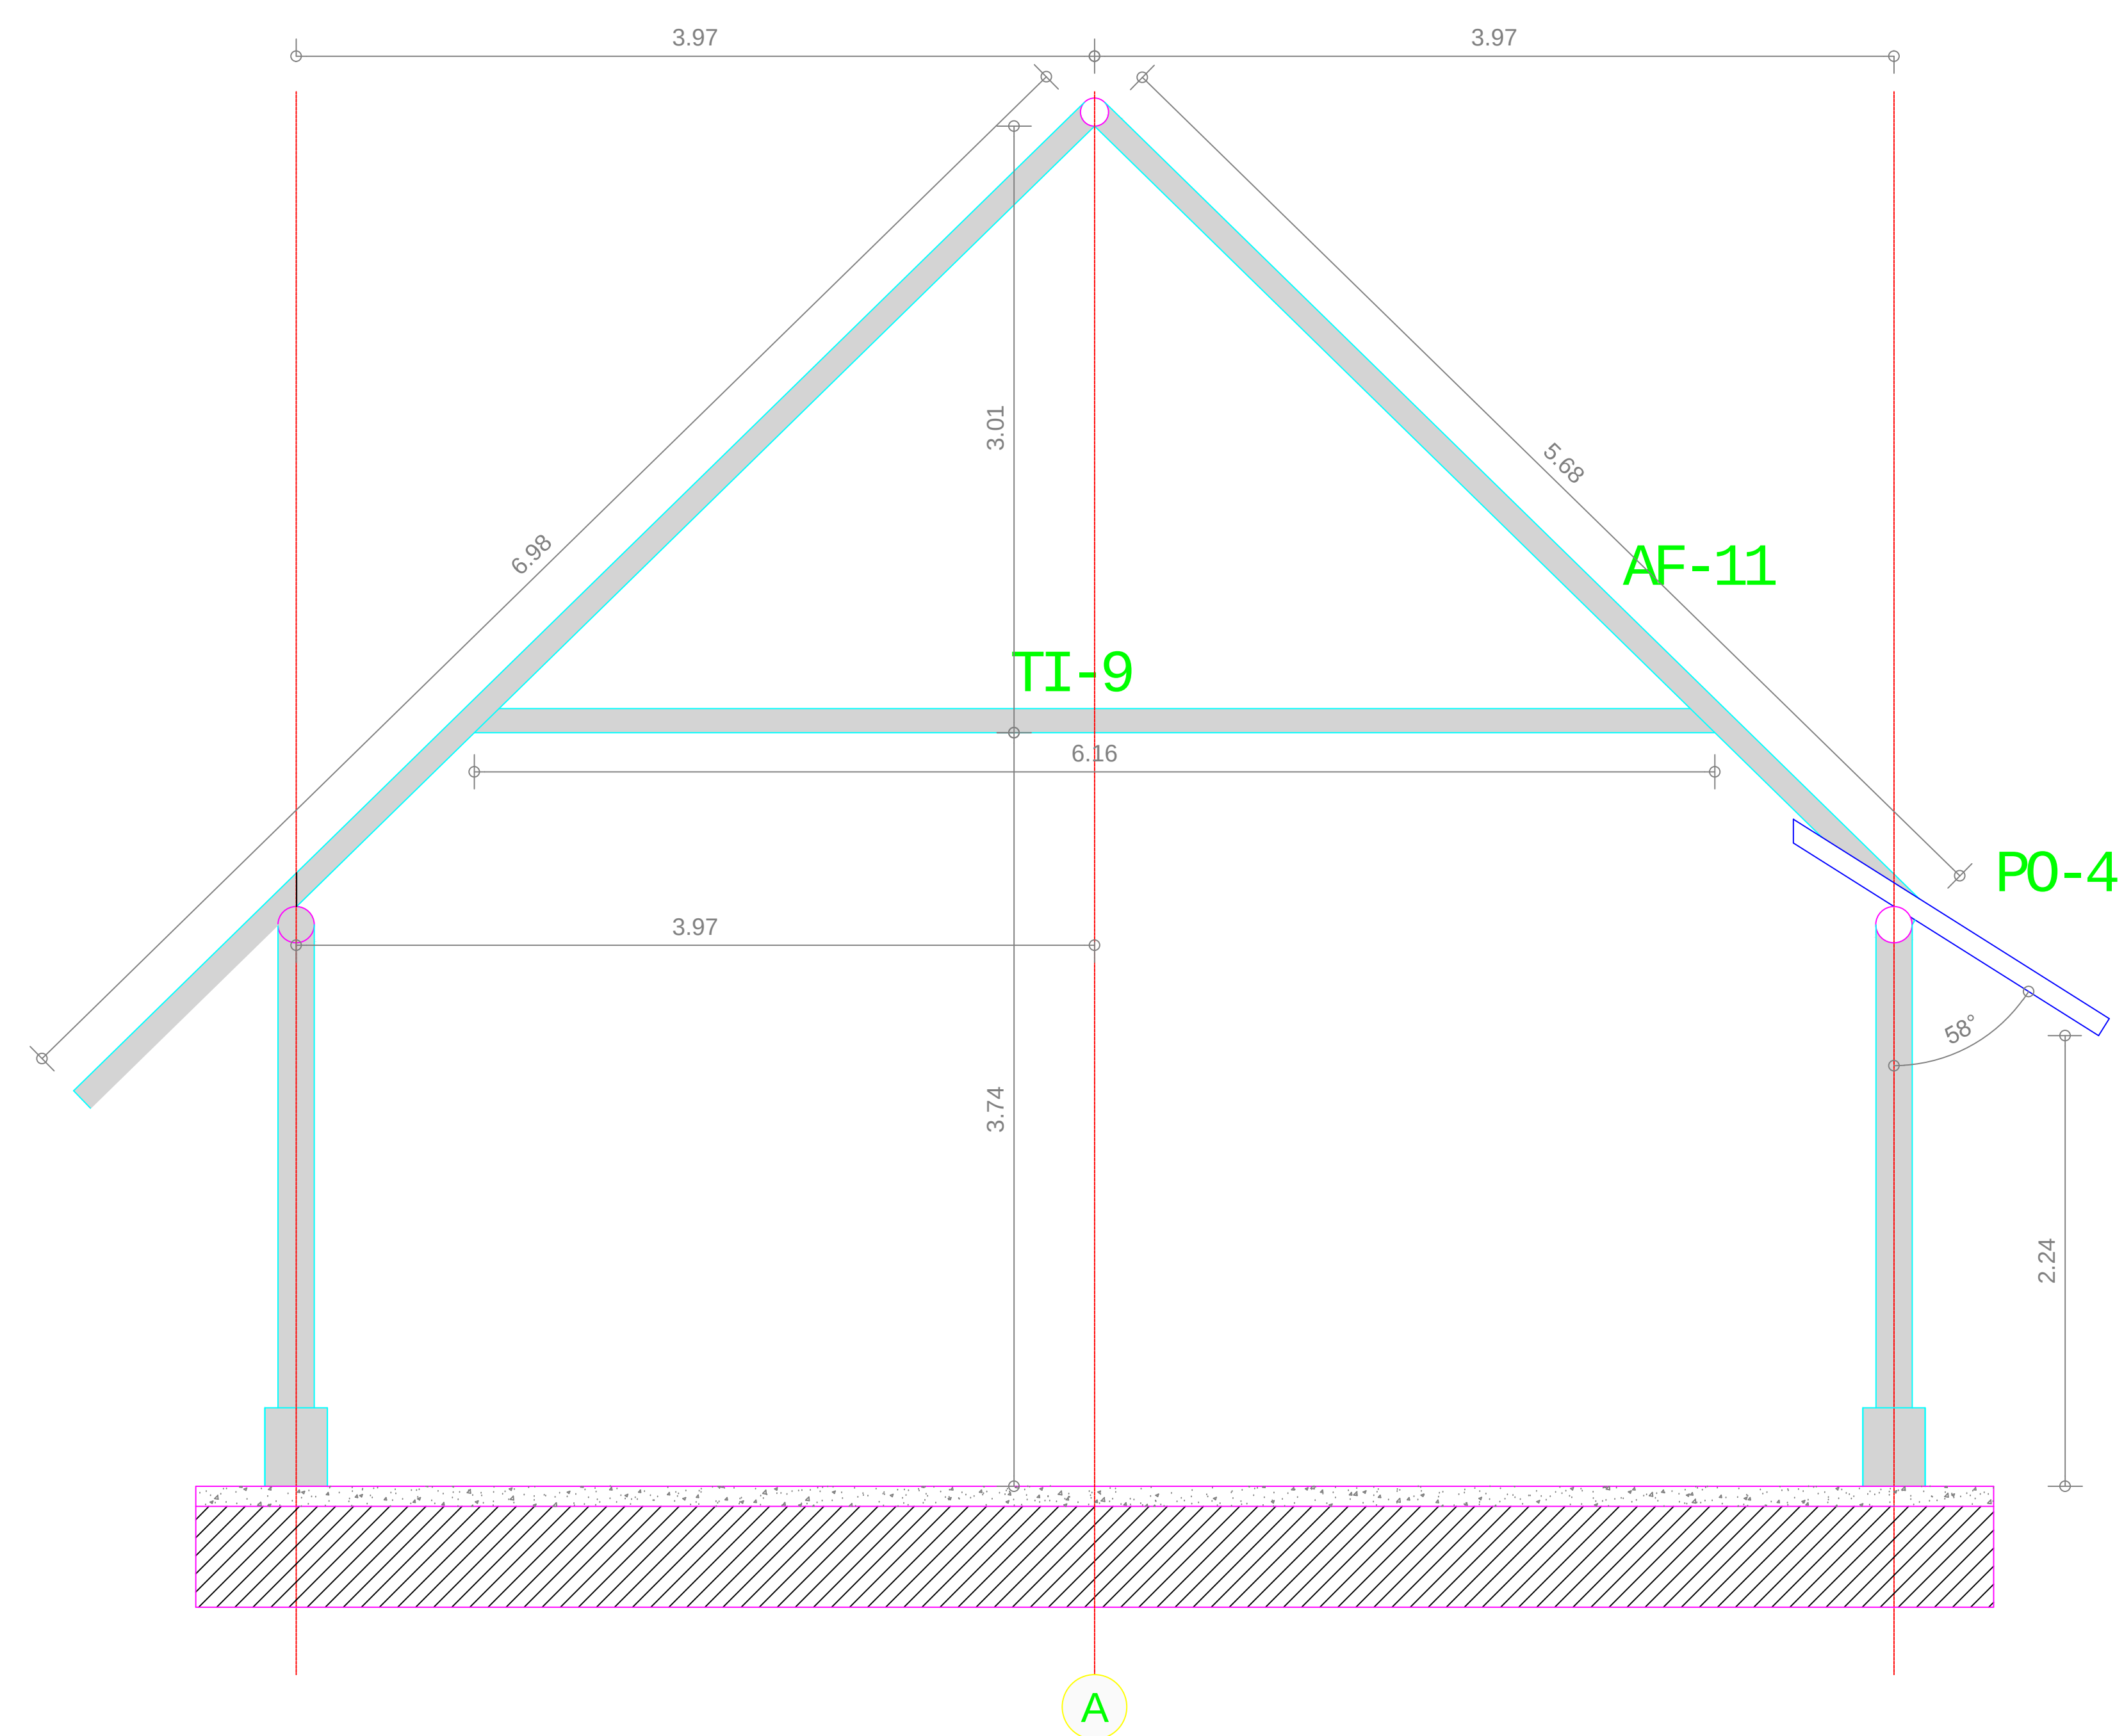


PORTICO 5

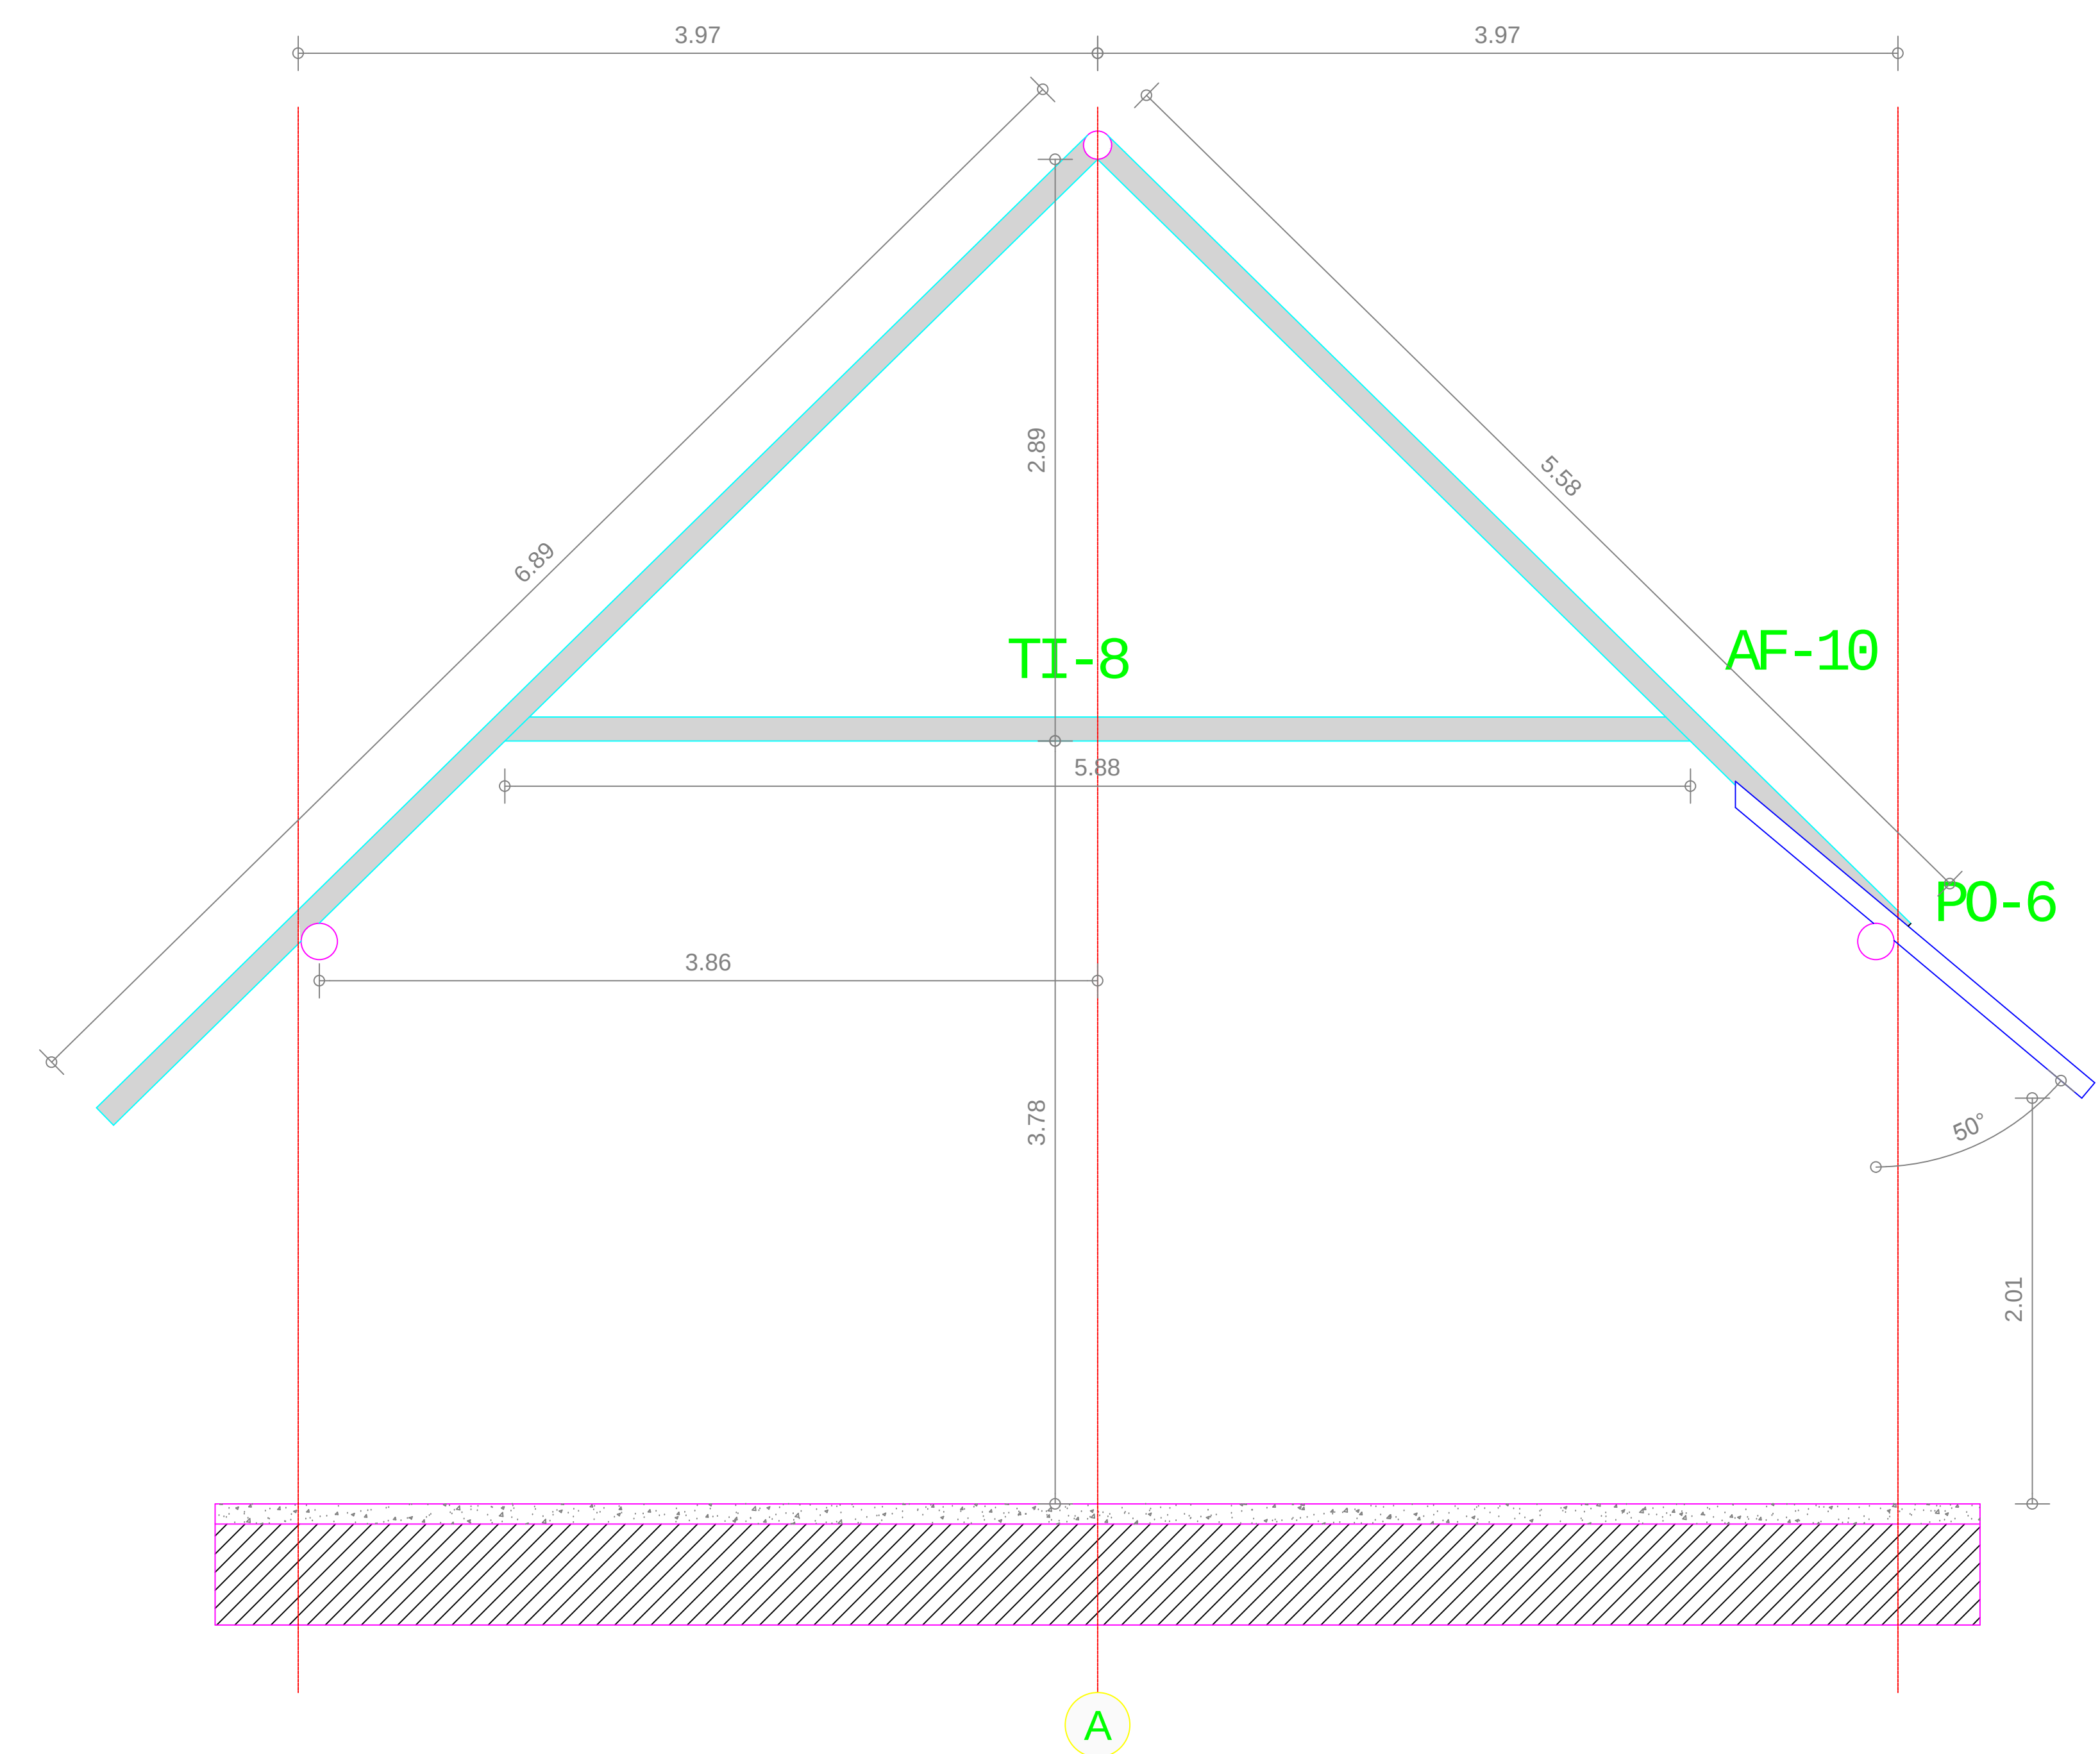


PORTICO 5-4

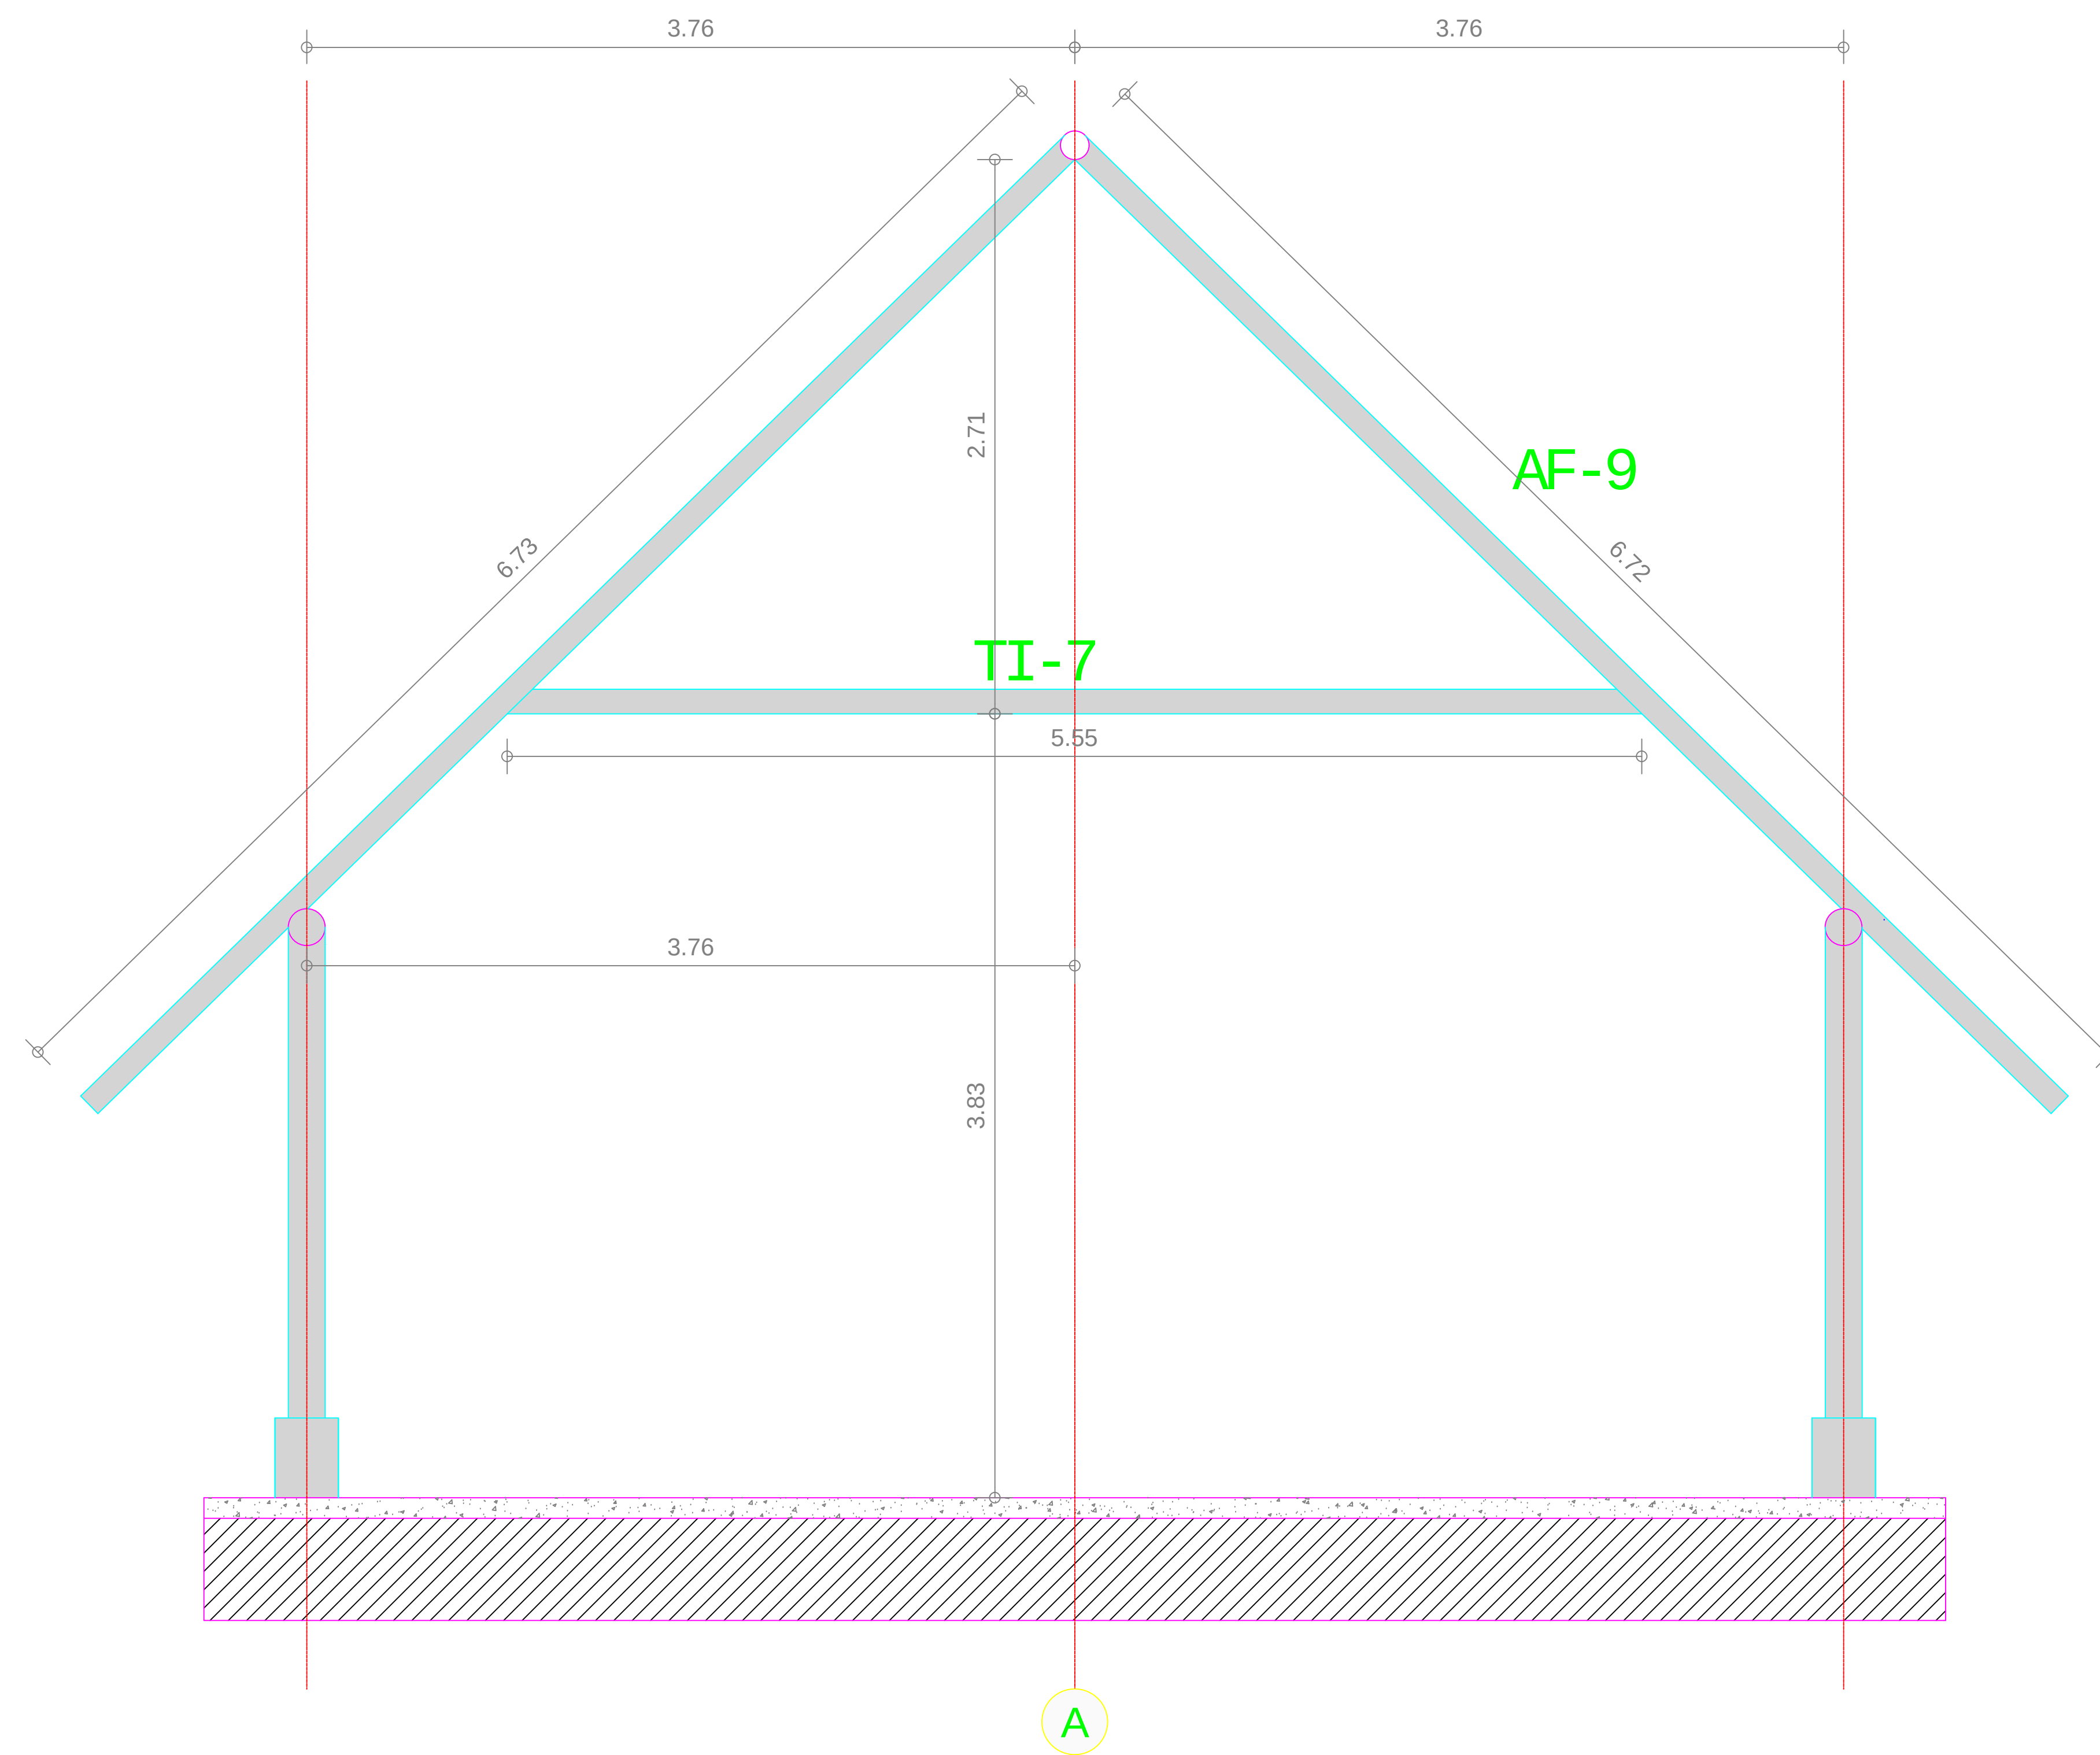


PORTICO 4

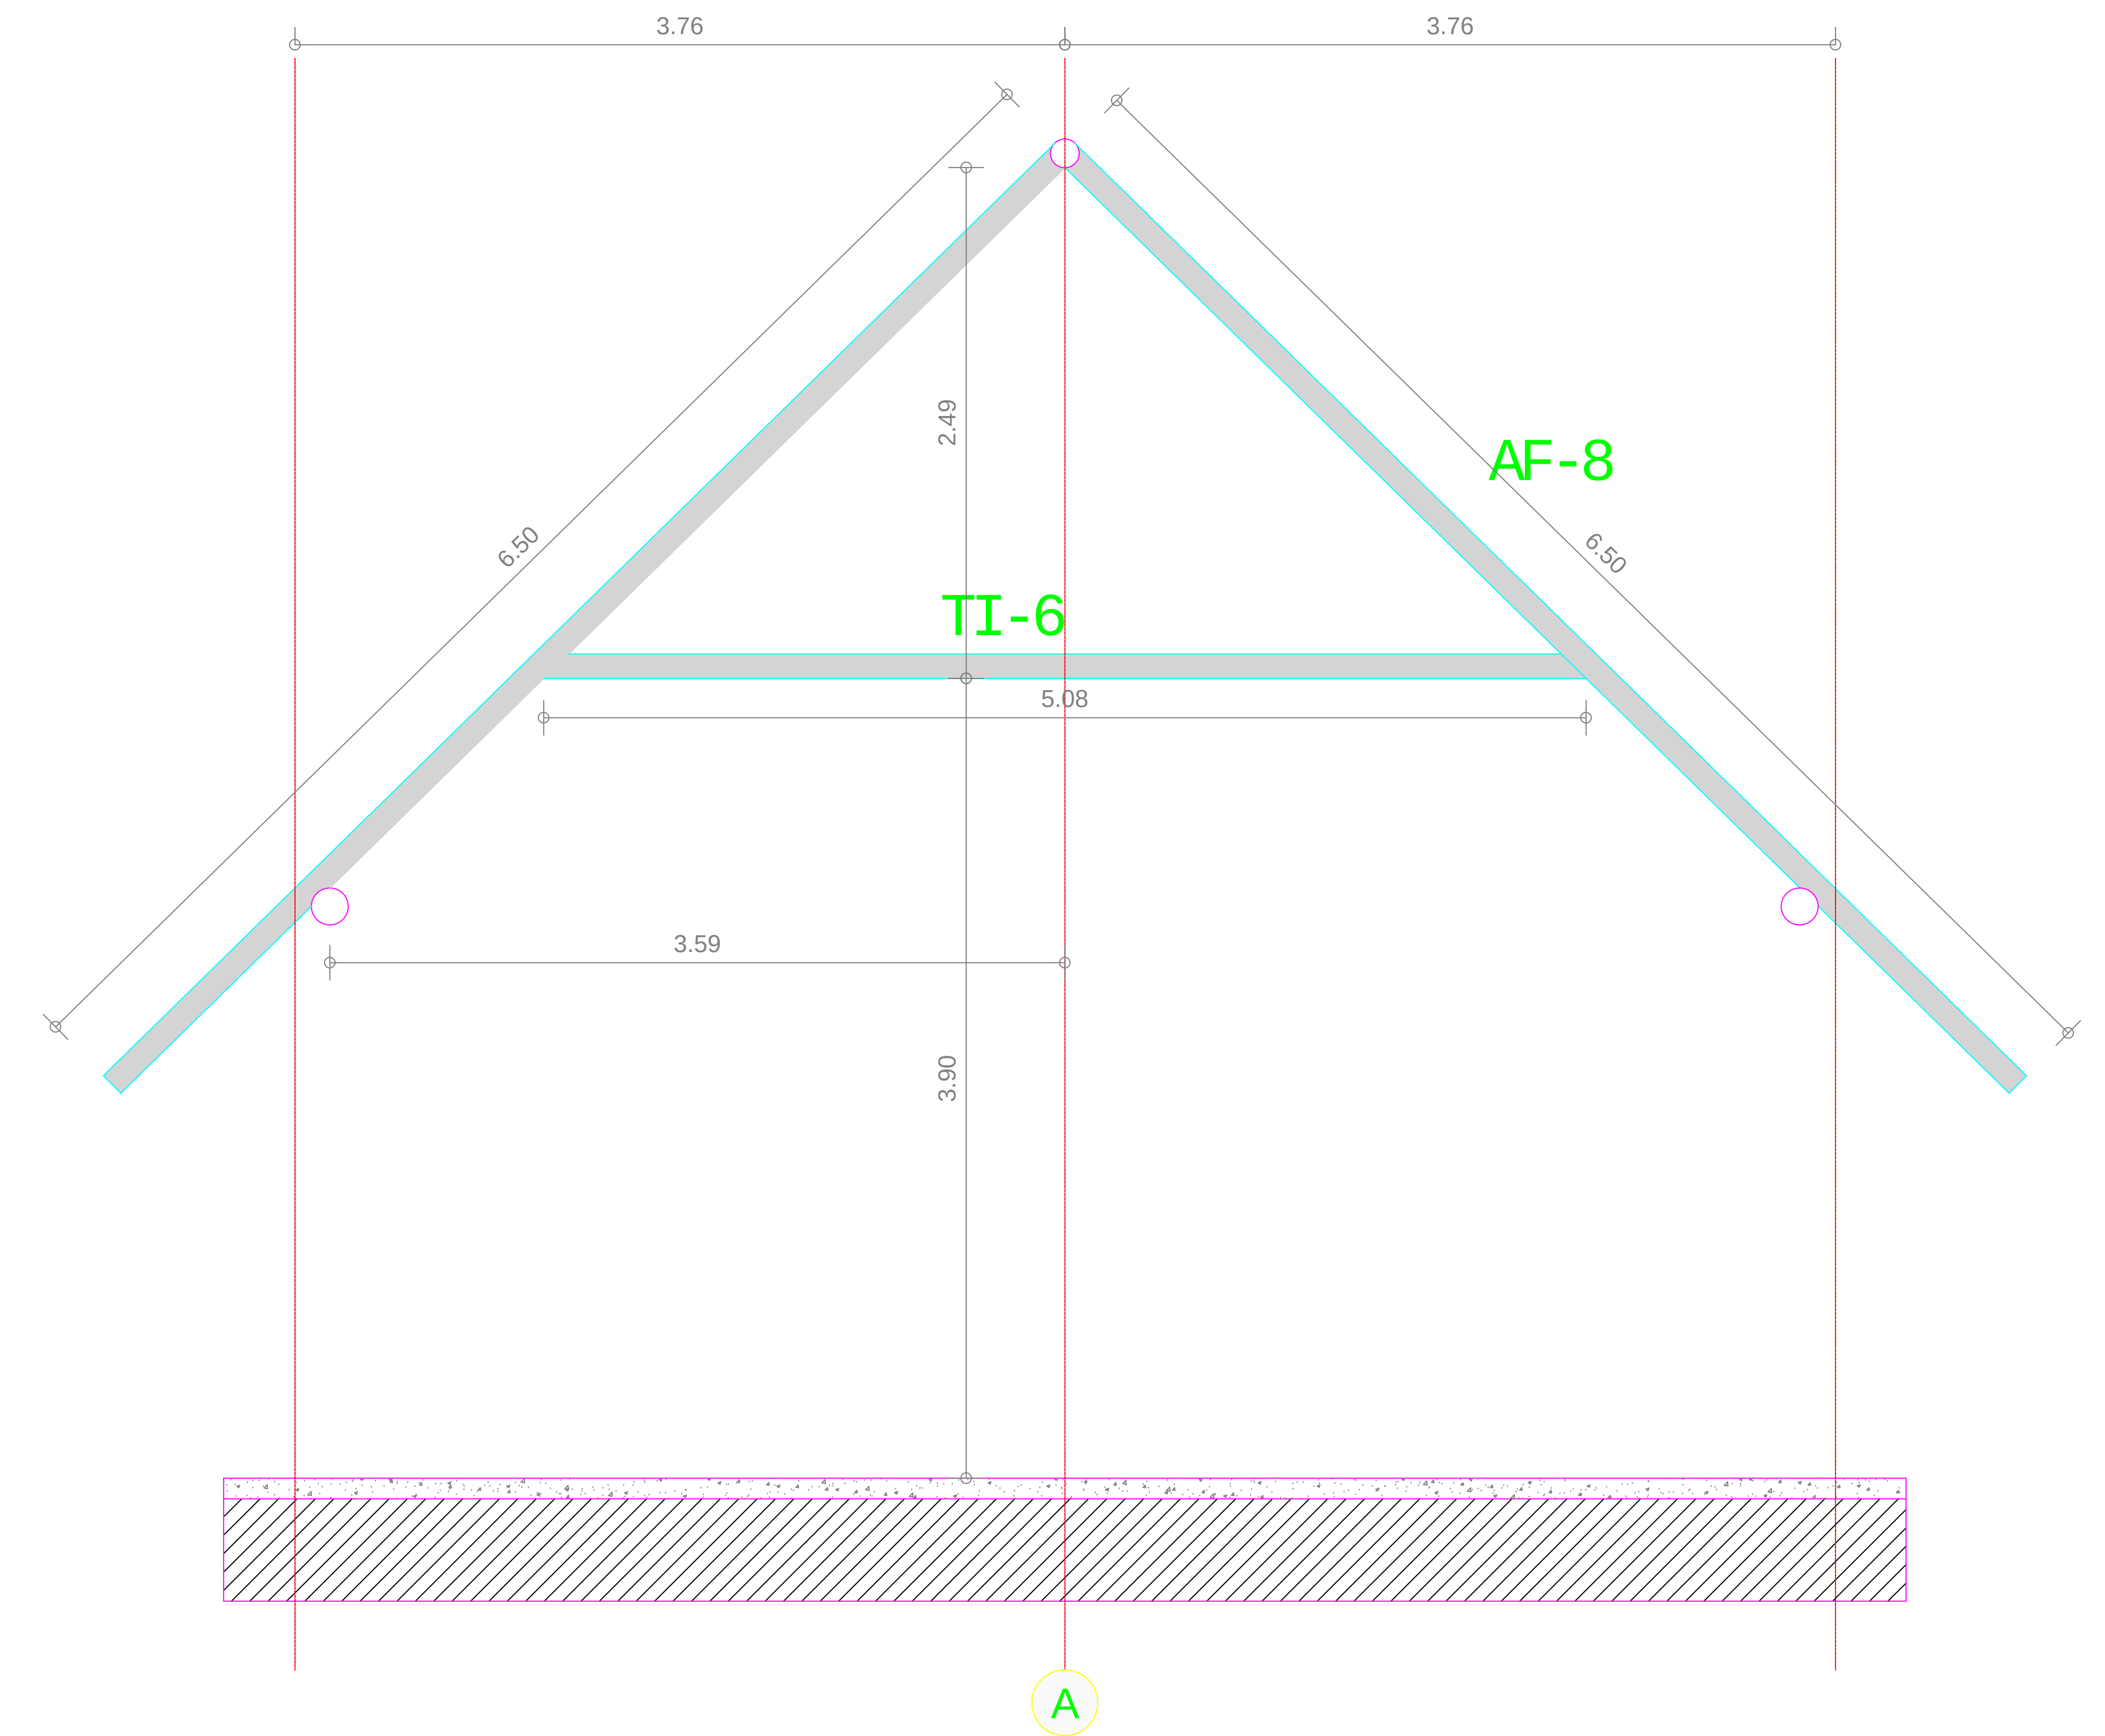


PORTICO 4-3

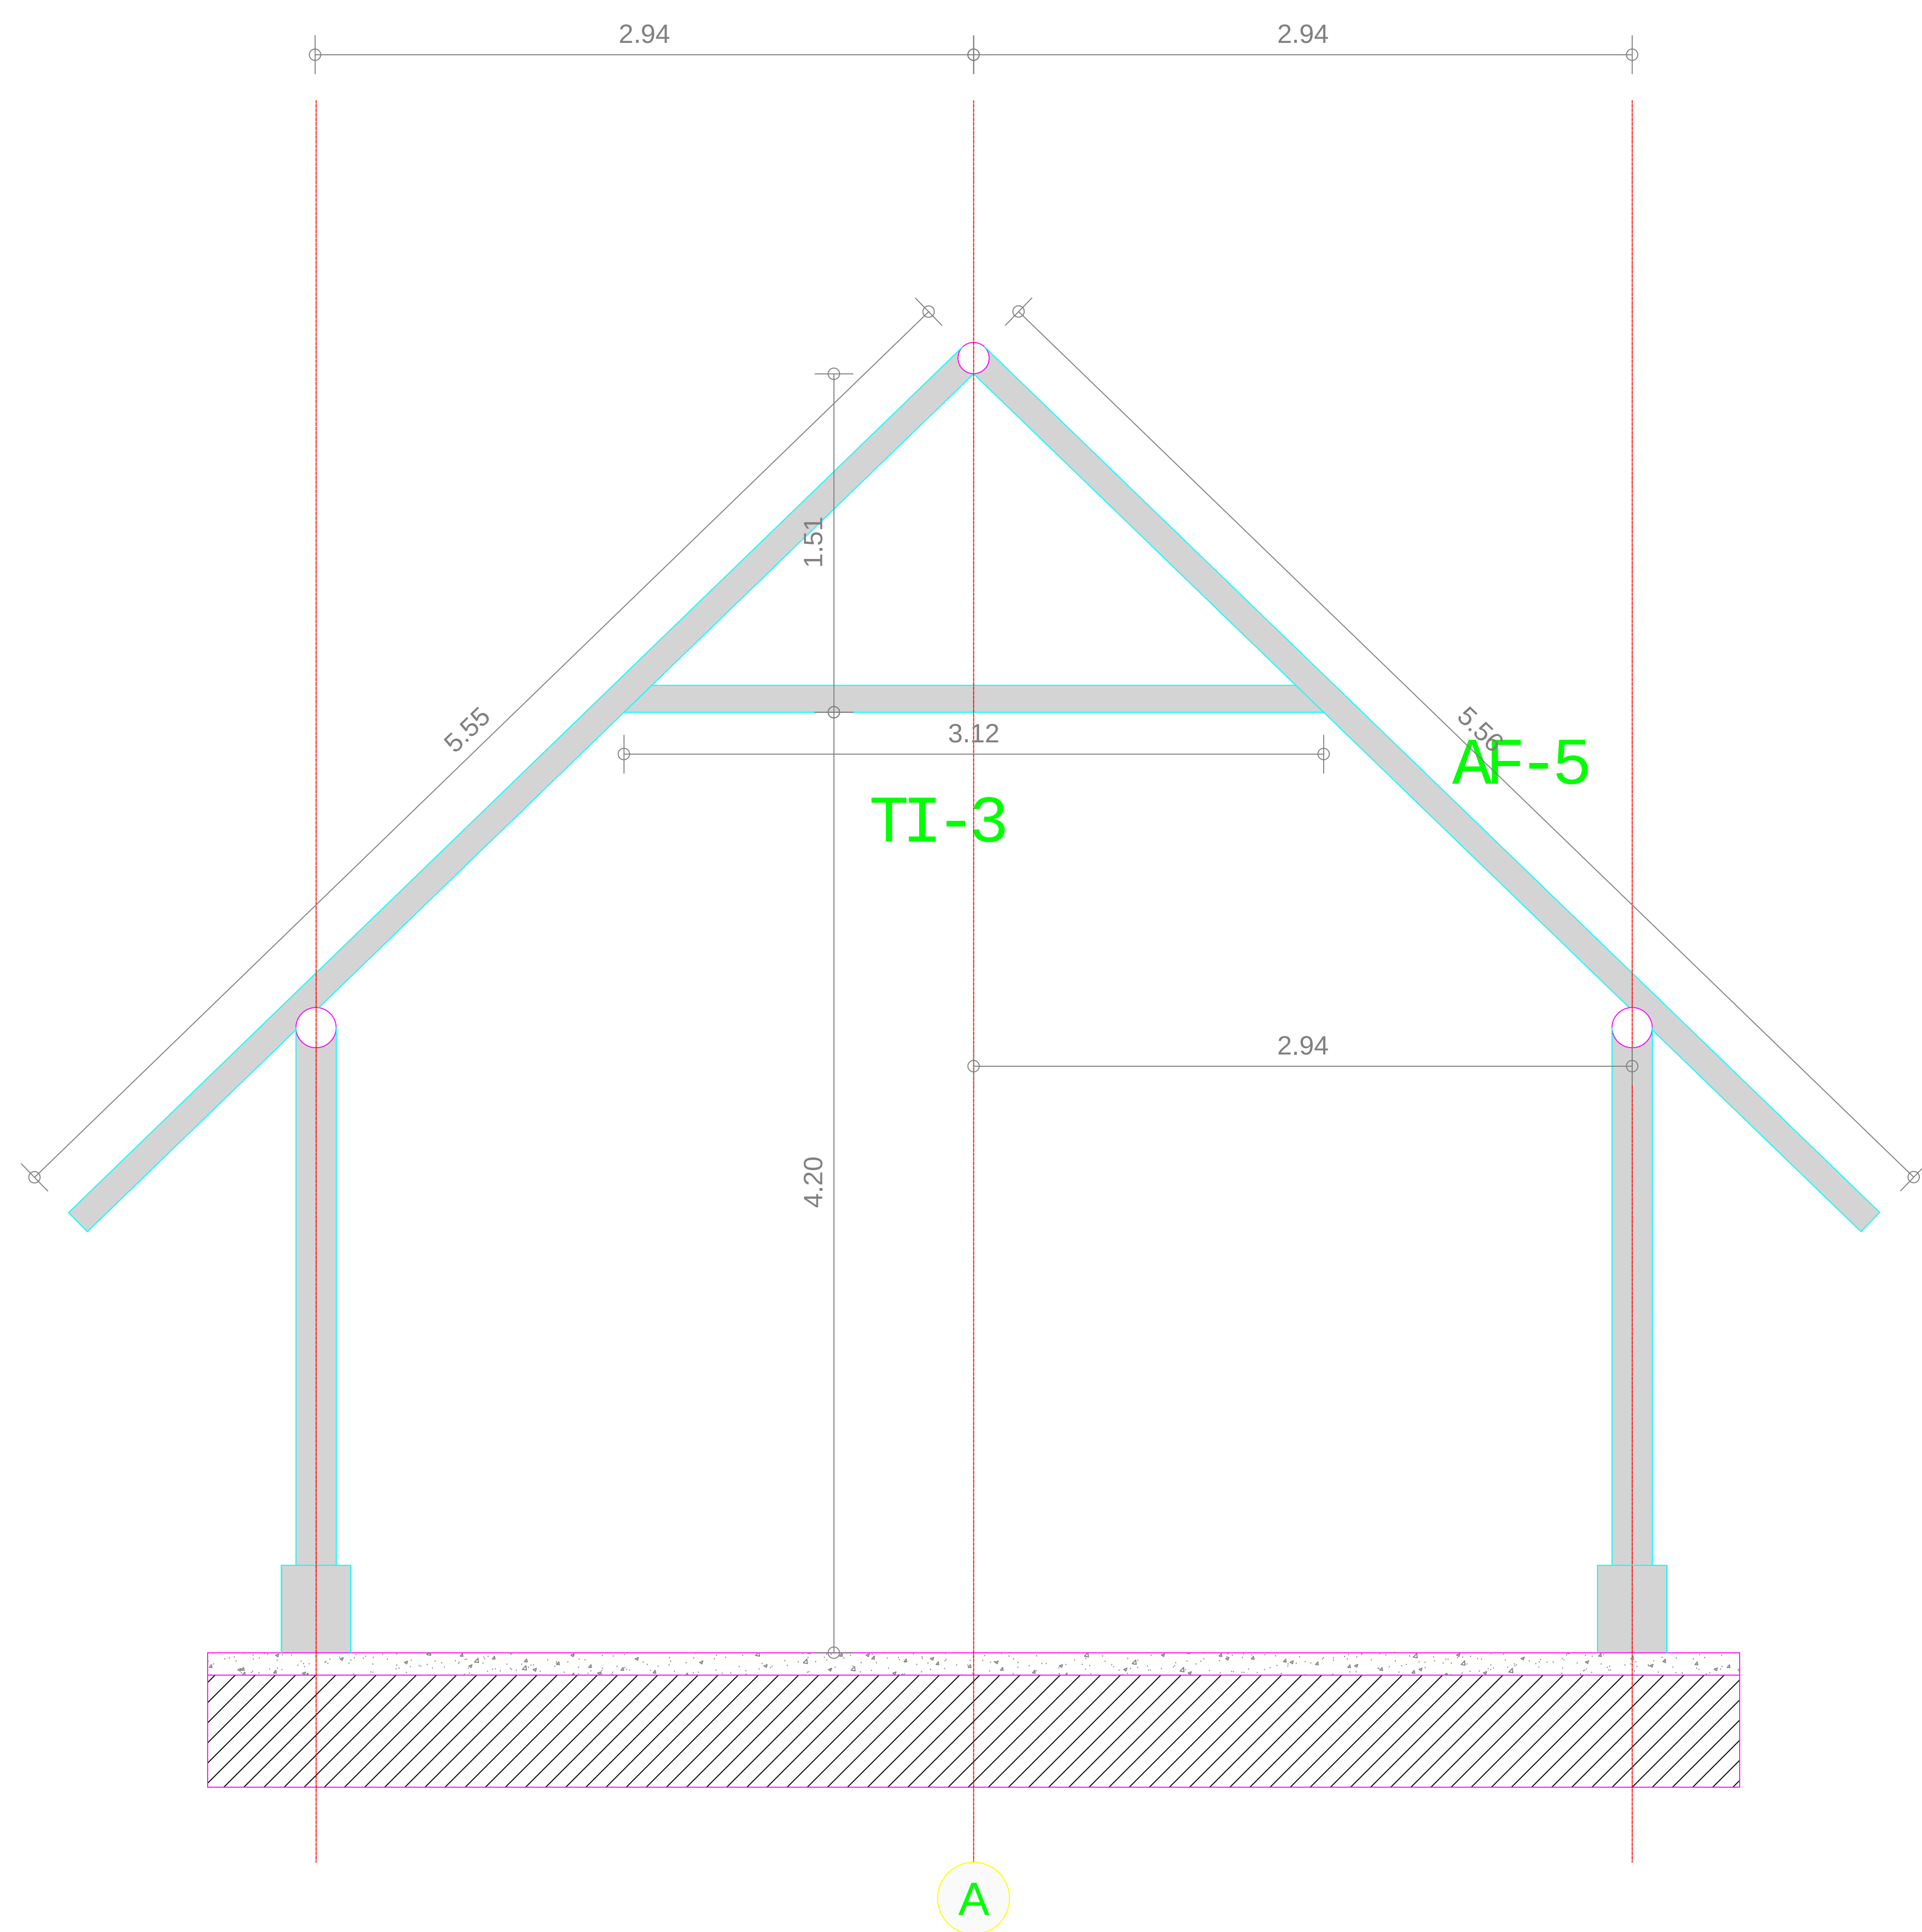


PORTICO 2

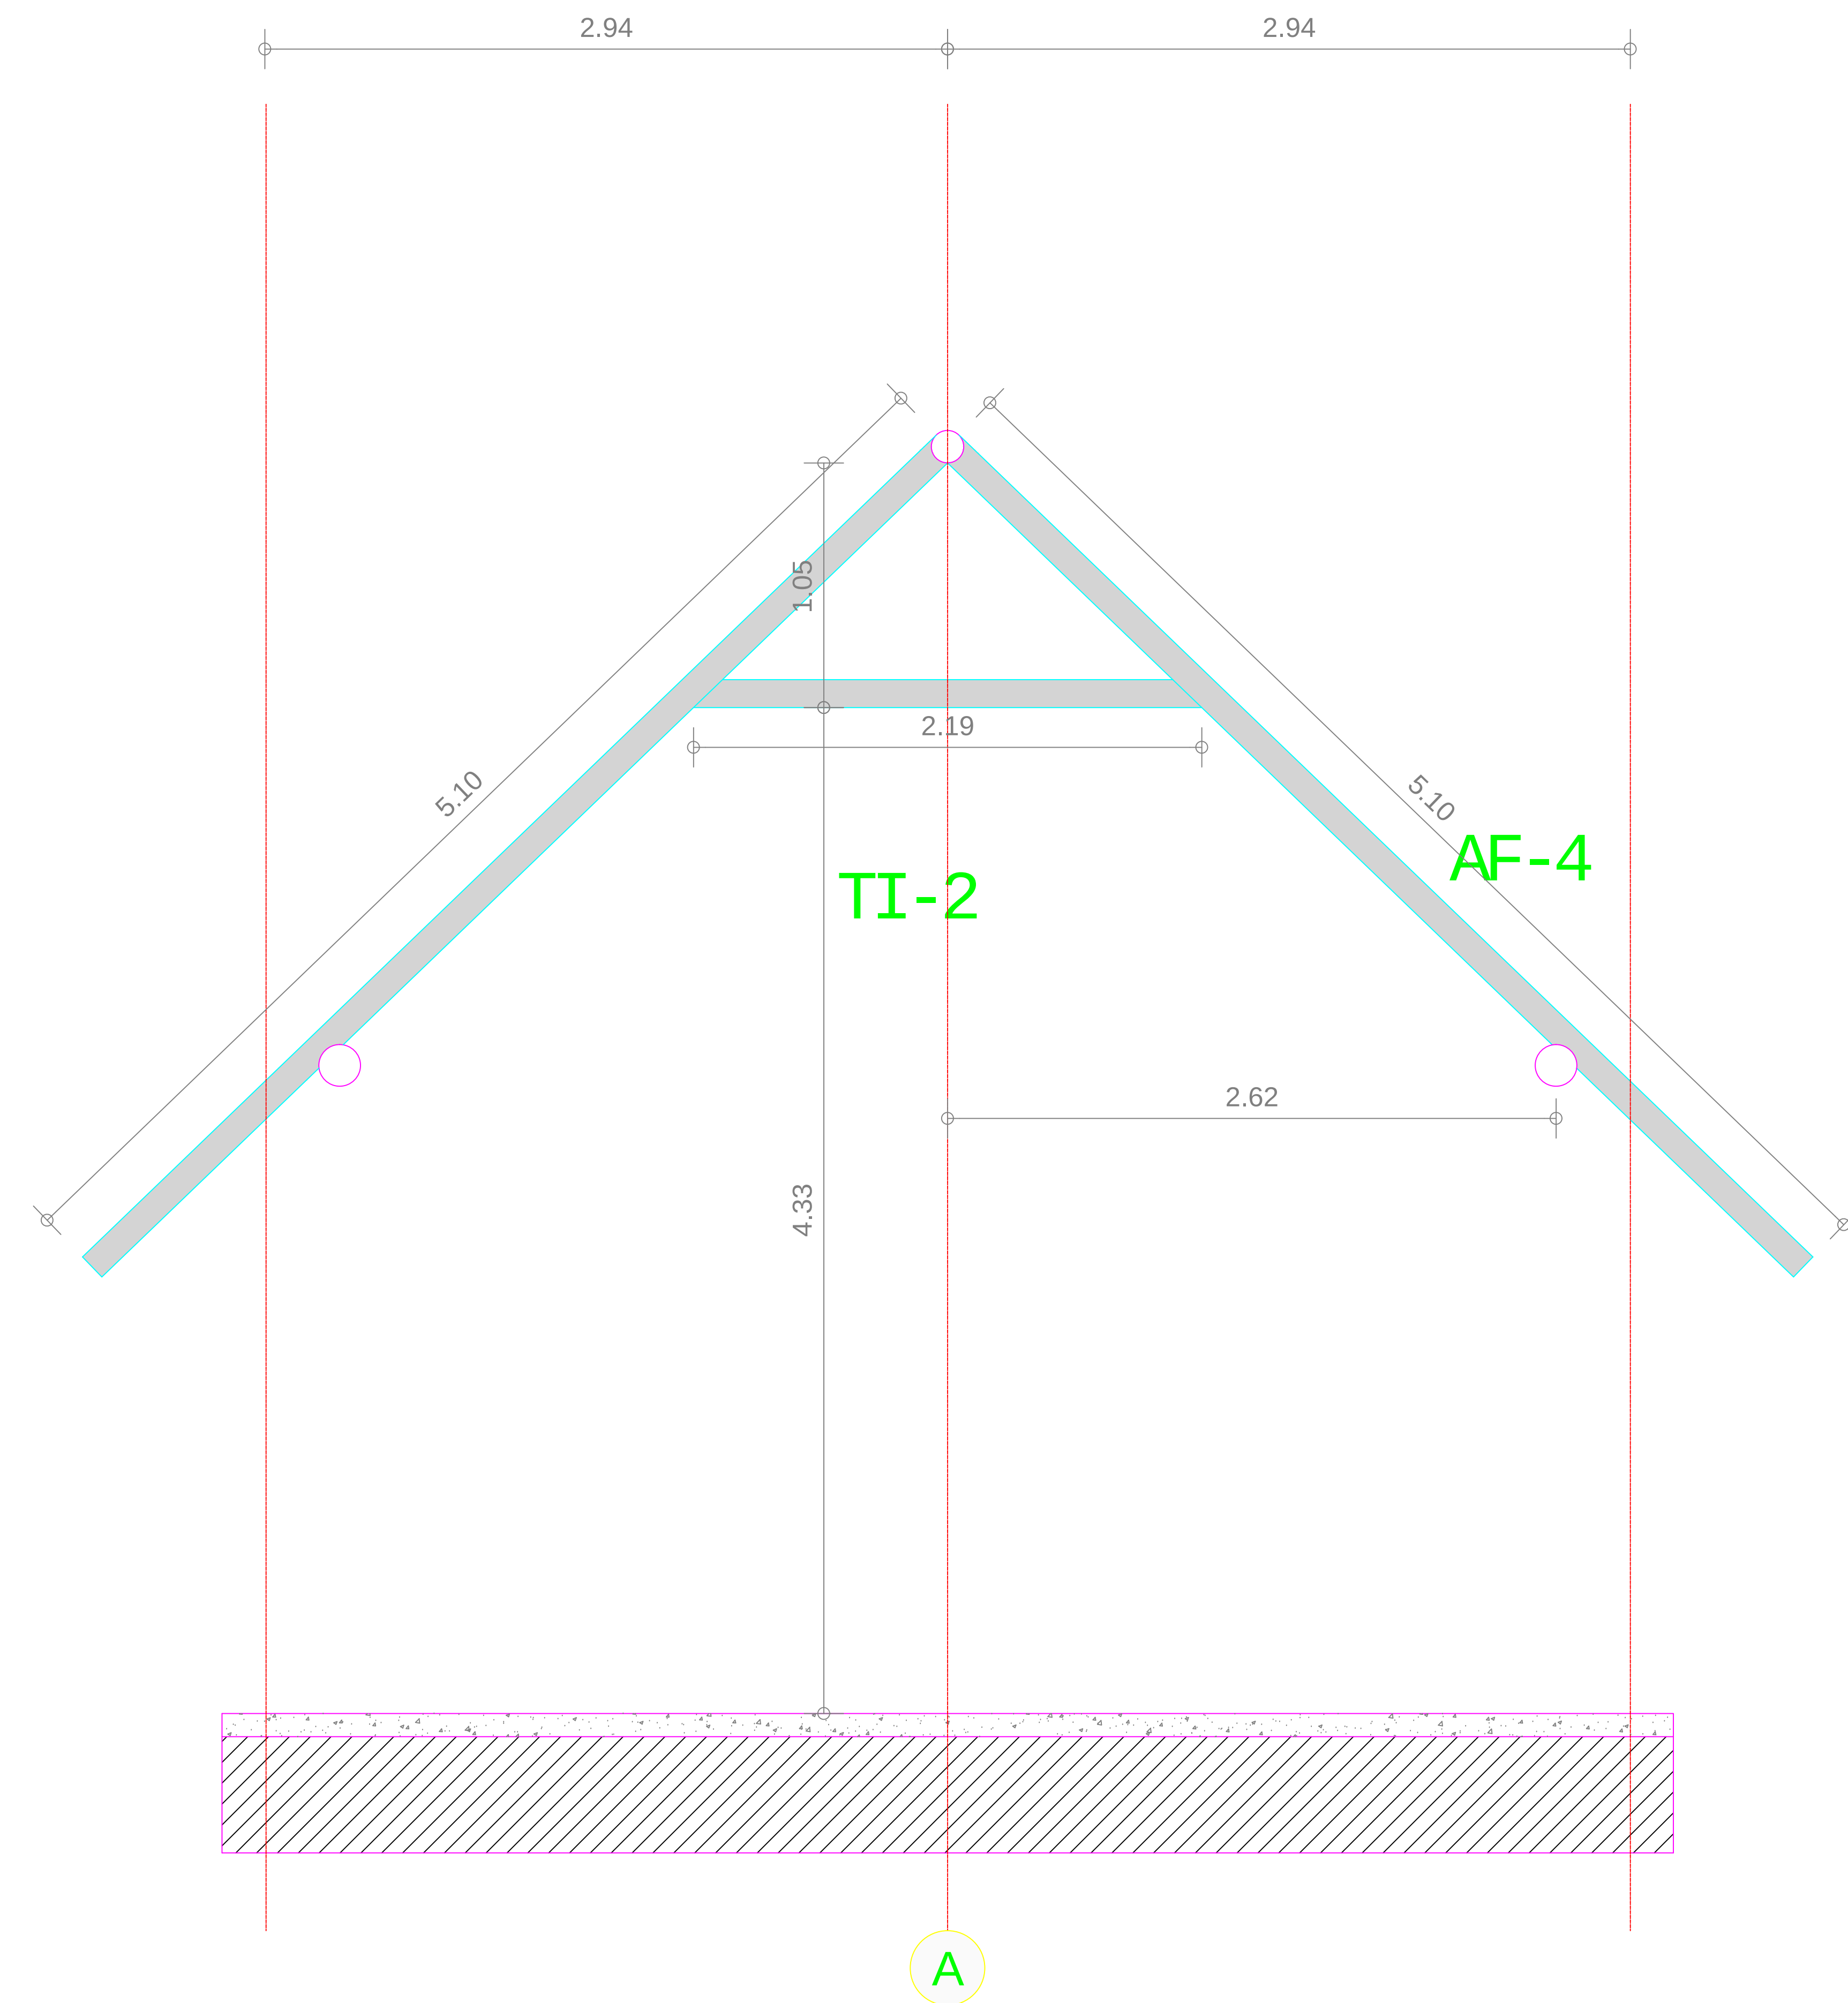


PORTICO 2-1

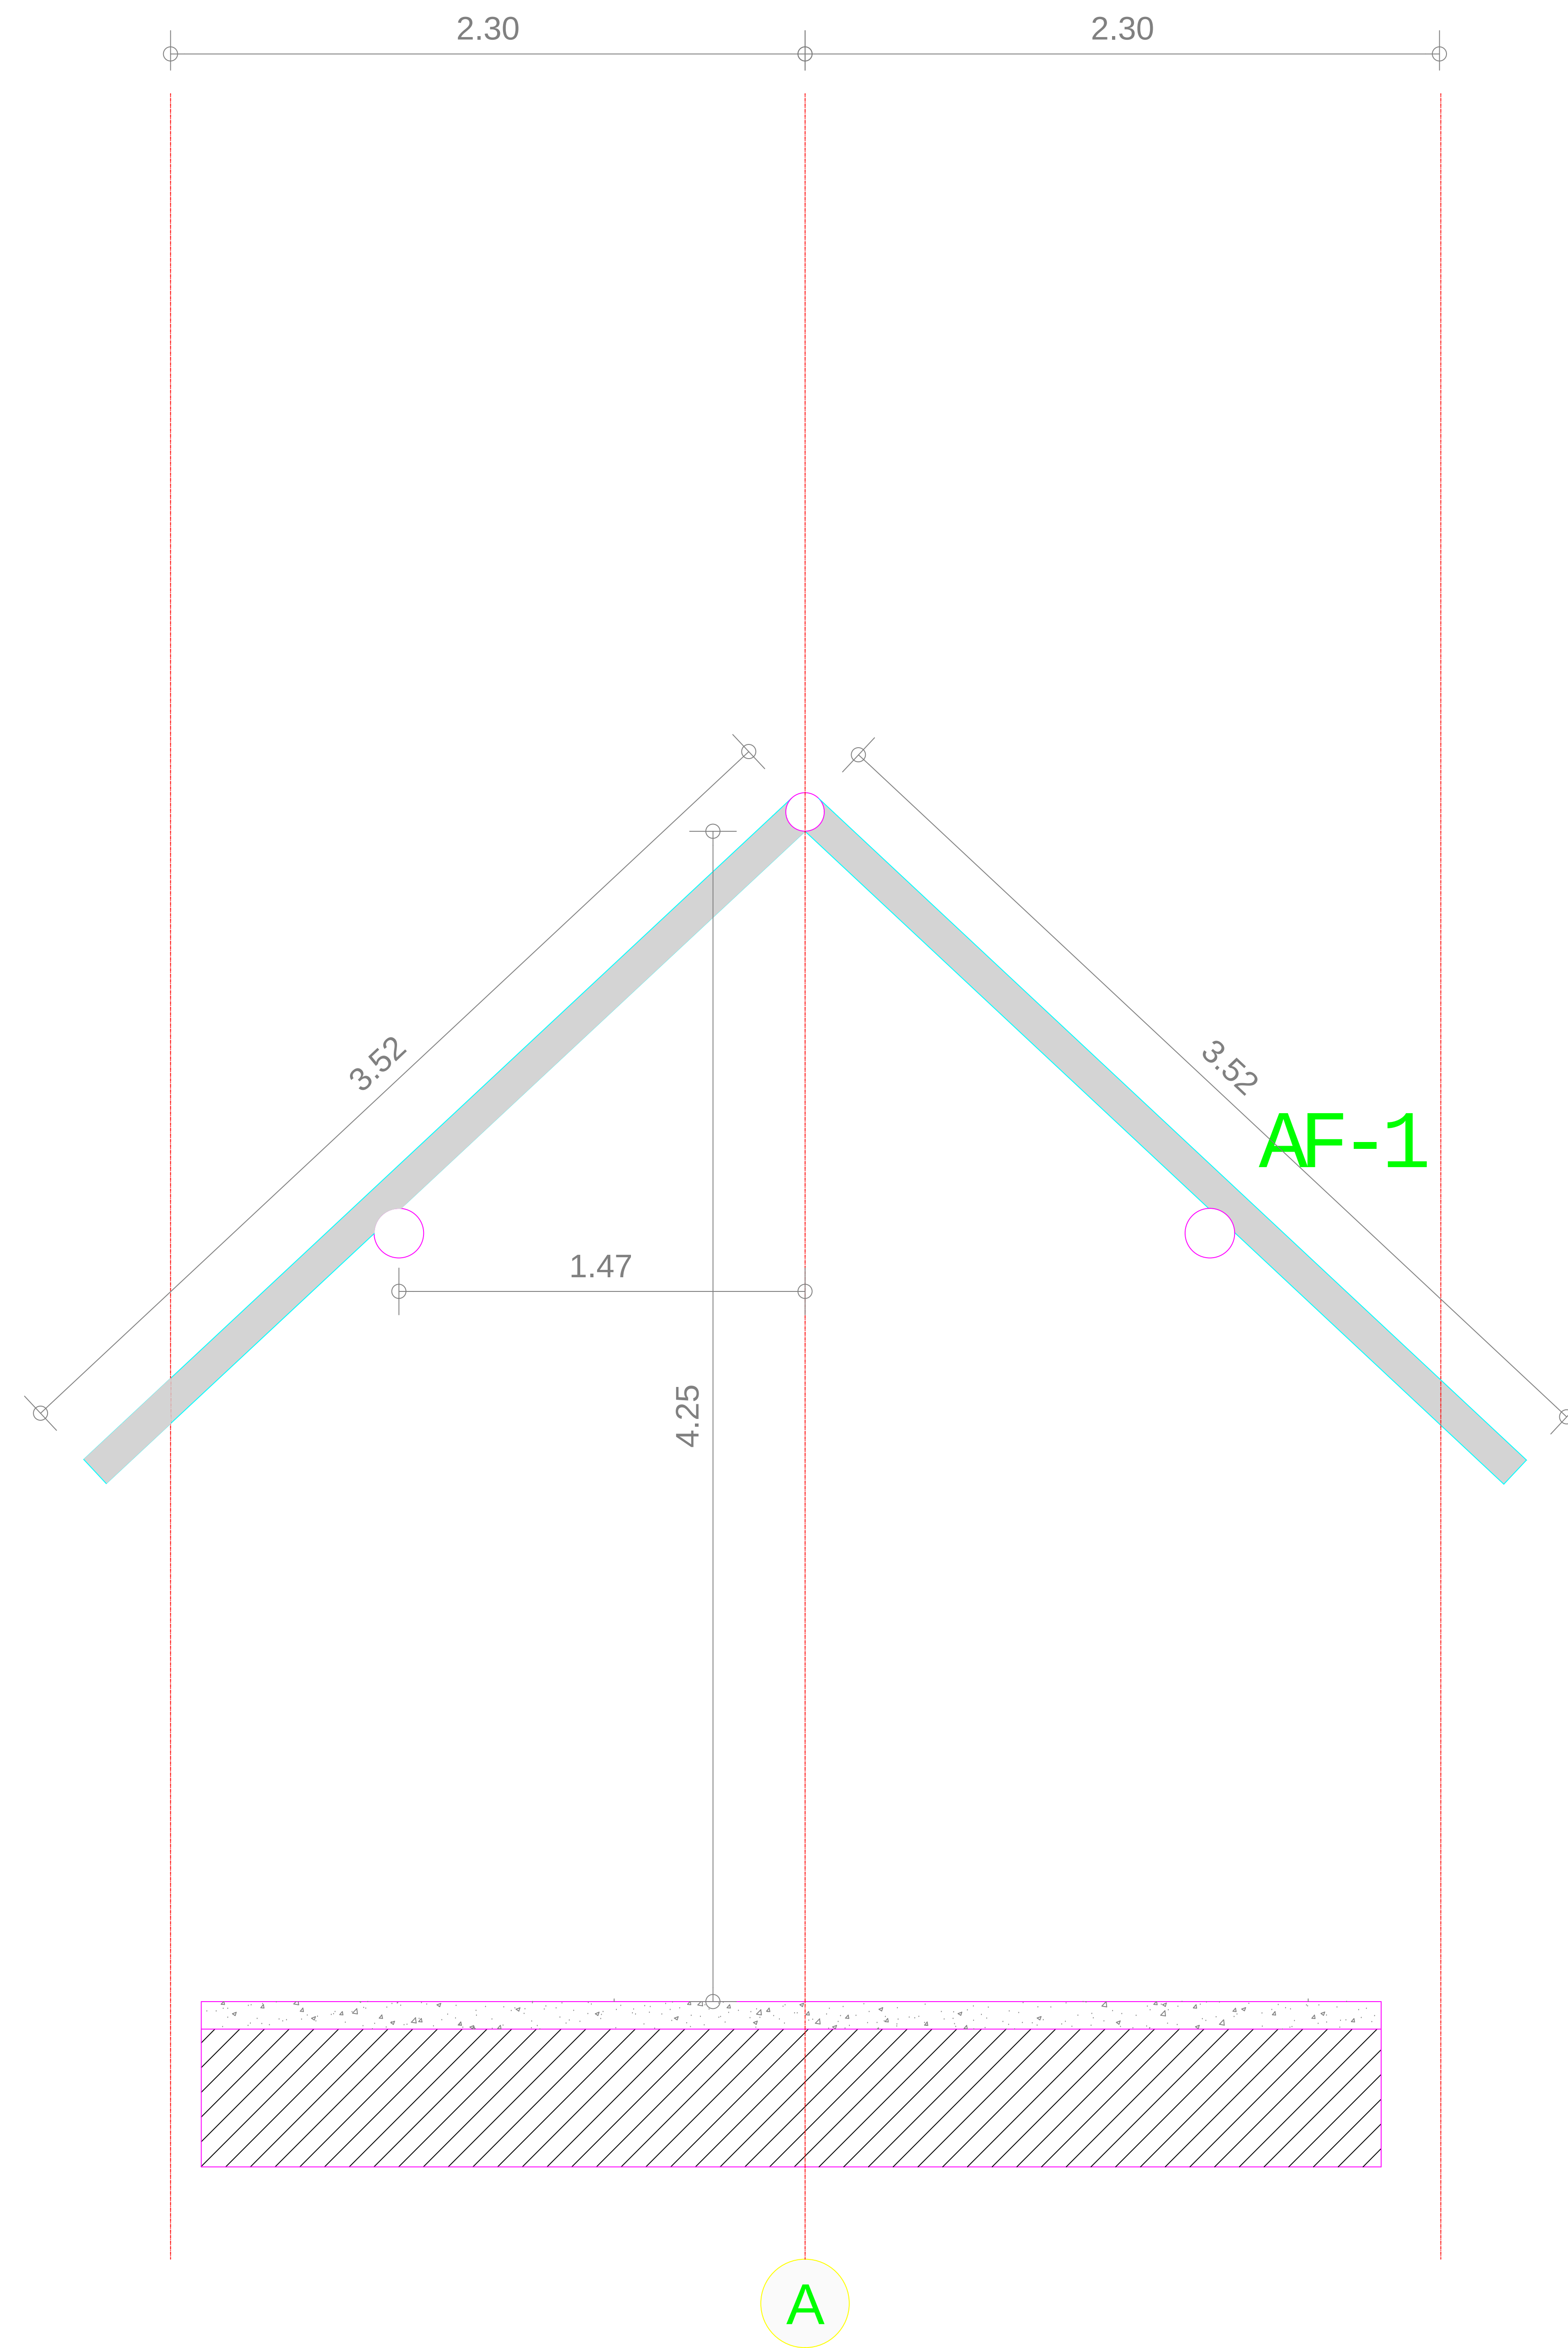


PORTICO 1B

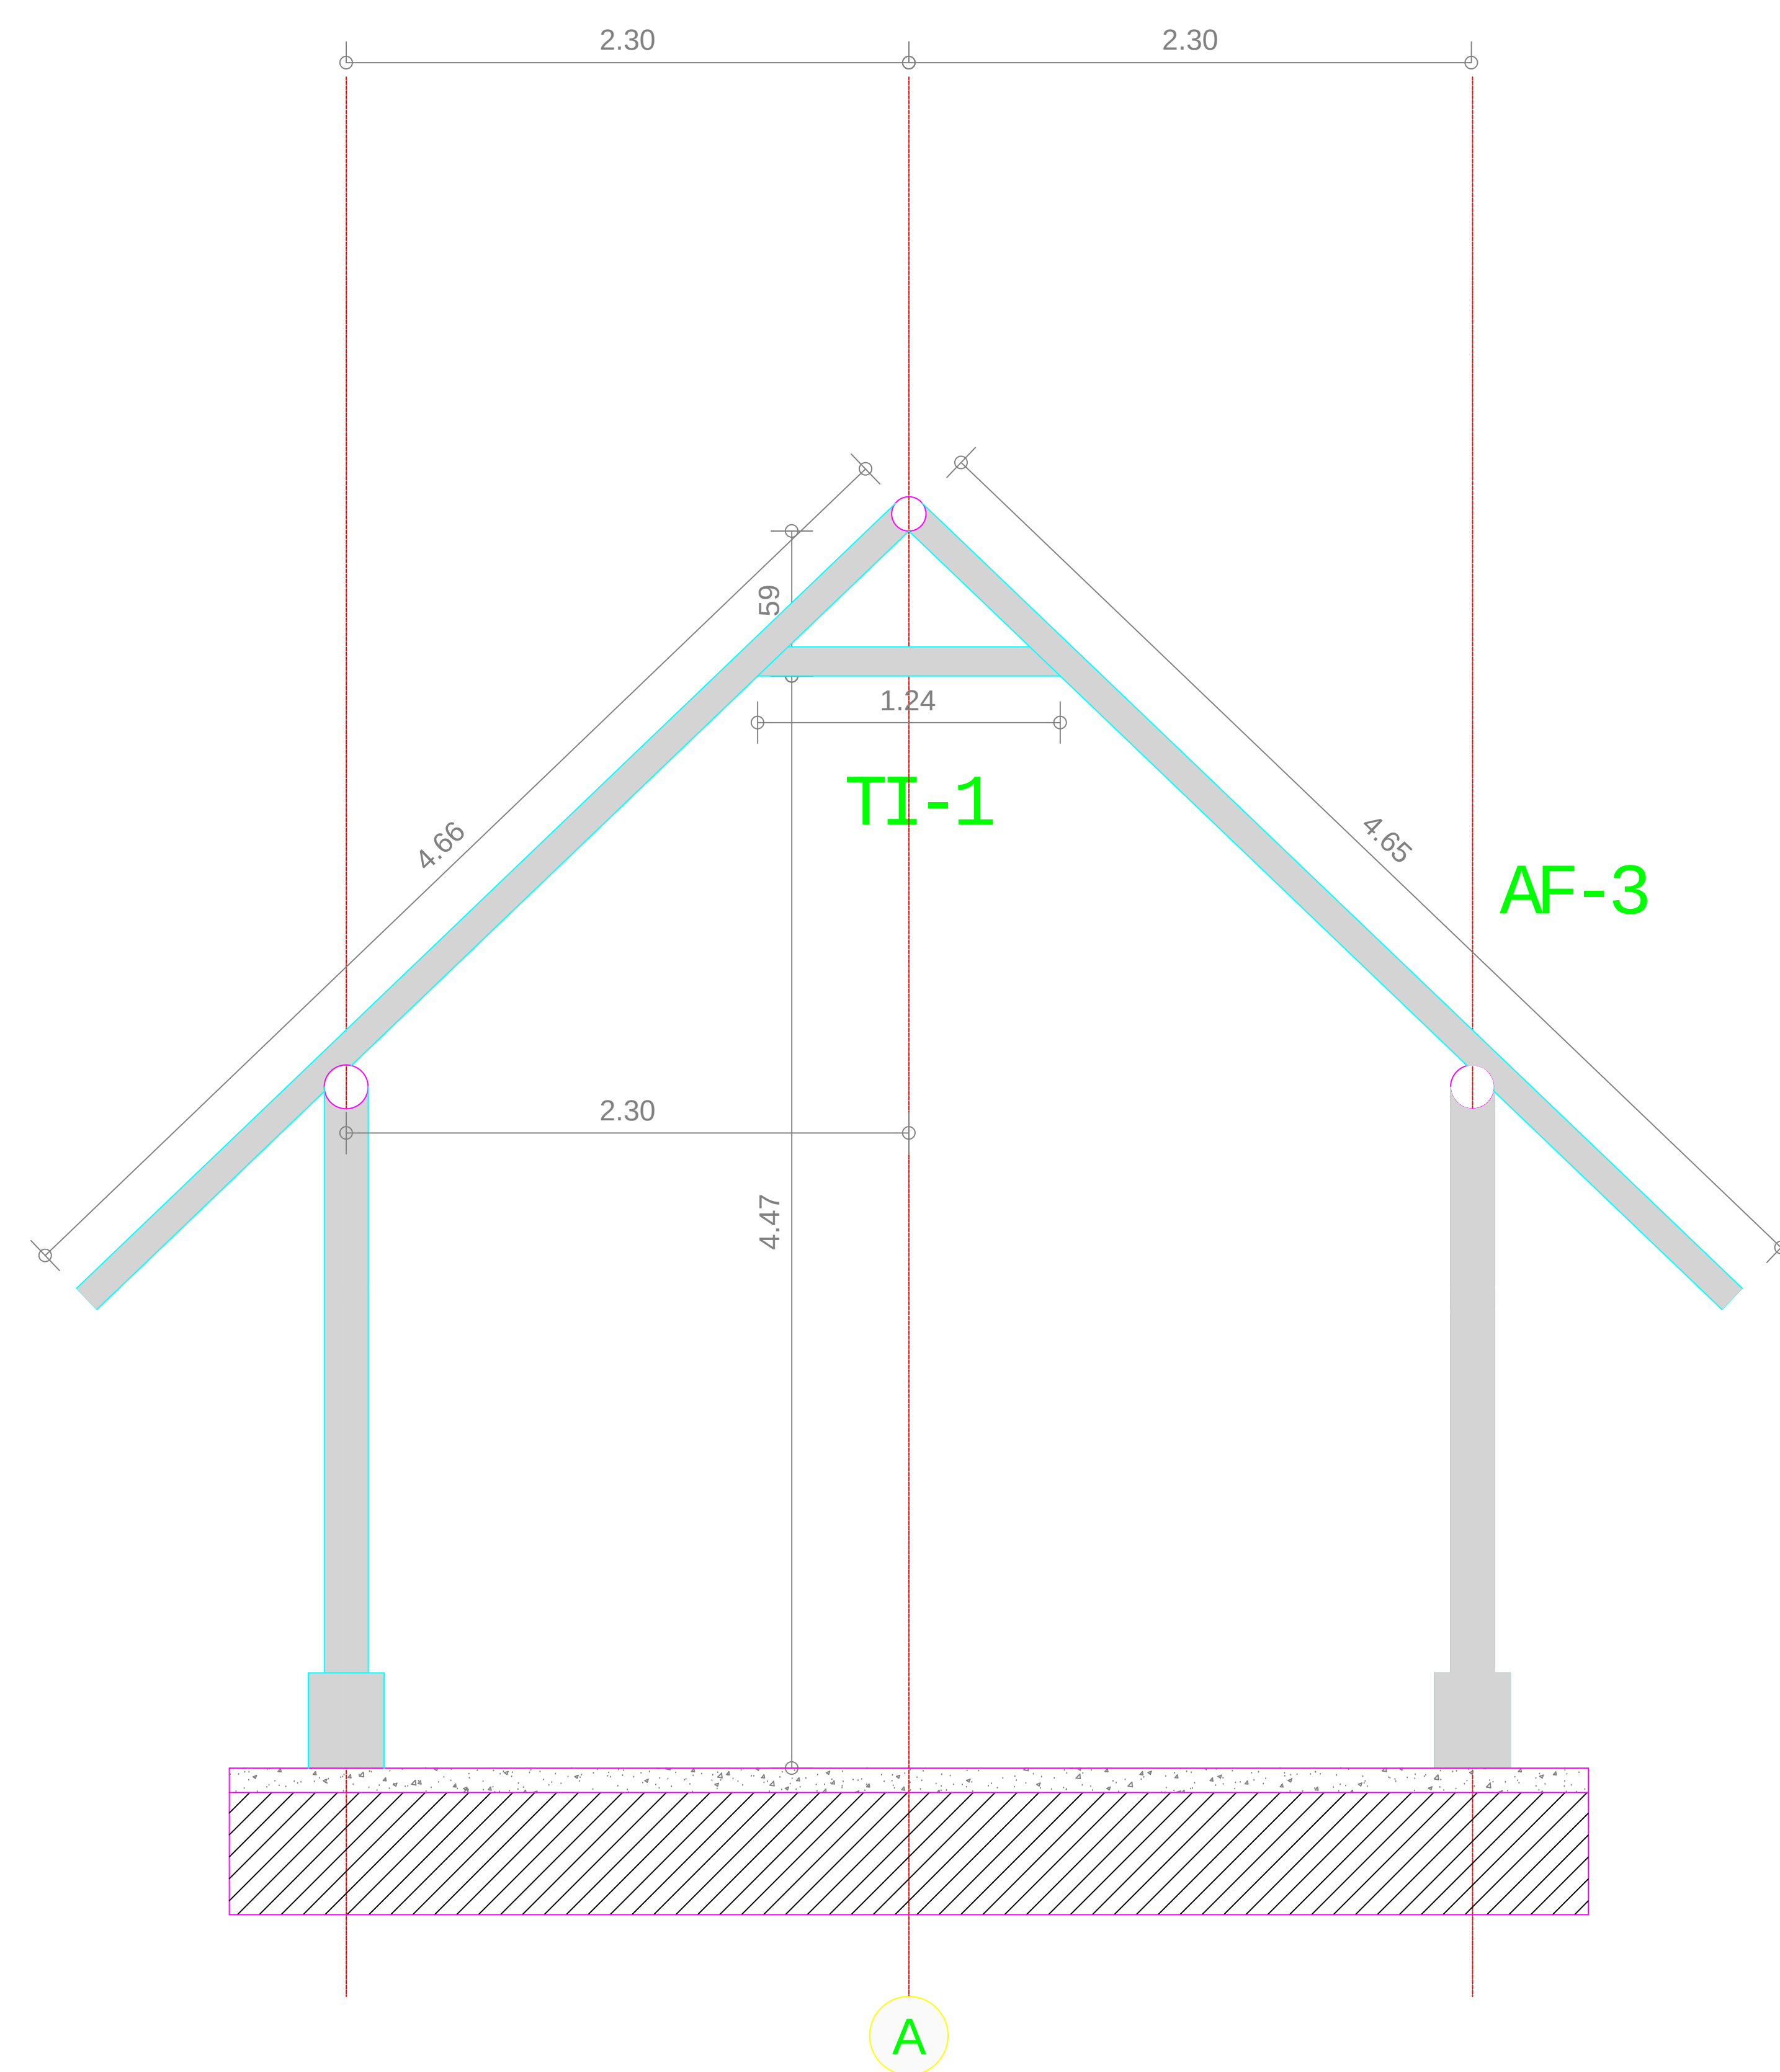

PORTICO 1

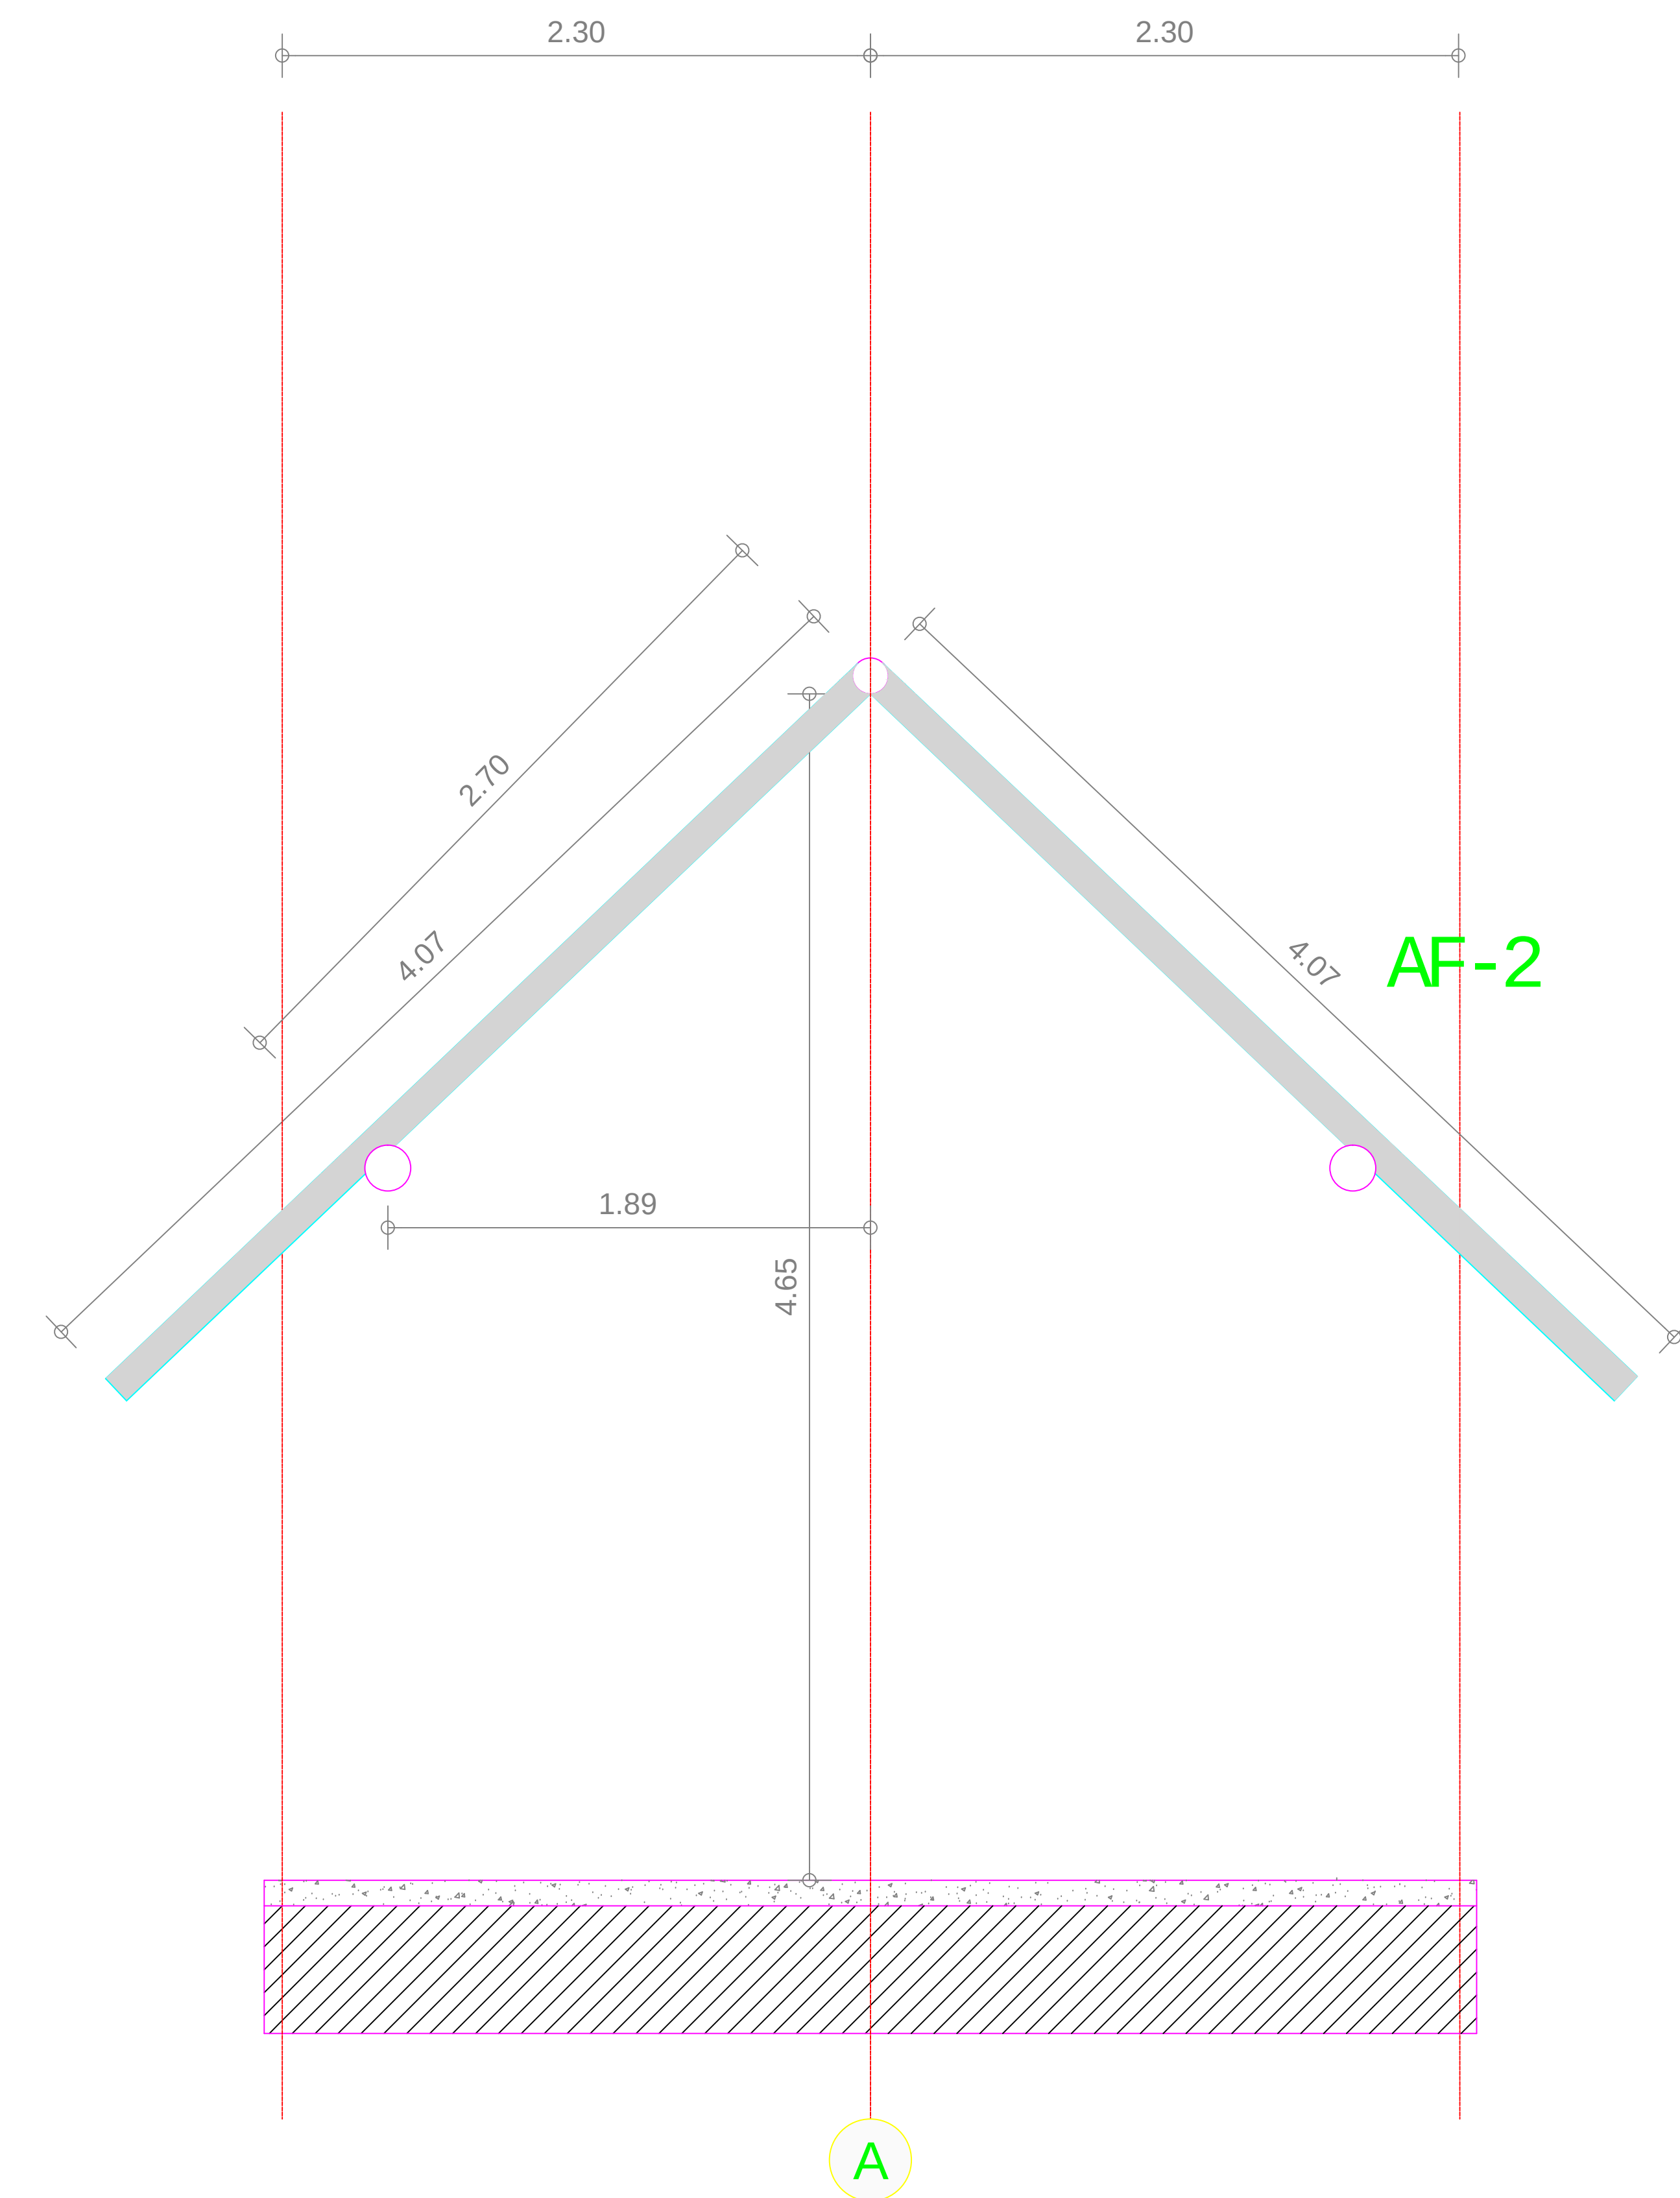

PORTICO 1A

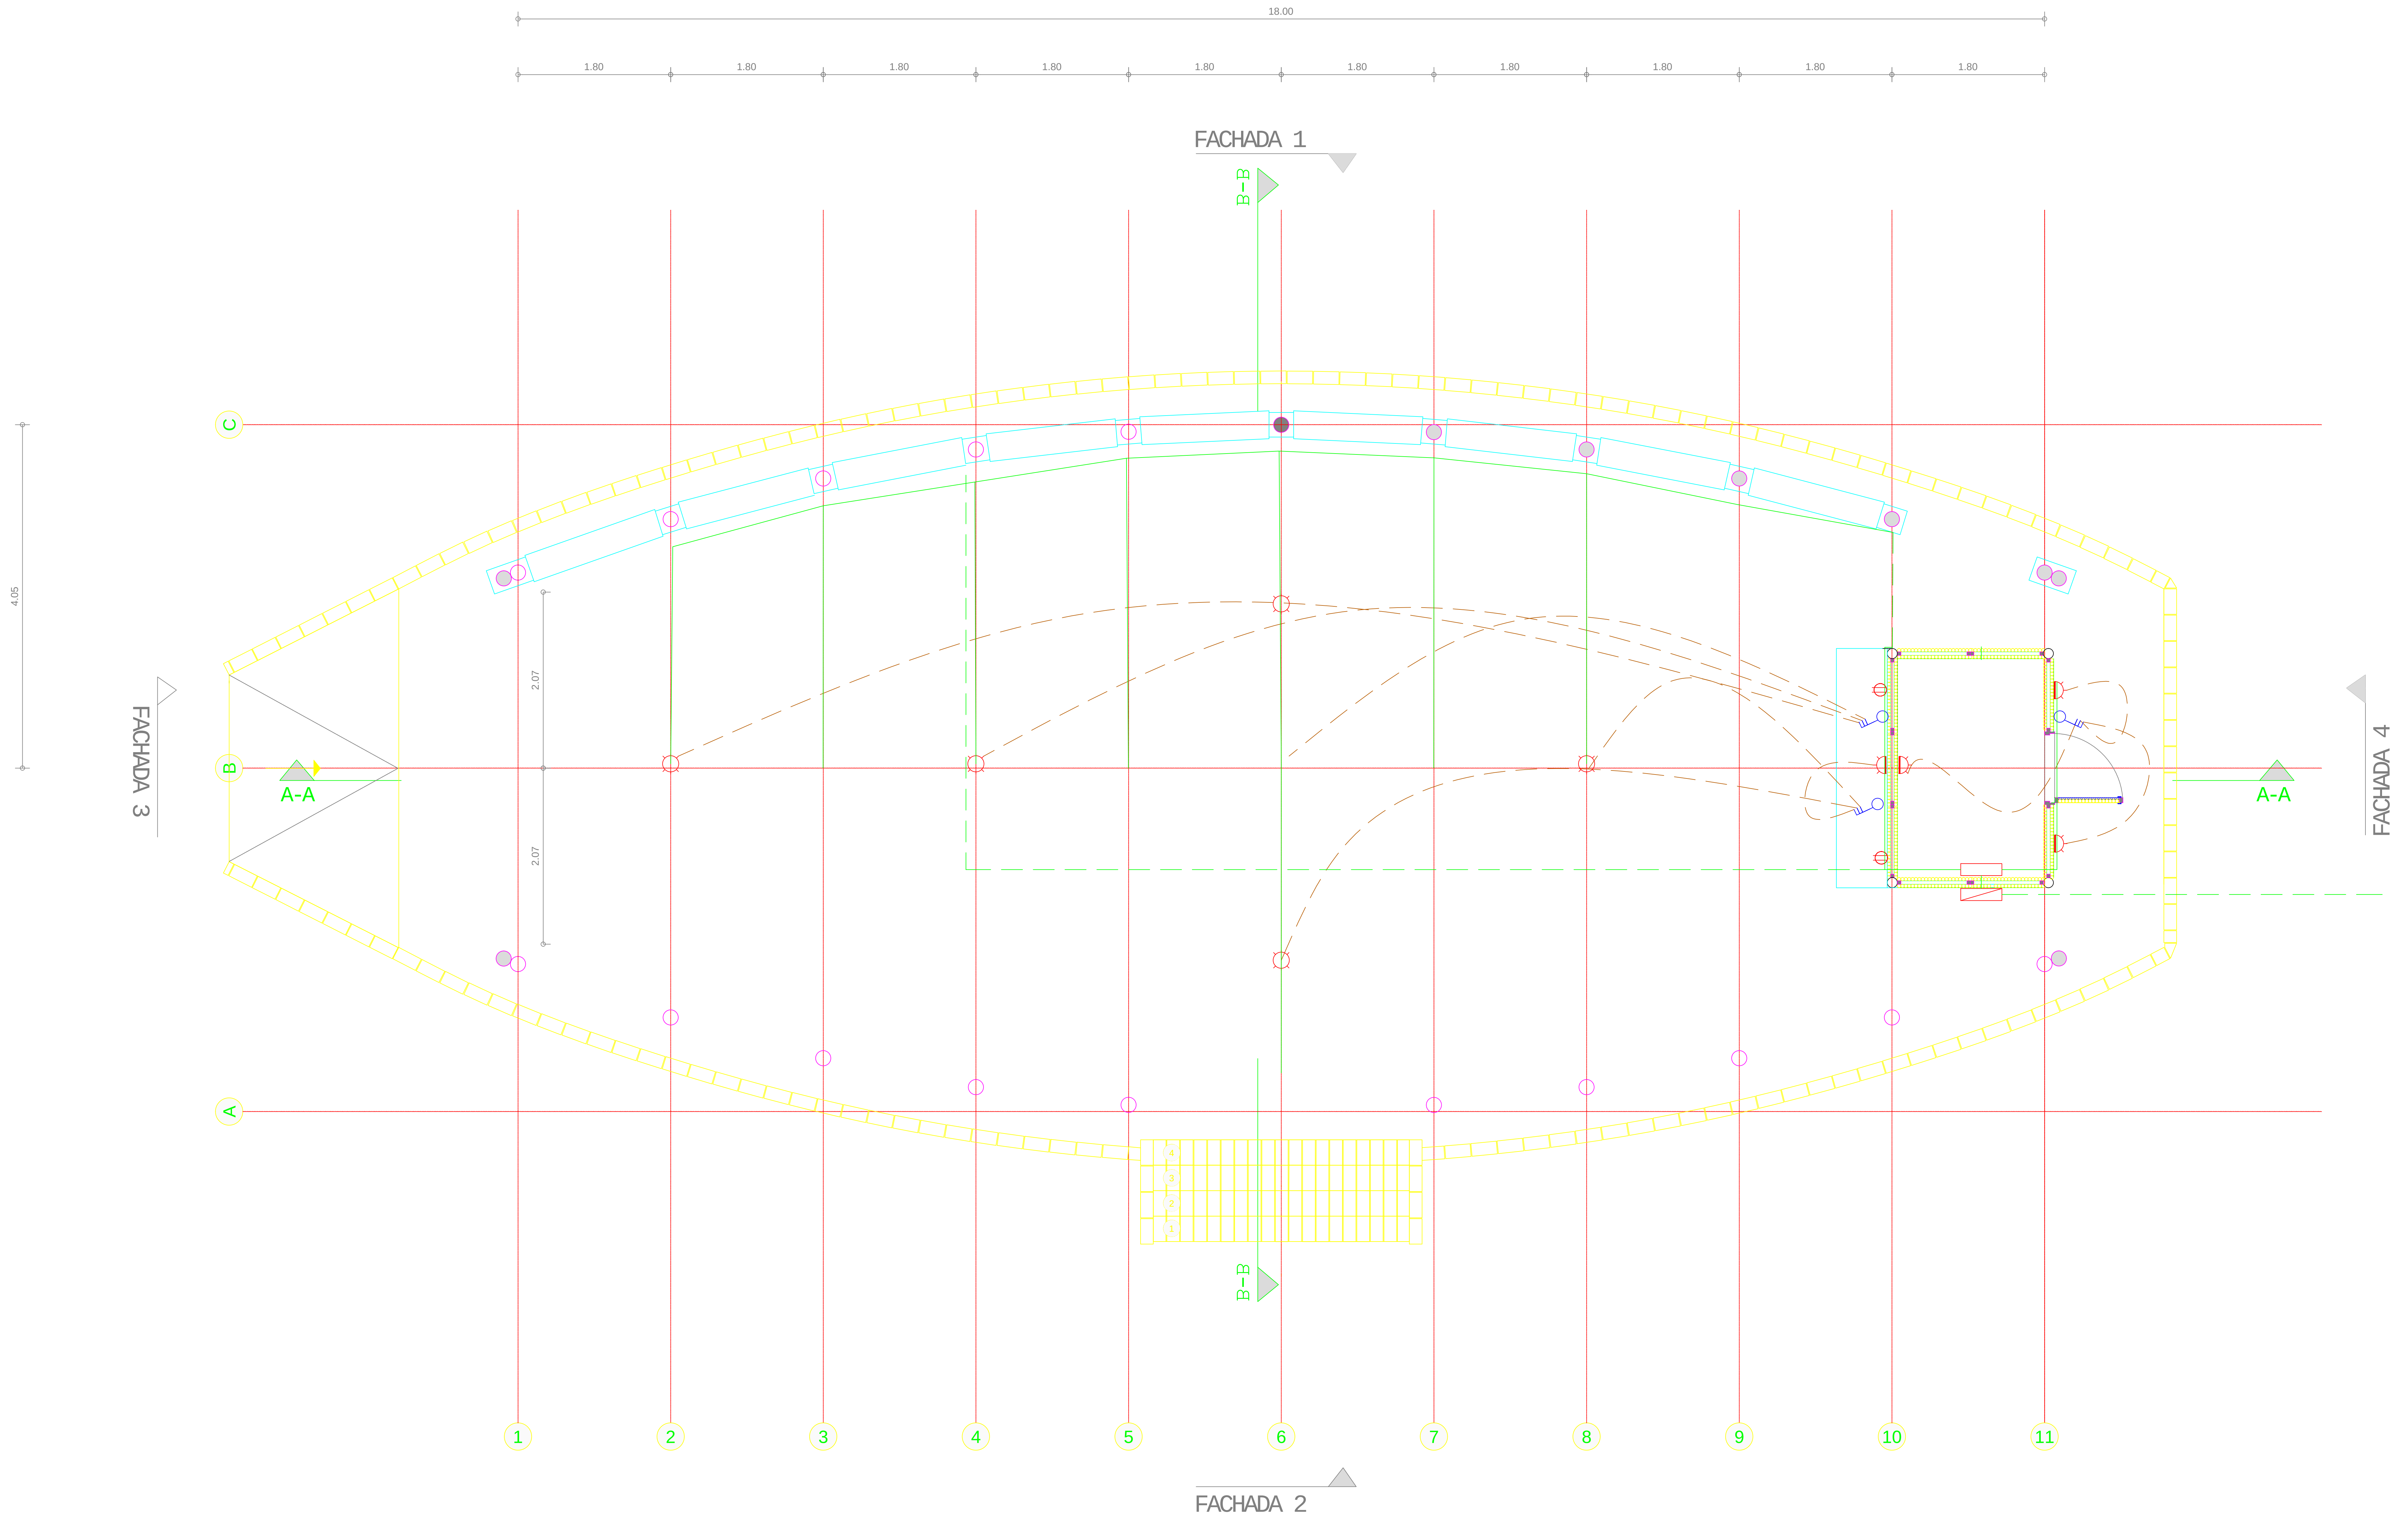

DETALLES